

# ATEX

## Instructions for use

KASUTUSJUHISED  
INSTRUKCIJŲ VADOVAS  
LIETOŠANAS ROKASGRĀMATAI  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
KULLANIM KILAVUZU



CATEX EST-LT-LV-RUS-TR  
EDITION 09/2018



EST	Estonian
LT	Latvian
LV	Lithuanian
RUS	Russian
TR	Turkish

**ATEX Sertifikaat  
Manuaal**  
**ATEX Sertifikavimas  
Vadovas**  
**ATEX Sertifikācija  
Rokasgrāmata**  
**Сертификация АТЕХ  
Руководство**  
**ATEX Onay belgesi  
Kılavuzu**





*Algsete juhiste tõlge*

**ATEX ja IECEx sertifikaat**  
**Tolmuimejad - Tsentraalsed tolmuimemissüsteemid**  
**- tolmuväljutusseadmete käsiraamat**

**Kasutaja lisajuhised - Käsilisade kasutamine ja hooldamine**

Võti:

Tsoon	Atex kategooria	IEC Ex kategooria	Nilfisk masina tüüp	Imemisseade	Lisajuhised
Kõik	-		-	-	<b>A - G - I - L</b>
Z21 Kergesti süttiv tolm	II 2D		Suruõhk - VHC - A seeria DXX versioonis	Suruõhu varustus	<b>B</b>
Z1 Kergesti süttivad gaasid	II 2G				
Z1/21 Kergesti süttiv tolm ja kergesti süttivad gaasid	II 2GD				
Z22 Kergesti süttiv tolm	II 3D		Külgpuhuriga: Seeria 30 – 31 – 33 T22plus – T40plus T40Wplus – 37 – 39 CTS – 15 ATEX - VHW	Külgpuhuriga (ainult tolm)	<b>C</b>
Z2 Kergesti süttivad gaasid	II 3G			Külgpuhuriga (gaas)	
Z21 Kergesti süttiv tolm	II 2D		Külgpuhuriga: Seeria 30 – 31 – 33 T22plus – T40plus T40Wplus – 37 – 39 CTS – VHW	Külgpuhuriga (ainult tolm)	<b>D</b>
Z21 Kergesti süttiv tolm	II 2D				<b>EST</b>
Z1 Kergesti süttivad gaasid	II 2G		Seeria MAG DEX CTT	Mootor + turbiin rihmajam	
Z1/21 Kergesti süttiv tolm ja kergesti süttivad gaasid	II 2GD				
Z22 Kergesti süttiv tolm	II3D		Kesksed tolmuimemissüsteemid nign tolmuväljutusseadmed	Külgpuhuriga, tiivikpumbaga (ainult tolm)	<b>F</b>
Z1/21 Kergesti süttiv tolm ja kergesti süttivad gaasid	-	EPL Db Gb	CTT	Mootor + turbiin rihmajam	<b>H</b>

**Ülaltoodud tolmuimejad ei sobi lennukikütuse kogumiseks, välja arvatud mudelid VHC200 Z1 - VHC200 EXP - CTT40 Z1 - VHC110 Z1 - VHC120 Z1.**

## Sisukord

A - Järgmised nõuded ja ettevaatusabinõud kehtivad ATEX-IECEx märgistusega masinate plahvatusohtliku keskkonnaga piirkondades kasutamisele .....	3
B - Lisanõuded ATEX suruõhumasinatele II 2D - II 2G - II 2GD sobiv tsoonidele 21, 1 ja 1/21 .....	5
C - Täiendavad ettekirjutused ATEX masinatele Kat II 3D külgpuhuriga Tsoonis 22 kasutamiseks või Kat II 3G külgpuhuritega Tsoonis 2 kasutamiseks .....	6
D - Lisanõuded külgpuhuriga ATEX masinatele II 2D plahvatusohtlikule tolmulile, sobiv Tsoonile 21 .....	8
E - Lisanõuded ATEX MAG seeria ja CTT masinatele II 2D - II 2G - II 2GD sobiv tsoonidele 21, 1 ja 1/21 .....	10
F - Täiendavad ettekirjutused ATEX Kat II 3D tolmuväljutusseadmetele ja kesksetele süsteemidele .....	12
G - Täiendavad ettekirjutused sukelseparaatoriga varustatud mudelitele .....	13
H - Täiendavad ettekirjutused IECEx masinatele .....	14
I - Nimiplaadi näidis .....	15
L - Hoolduste ja kontrollimiste registreerimised .....	16

EST

**NB! Alljärgnevalt nimetatakse tolmuimejaid, tsentraalseid tolmuimejaid ning tolmuväljutussüsteeme ühiselt kui "masinad"**

# A - Järgmised nõuded ja ettevaatusabinõud kehtivad ATEX-IECEx märgistusega masinate plahvatusohliku keskkonnaga piirkondades kasutamisele

Antud tolmuimejad vastavad direktiivi 2014/34/EL (ATEX) nõudmistele, välja arvatud mudel CTT40 Z1 IECEx.



## HOIATUS!



**Kõigi selles käsiraamatus kirjeldatud masinate töötemperatuuride vahemik on: -20....+40 °C.**

Kasutajat tuleb teavitada elektrivoolu ja staatilise elektriga seotud ohtudest ning tööpiirkonnas leiduvate ainete füüslistest ja keemilistest omadustest tulenevatest riskidest.

Kasutajat tuleb informeerida masina paigaldus- ja kasutamiskoha piirkonna keskkonnatingimustest.

Vastavalt direktiivi 1999/92/EÜ nõuetele, peab Tööandja kergesti süttivate gaaside ja/või tuleohtlike gaaside leidumisel töökohas liigitama Piirkonna ning valima asjakohasele Kategooriale vastava masina (kooskõlas direktiivi 2014/34/EL määrrangutega).

Töenäoliselt plahvatusohlikke keskkondi sisaldavate alade definitsioonid sisalduvad direktiivilis 99/92/EÜ. Allpool on toodud mõned väljavõtted nendest definitsioonidest.

Tsoon 2 / 22: "Ala, milles plahvatusohliku keskkonna esinemine on tavapärase töö juures ebatöenäoline (...) ning esinemise korral on selle olemasolu vaid lühiaegne"

Tsoon 1 / 21: Ala, milles plahvatusohliku keskkonna esinemine on tavapärase töö juures töenäoline

Juhise plahvatusohliku keskkonna töenäolise esinemisega kohtade identifitseerimiseks ja klassifitseerimiseks leiate määrusest EN 60079-10-1 tuleohtlike gaaside, aurude ja ududega seotud ohtude puhul ning määrusest EN 60079-10-2 tolmuga seotud ohtude puhul.

### Enne kasutamist:

Kontrollige, et kõik masina nimiplaadil toodud andmed vastavad Tsooni liigitusele ning maksimaalsele lubatud temperatuurile, et vältida tolmu süttimist tööpiirkonnas.

Kontrollige, et tolmuimeja tehnilisi andmeid ei oleks muudetud, vastasel korral kaotab vastavusdeklaratsioon oma kehtivuse.

Imemisseadme kaitsekattega varustamata masinad on mõeldud kasutamiseks AINULT korpuses, mis kaitseb jahutusventilaatori juhuslikult kukkuvate esemete töttu blokeerumise ohu eest. Tolmuimeja imemisseadme mootorile piisaval tasemel ventilatsiooni pakkuvasse korpusesse paigaldamise eest vastab kasutaja.

Selle funktsiooniga masinate puhul maandage tarnitud täiedav kollane/rohelise juhe.

Masinad, millel seda pole, on varustatud antistaatiliste ratsatega: kontrollige, kas neid kasutatakse juhtivates põrandades.

Staatiline elektro võib tekitada sädemeid, mis võivad põhjustada plahvatuse ohu! Seetõttu veenduge, et nii voolupistik kui pistikupesa (suruõhumasinatel kaasas olev maanduskaabel) oleksid ühendatud maandusega.

Kontrollige oommeetriga elektrilist pidevust:

1. sisendi ja imemistarvikute otsa vahel: mõõdetud takistus peab olema alla  $100\text{ M}\Omega$  ( $10^8\text{ }\Omega$ )
2. mahuti (kui seda ei ole, kaaluge sisse tömmatud materjali väljutusava kasutamist) ja maanduskontakti (kui tolmuimeja on varustatud pistikuga) või toitekaabli maandusjuhtme vahel.

Sellisel juhul peab mõõdetud takistus olema:

- alla  $10\text{ }\Omega$ , kui komponendid on valmistatud roostevabast terastest (elektroodide võimalikud ühenduspunktid on käepidemed, sisendid ja ratsaste toed)
- alla  $10^6\text{ }\Omega$  plastmahuti tüüpi Safe Packi puhul (elektroodide ühenduspunkt on sisendil)

Kontrollige üle võimalike lahtiste elektri- ja mehaaniliste ühenluste suhtes.

Masin tuleb enne vooluallikaga ühendamist välja lülitada. Ühendage masin vooluallikaga väljaspool ATEX Tsooni (liigtamata tsoon). Kui masinal on selle kasutamispõirkonna jaoks seritifitseeritud ATEX elektripistik, võib selle ühendada ATEX sertifikaadiga pesasse sama reitinguga sama tüüpi tsoonis pärast seda, kui masin on välja lülitatud.

Ilma pistiku ja/või automaatkaitsme kaitseta tarnitud masinatel on masina kategooriale ja selle töökohaks mõeldud alale vastavate komponentide valik ning sellele järgnev koostamine kasutaja vastutusel ning tuleb teostada kvalifitseeritud elektriku poolt.

## HOIATUS!

**Ilma pistiku ja/või automaatkaitsme kaitseta tarnitud masinatel kasutaja peab ühendama kaabli vaba otsa mitte plahvatusohlikku keskkonda või kinnisesse ruumi või piirkonnale kohandatud tunnustatud kaitseviisi teel kaitstud pistikuga.**

**Pistiku tohib paigaldada ainult kvalifitseeritud elektrik.**

EST

### Kasutamise ajal:

Kontrollige, et kõik masina nimiplaadil toodud andmed vastavad Tsooni liigitusele ning maksimaalsele lubatud temperatuurile, et vältida tolmu süttimist tööpiirkonnas.

Kasutage ainult antistaatilisi voolikuid (vältige pindmiselt antistaatilisi voolikuid) ning kasutage ainult Nilfiski tagavaraosi.

Kasutage filtrite vahetamisel ainult Nilfiski originaalseid antistaatilisi filtreid.

Ärge kasutage isolatsiooni liitmikke või tolmukogumisvoolikuid.

Ärge eemalage voolikuid masina töötamise ajal; oodake alati kuni masin on seiskenud.

## Atex

Ärge kasutage mahutis kilekotte (lubatud on ainult antistaatilised originaalkilekotid, Nilfiski kood "Z01723502 - Z01769505 - 4084001313 - 4084001340").

Kui on vaja kasutada eelseparaatorit kontrollige alati, et see oleks korralikult maandatud. Kasutage ainult antistaatilisi voolikuid, seda nii imemiseks kui eelseparaatoriga ühendamiseks. Ärge kasutage masinat suurte esemete või osakeste imemiseks kuna need võivad üksteise vastu põrkudes sädemeid tekitada.

Ärge hõöruge ega lõöge vastu põrandat rauast esemetega kuna hõordumise tulemusena võib neist tekkida sädemeid. Kasutage ainult neid kogujaid ja imikorke, milliseid on võimalik asendada originaal Nilfiski antistaatiliste varuosadega põrandat puhamiseks.

Kontrollige filtri võimaliku ummistumise ära hoidmiseks regulaarselt imiindikaatorit.

Tooge tolmuimeja ATEX klassifikatsiooniga alast välja, seejärel vabastage mahuti ja tühjendage see, eriti pärast niiskete köögiviljaosade või vedelike imemist, et vältida fermentatsioonigaaside kogunemist.

Tööpiirkonna liigituse muutmise vältimiseks, tuleb tolmu kotti tühjendada tsoonist väljaspool (ilm ATEX liigituseta tsoonis). Tooge tolmuimeja ATEX klassifikatsiooniga alast välja, seejärel vabastage mahuti ja tühjendage see. Tsentraalsete tolmu väljutusseadmete puhul peab kasutaja pidama kinni protseduuridest ning kasutama nõu tühjendamiseks meetodeid ja tarvikuid, mis hoiavad ära seadme paigalduskoha tsooni liigituse muutmise. Asendage valmistaja poolt tarnitud tarvikud ainult originaal tagavaraosadega.

Eeltoodust mitte kinni pidamise korral muutub vastavusdeklaratsioon kehtetuks.

### Erihooldus ning teised ettevaatusabinõud

Teostage alati kasutatava tolmuimeja standardses kasutamisjuhendis kirjeldatud hooldustoiminguid ja kontrollimisi. Kontrollige regulaarselt ning eriti just tolmunõude tühjendamise ajal, et filtripidid oleksid heas seisundis (sealhulgas ka metallist turvafiltri, kui see on paigaldatud) vältimaks filtririide võimalikku purunemist, kulumist, kahjustumist ja/või rebenemist, mis võib tuua kaasa väljundavast tolmu välja piikumise. Tolmu välja piikmine võib tekitada ohtlikke tolmpilvi. Enne masina kasutamist kontrollige järgmiselt, kas filter on töökoras: imege peent inertset tolmu (nt talk, kriit, kunstmarmor...) ja veenduge, et seda ei puhuta väljundist välja.

Puhastage mootori üle kuumenemise vältimiseks regulaarselt mootori jahutusventilaatorit.

Kasutage puhastatavale materjali tüübile sobivaid antistaatilisi imivoolikuid. Nimetatud voolikud ei tohi hõorumisel tekitada sädemeid ega elektrostaatilisi laenguid.

**Kasutage ainult Nilfiski originaalseid antistaatilisi voolikuid ja tarvikuid.**

Antistaatilised voolikud peavad olema elektrostaatiliste laengute vältimiseks maandatud. Kontrollige oommeetrit kasutades õiget galvaanilist ühendust (elektrijuhtivust) kasutatavate voolkute ja tarvikute vahel. Seda selleks, et kaitsta operaatorit võimaliku süttimise või elektrilöögi ohu eest.

Kõik masinad, mille mudeli kirjelduses on akronüüm EXA, on varustatud sisendiga, mis võimaldab ühendamist ainult Nilfiski tarvikute EXA mudelitega.

Kõik EXA tarvikud on sertifitseeritud ning neil ei ole iseseisvat funktsiooni, seega on need klassifitseeritud komponentidena. Neid tohib kasutada ainult koos Nilfiski tööstuslike tolmuimejate või muu sama tootja varustusega nende sihotstarbel, juba varustatud Ex märgistuse ja vastava vastavusavaldusega, vastavalt nende ning varustuse, millega nad on ühendatud, kasutus- ja hooldusjuhendis toodud otstarbele.

See õige ühendamine tagab täieliku vastavuse ATEX direktiivile ilma täiendavaid kontrole ja/või sertifitseerimisi vajamata. Vajadusel võtke ühendust Nilfiski hoolduskeskusega.

**HOIATUS!**  
**Ärge kütürige mittemetallilisi osi mingit tüüpi riite, lapide ega kangastega (puuvill, vill, sünteetiline, paber jne), mis võivad tekitada ohtlikke elektrostaatilisi laenguid.**  
**Kasutage mittemetalliliste osade puhamisel elektrostaatiliste laengute vähendamiseks märgasid riideid või lappe.**  
**Igal juhul tuleb puhamistööd teostada väljaspool plahvatusohtlikuna klassifitseeritud ala.**

EST

## B - Lisanõuded ATEX suruõhumasinatele II 2D - II 2G - II 2GD sobiv tsoonidele 21, 1 ja 1/21

**Järgnevad tolmuimejad ei sobi lennukikütuse kogumiseks, välja arvatud mudelid VHC200 Z1 - VHC200 EXP - CTT40 Z1.**

**Nilfiski mudelid:**

Suruõhk VHC - Seeria A (A15, A17, A ...) DXX versioonis

**Referents standardid:**

Nimetatud masinad vastavad EN 1127-1, EN 13463-1, EN 80079-36 standarditele

**HOIATUS!**

**Järgige eelnimetatud standardite nõudeid.**

Möeldud kasutamiseks Tsoon 21 ja 22, Tsoon 1 ja 2 ning Tsoon Z 1/21 ja Z 2/22 liigitusega plahvatusohtlikes, samaaegselt nii tolmu kui gaasi.

Ärge mitte kunagi kasutage tolmuimejat Tsoonis 20 ja/või 0.

Antud tolmuimejad on ette nähtud kohtade ja masinate puhastamise ajal märgade ja kuivade osakeste imemiseks just toiduainete-, keemia-, farmaatsia- ja tekstiilitööstustes.

Need ei ole loodud kasutamiseks ST3 plahvatusklassi tolmuga, so tolmuga, millel on Kst väärthus > 300 bar m/s (ISO 6184/1 – IFA klassifikatsioon: <http://staubex.ifa.dguv.de/?lang=e>), ega tolmuga, mille süütamisenergia on alla 1 mJ.

**Tolmuimejad tähistusega II2G või II2GD:**

Need on möeldud keskkondadega, kus esineb gaasi kuni gruupi IIB (etüleen)

**Tolmuimejad tähistusega II2D**

Need masinad ei ole loodud imema madala süttimispunktiga vedelike või süüteinete (leekpunkt alla 55°) imemiseks.

**Ükski mudel ei sobi süüteinete imemiseks**

Selliste mudelite puhul on lisaks standardtolmuimeja kasutamis- ja hooldusjuhendi juhiste järgmissele vaja pidada kinni ka spetsifilistest ettevaatusabinõudest ja hooldustest.

**Nimiplaadi märgistus:**

“ II2D (T 100°C) T 60°C” Tsoonile 21;

“ II2G c IIB (T4, T5)T6” Tsoonile 1;

“ II2GD c IIB (T4, T5)T6 - (T 100°C) T 60°C” samaaegselt olemas olevale Tsoonile 1 ja Tsoonile 21.

“ II2D Ex h IIIC T 60°C DB” Tsoonile 21;

“ II2G Ex h IIB T6 GB” Tsoonile 1;

“ II2GD Ex h IIB T6 GB -  
Ex h IIIC T 60°C DB  
samaaegselt olemas olevale Tsoonile 1 ja Tsoonile 21

Märgistusnäidis on toodud ära jaotises G)

Korrosioon võib olla töeliseks ohuks. Imemisseade on valmis-tatud alumiiniumist. Ärge imege selliseid gaase, aure ja/või vedelikke, mis võivad nimetatud metalli korrodeerida.

**HOIATUS!**

*Kõikidest eeltoodud nõuetest, hoiatustest ning hool-dustoimingutest tuleb vankumatult kinni pidada, või vastasel juhul Nilfiski Garantii Kat II 2GD – Kat II 2G - Kat II 2D ATEX masina korralikule tööle muutub kehte-tuks, Nilfiski ATEX vastavusdeklaratsioon ei ole enam kehtiv ning Kasutaja jääb täielikult vastutavaks tolmu-meja kasutamise eest.*

**HOIATUS!**

*Kõik võimalikud hoolde- ja puhastustööd tuleb teosta-da välja lülitatud seadme ning lahti ühendatud suruõhu juures.*

EST

## C - Täiendavad ettekirjutused ATEX masinatele Kat II 3D külgpuhuriga Tsoonis 22 kasutamiseks või Kat II 3G külgpuhuritega Tsoonis 2 kasutamiseks

### Need tolmuimejad ei suuda koguda lennukikütust.

#### Nilfiski mudelid:

Külgpuhuriga: Seeria 30 – 31 – 33 – T22plus – T40plus – T40Wplus - 37 – 39 – CTS - 15ATEX - VHW

#### Referents standardid:

Nimetatud masinad vastavad EN 1127-1, EN 13463-1, EN 61241-0, EN 61241-1, (Z22 tolm), EN 60079-14 (Z2 gaas) standarditele

**HOIATUS!**  
Järgige eelnimetatud standardite nõudeid.

Need on loodud kasutamiseks alades, mis on klassifitseeritud kui Tsoon 22 või Tsoon 2.

Ärge mitte kunagi kasutage tolmuimejat Tsoonis 20, 21 ja/või 0 või 1.

Need tolmuimejad on loodud aeg-ajalt imema tolmu ja/või niiskeid või kuivi osakesi Tsoonina 22 klassifitseeritud keskkondades kohtade ja masinate puhastamiseks, eriti toiduainete, keemia-, farmaatsia- ja tekstiilitööstustes.

**Need ei ole loodud kasutamiseks ST3 plahvatusklassi tolmuga, so tolmuga, millel on Kst väärthus > 300 bar m/s (ISO 6184/1 – IFA klassifikatsioon: <http://staubex.ifa.dguv.de/?lang=el>), ega tolmu, mille süütamisenergia on alla 1 mJ.**

Need ei ole loodud lõhkeainete või keemiliselt ebastabiilsete ainete kogumiseks.

Masinad ei ole loodud imema madala süttimispunktiga vedelike või süuteainete ( $T < 200^{\circ}\text{C}$ ) imemiseks.

Selliste mudelite puhul on lisaks standardtolmuimeja kasutamis- ja hooldusjuhendi juhiste järgmissele vaja pidada kinni ka spetsiifilistest ettevaatusabinöudest ja hooldustest.

#### Nimiplaadi märgistus:

 II3D Ex tD A22 IP55 T 125°C" Tsoonile 22 (ainult tolm, IP 55);

 II3G IIB T4" Tsoonile 2 (ainult gaas);

**Ainult tolmuimejad kaitseklassiga IP6X sobivad elektrit juhtiva süttiva tolmu kogumiseks (nt metalse):**

 II3D Ex tD A22 IP65 T 125°C" (elektrit juhtiva tolmu puuhul: IP 65)

Märgistusnäidis on toodud ära jaotises G).

**Imemisseadme** korrosioon võib olla töeliseks ohuks. **Imemisseade** on selles masinas valmistatud alumiiniumist. Ärge imege gaase, aure ja/või vedelikke, mis võivad alumiiniumslameid korrodeerida.

**HOIATUS!**  
*Laagrimüra korral seisake masin viivitamatult ning kontrollige laagrite seisundit. Võtke ülaltoodud hoolustoimingute teostamiseks ühendust Müügi järelteeninduskeskusega. Ärge tolmuimejat uuesti käivitage kuna see võib tuua kaasa plahvatuse!*

Kontrollige, kas elektripeenel ning kaitseäärised (Pg) suudavad tolmu läbitungimise eest tõhusalt kaitsta.

Kontrollige, et voolikuklambrid oleksid korralikult kinni keeratud.

Veenduge, et möödaviiguklapp (imemise piiraja) on paigaldatud ja tõhus: käivitage masin ja sulgege imemisvoilik täielikult. Ventiil peaks selle peale avanema ning körvu peakskostuma kiunuv heli. See klapp peatab ummistumise korral imemisseadme ülekuumenemise.

Purunemise korral kasutage ainult Nilfiski originaaltagavaraosi. Kõiki välja vahetamist vajavaid osi võivad välja vahetada ainult välja õppinud spetsialistid. Ärge mitte mingil tingimusel demonstreerige, muutke ja/või hooldage masina turvasüsteeme.

**Nilfiski Hoolduskeskus peab hooldama mootorit ja kuuli-laagrit ning turvaklapi kaitsefiltrit iga 10000 töötunnit või iga 2 aasta järeel. Võtke ühendust müügivõrgustiku või masina tootjaga. Operaator ei tohi turbiine lahti monteerida, reguleerida ja/või hooldada.**

Imemisseadme korrosioon võib olla töeliseks ohuks. Nende masinate imemisseadmed on valmistatud alumiiniumslamist. Ärgeimega gaase, aure ja/või vedelikke, mis võivad alumiiniumslameid korrodeerida.

**HOIATUS!**  
*Ebanormaalse müra, vigaste laagrite või vigaste pöörelvate osade korral seisake masin koheselt kuna see võib viia plahvatuseni!  
Remonttöid peavad teostama ainult Nilfiski Hoolduskeskused.*

Puhastage mootori üle kuumenemise vältimiseks regulaarselt mootori jahutusventilaatorit.

Kõikidest eeltoodud nõuetest, hoiatustest ning hooldus-toimingutest tuleb vankumatult kinni pidada, või vastasel juhul Nilfiski Garantii Kat II 3D ja/või Kat II 3G ATEX masina korralikule tööle muutub kehtetuks, Nilfiski ATEX vastavusdeklaratsioon ei ole enam kehtiv ning Kasutaja jäab täielikult vastutavaks tolmuimeja kasutamise eest.

**HOIATUS!**

*Kõik hooldus. Ja puhastustööd tuleb teostada siis, kui tolmuimeja on lülitatud välja ja eemaldatud vooluvõrgust.*

EST

## D - Lisanõuded külgpuhuriga ATEX masinatele II 2D plahvatusohhtlikule tolmale, sobiv Tsoonile 21

### Need tolmuimejad ei suuda koguda lennukikütust.

#### Nilfiski mudelid:

Külgpuhuriga: Seeria 30 – 31 – 33 – T22plus – T40plus – T40Wplus - 37 – 39 – CTS - VHW

#### Referents standardid:

VHW masinad vastavad EN 1127-1, EN 13463-1 standarditele  
Kõik teised masinad vastavad EN 1127-1, EN 13463-1, EN 61241-0, EN 61241-1 standarditele

 HOIATUS!   
**Järgige eelnimetatud standardite nõudeid.**

Antud masinad on mõeldud kasutamiseks Tsoon 21 ja Tsoon 22 liigitusega plahvatusohhtikes, süttimisohtlikku tolmu sisaldavates õhustikes.

Neid ei tohi mitte kunagi kasutada Tsoonis 20 ja/või Tsoonis 0, 1, 2., milles on kergestisüttivaid gaase.

Antud tolmuimejad on ette nähtud kohtade ja masinate puhas-tamiseks ning märgade ja kuivade osakeste imemiseks just toiduainete-, keemia-, farmaatsia- ja tekstiilitööstustes, ning nad on sobivad ühiskasutamiseks hotellides, koolides, haiglates, tehastes, kontorites ning elamutes.

**Need ei ole loodud kasutamiseks ST3 plahvatusklassi tolmuga, so tolmuga, millel on Kst väärus > 300 bar m/s (ISO 6184/1 – IFA klassifikatsioon: <http://staubex.ifa.dguv.de/?lang=e>), ega tolmuga, mille süütamisenergia on alla 1 mJ.**

EST

Masinad ei ole loodud imema madala süttimispunktiga vedeli-ke või süuteainete ( $T < 200^{\circ}\text{C}$ ) imemiseks.

Selliste mudelite puhul on lisaks standardtolmuimeja kasuta-mis- ja hooldusjuhendi juhiste järgmisele vaja pidada kinni ka spetsiifilistest ettevaatusabinõudest ja hooldustest.

#### Nimiplaadi märgistus:

##### VHW puhul:

 "Ex II2D T 125°C" Tsoonile 21

##### Kõigi teiste masinate puhul:

 "Ex II2D Ex tD A21 IP65 T 125°C" Tsoonile 21

Märgistusnäidis on toodud ära jaotises G)

Kontrollige, kas elektripaneel ning kaitseäärised (Pg) suuda-vad tolmu läbitungimise eest töhusalt kaitsta.

Kontrollige, et voolikuklambrid oleksid korralikult kinni keera-tud.

Veenduge, et möödaviiguklapp (imemise piiraja) on paigalda-tud ja töhus: käivitage masin ja sulgege imemisvoilik täielikult. Ventil peaks selle peale avanema ning kõrvu peaks kostuma kiunuv heli. See klapp peatab ummistumise korral imemis-seadme ülekuumenemise.

Maksimaalne lubatud alarõhk iga tolmuimeja puhul on toodud kaasas olevas kasutus- ja hooldusjuhendis. Ärge muutke piira-misklapि kalibreerimist ega ületage kunagi näidatud väärusti.

Purunemise korral kasutage ainult Nilfiski originaaltagavaraosi. Kõiki välja vahetamist vajavad osi võivad välja vahetada ainult välja õppinud spetsialistid. Ärge mitte mingil tingimusel demon-teerige, muutke ja/või hooldage masina turvasüsteeme.

**Nilfiski Hoolduskeskus peab hooldama mootorit ja kuul-laagrit ning turvaklapि kaitsefiltrit iga 10000 töötunni või iga 2 aasta järel. Võtke ühendust müügivõrgustiku või ma-sina tootjaga. Operaator ei tohi üritada imemisseadmeid iseseisvalt lahti monteerida, reguleerida ja/või hooldada.**

Imemisseadme korrosioon võib olla töeliseks ohuks. Nende masinate imemisseadmed on valmistatud alumiiniumsulamist. Ärge imege gaase, aure ja/või vedelikke, mis võivad alumii-niumsulameid korrodeerida.

 HOIATUS!   
**Ebanormaalne müra, vigaste laagrite või vigaste pöör-levate osade korral seisake masin koheselt kuna see võib viia plahvatuseni!**  
**Remonttöid peavad teostama ainult Nilfiski Hooldus-keskused.**

Purunemise korral kasutage ainult Nilfiski originaaltagavarao si. Kõiki välja vahetamist vajavad osi võivad välja vahetada ainult välja õppinud spetsialistid. Operaator ei tohi turvafiltreid (mõõdavoolufilter ning metallist turvafilter) lahti monteerida, re guleerida ja/või hooldada.

**Kõikidest eeltoodud nõuetest, hoiatustest ning hooldus toimingutest tuleb vankumatult kinni pidada, või vastasel juhul Nilfiski Garantii Kat II 2D ATEX masina korralikule tööle muutub kehtetuks, Nilfiski ATEX vastavusdeklaratsioon ei ole enam kehtiv ning Kasutaja jäääb täielikult vas tutavaks tolmuimeja kasutamise eest.**

**HOIATUS!**

*Kõik hooldus. Ja puhastustööd tuleb teostada siis, kui tolmuimeja on lülitatud välja ja eemaldatud vooluvõrgust.*

EST

## E - Lisanõuded ATEX MAG seeria ja CTT masinatele II 2D - II 2G - II 2GD sobiv tsoonidele 21, 1 ja 1/21

### Tolmuimejad ei suuda koguda lennukikütust, välja arvatud mudel CTT40 Z1.

#### Nilfiski mudelid:

Mootor + turbiin rihmajam  
Seeria MAG DEX - CTT

#### Referents standardid:

Nimetatud masinad vastavad EN 60079-14, EN 1127-1, EN 13463-1, EN 61241-0, EN 61241-1 standarditele

**HOIATUS!**

**Järgige eelnimetatud standardite nõudeid.**

Need masinad on mõeldud töötamiseks plahvatusohliku õhusistikuga piirkondades. Sellised piirkonnad on liigitatud kui Tsoonid 21 ja 22 (tolmused keskkonnad), Tsoonid 1 ja 2 (gaase sisaldavad keskkonnad) ning Tsoonid Z1/21 ja Z2/22 (nii tolmu kui gaase sisaldavad keskkonnad).

Ärge mitte kunagi kasutage tolmuimejaid Tsoonis 20 ja/või 0 (kergestisüttivate gaasidega piirkonnad).

Antud tolmuimejad on ette nähtud kohtade ja masinate puhasdamiseks ning märgade ja kuivade osakeste imemiseks just toiduainete-, keemia-, farmaatsia- ja tekstiilitööstustes, ning nad on sobivad ühiskasutamiseks hotellides, koolides, haiglates, tehistes, kontorites ning elamutes.

**Need ei ole loodud kasutamiseks ST3 plahvatusklassi tolmuga, so tolmuga, millel on Kst väärthus > 300 bar m/s (ISO 6184/1 – IFA klassifikatsioon: <http://staubex.ifa.dguv.de/?lang=e>), ega tolmuga, mille süütamisenergia on alla 1 MJ.**

**EST**

Masinad ei ole loodud imema madala süttimispunktiga vedelike või süuteainete ( $T < 200^{\circ}\text{C}$ ) imemiseks.

Selliste mudelite puhul on lisaks standardtolmuimeja kasutamis- ja hooldusjuhendi juhiste järgmissele vaja pidada kinni ka spetsiifilistest ettevaatusabinõudest ja hooldustest.

#### Nimiplaadi märgistus:

-  II2D - Ex tD A21 IP65 T 125°C" Tsoonile 21;
-  II2G IIB T4" Tsoonile 1;
-  II2GD IIB T4 - Ex tD A21 IP65 T 125°C" samaaegselt olemas olevale Tsoonile 1 ja Tsoonile 21.

Märgistusnäidis on toodud ära jaotises G)

**Nilfiski Hoolduskeskus peab hooldama mootorit ja turbiini kuullaagrit ning ülekanderihma iga 10000 töötunni või iga 2 aasta järel. Võtke ühendust müügivõrgustiku või masina tootjaga. Operaator ei tohi turbiine lahti monteerida, reguleerida ja/või hooldada.**

Seeria MAG: sellel masinal on antistaatiline ülekanderihm. Puurunemise korral kasutage ainult Nilfiski originaaltagavaraosi. Kõiki välja vahetamist vajavad osi võivad välja vahetada ainult välja õppinud spetsialistid. Reguleerige rihma pinget nii, et rihm veniks 1% võrra (näiteks mõistes 100 mm pikka rihmasektsooni – vt. joon. 1 ja 2).

Seeria CTT: järgige eelnevalt seeria MAG kohta kirjeldatut; järgige rihma pinge kontrollimisel baaskasutamise ja hooldamise juhendis toodud juhiseid

Turbiini korrosioon võib olla töeliseks ohuks. Nende masinate turbiinid on valmistatud alumiiniumsulamist ja galvaniseeritud terastest. Ärge imege gaase, aure ja/või vedelikke, mis võivad neid metalle korrodeerida.

Puhastage mootoriplati regulaarselt sinna kogunenud tolmust vastavalt piirkonna tolmususele, kuid mitte harvem kui igas kuu möödudes. Kontrollige ülekanderihma pinget ja kulumist ning vahetage ta vajaduse korral originaaltagavaraosa vastu välja.

**HOIATUS!**

**MAG1-2-3 tolmuimejad ainult tolmule Kat II 2D ja CTT (kõik): müra korral laagrites peatage masin koheselt ja kontrollige laagrite seisundit. Võtke ülaltoodud hooldustoimingute teostamiseks ühendust Müügi järelteeninduskeskusega. Ärge tolmuimejat uesti käivitage kuna see võib tuua kaasa plahvatuse!**

**HOIATUS!**

**MAG tolmuimejad gaasile või gaasile ja tolmule vastavalt Kat II 2G – II 2GD: kui masin peatub ja süttib puane laagrite ülekuumenemise indikaator, kontrollige laagrite seisundit. Võtke ülaltoodud hooldustoimingute teostamiseks ühendust Müügi järelteeninduskeskusega. Ärge käivitage tolmuimejat uesti kuna see võib via plahvatusteni!**

Kõikidest eeltoodud nõuetest, hoiatustest ning hooldustoimingutest tuleb vankumatult kinni pidada, või vastasel juhul Nilfiski Garantii Kat II 2G – Kat II 2G - Kat II 2D ATEX masina korralikule tööle muutub kehetuks, Nilfiski ATEX vastavusdeklaratsioon ei ole enam kehtiv ning kasutaja jääb täielikult vastutavaks tolmuimeja kasutamise eest.


**HOIATUS!**

**Kõik hooldus. Ja puhastustööd tuleb teostada siis, kui tolmuimeja on lülitud välja ja eemaldatud vooluvõrgust.**

**MAG 3307 – 3557:** Ülekanderihma reguleerimine (Joon. 1)

- **HOIATUS!!** -: Rihma pingutamiseks lõdvendage 4 kruvi (2) ning keerake rihmarastast (3) ja elektrimootorit noolega (A) joonisel 1 näidatud suunas. Rihma lõdvendamiseks keerake neid vastupidises suunas.

#### Joon. 1

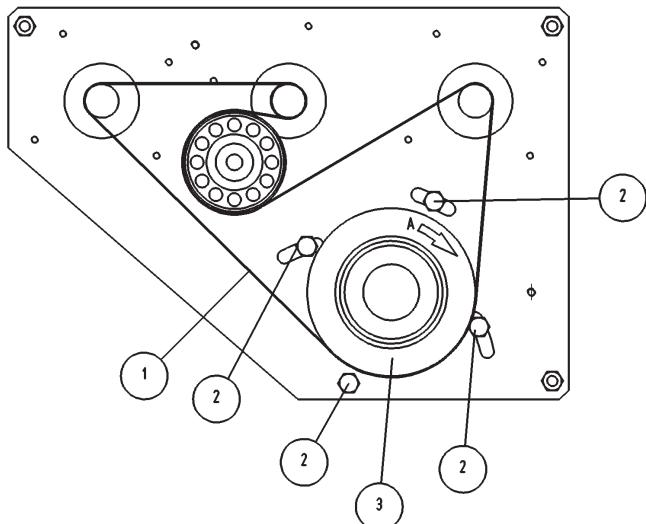

**MAG 3156 – 3306:** Ülekanderihma reguleerimine (Joon. 2)

- **HOIATUS!!** -: Rihma pingutamiseks lõdvendage 4 kruvi (2) ning keerake kruvi (3) päripäeva suunas. Rihma lõdvendamiseks keerake seda vastupäeva suunas.

#### Joon. 2

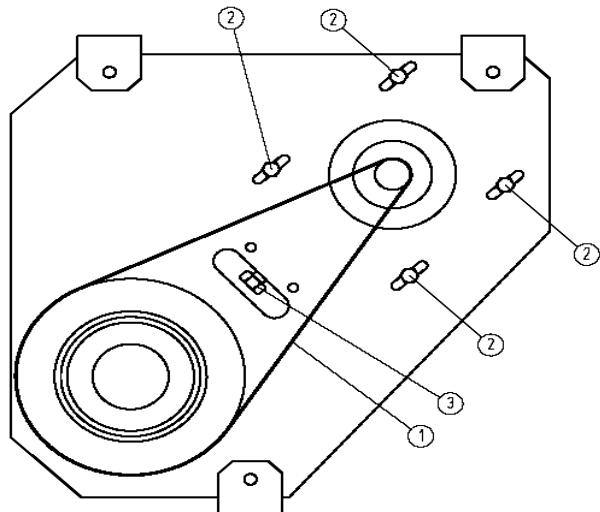


Fig. 2.1

## **F - Täiendavad ettekirjutused ATEX Kat II 3D tolmuväljutusseadmetele ja kesksetele süsteemidele**

### **Need tolmuimejad ei suuda koguda lennukikütust.**

#### **Nilfiski mudelid:**

Rataste või ratasteta, elektriilbi või -kilbita, filtriseadme või -seadmete, kogumistorni või -tornita, kätsiti või automaatse tühjendusega, tühjendustarvikute või -tarvikuteta, tasemeandurite või -anduriteta, voolukontrolli olemasoluga, ülekandetorude või -torudeta, tootepesade või -pesadeta, juhtsüsteemi või -süsteemita (andurid ja/või mikrolülitid) automaatsed vaakumseadmed.

#### **Referents standardid:**

Nimetatud masinad vastavad EN 1127-1, EN 13463-1, EN 61241-0, EN 61241-1, (Z22 tolm) standarditele

#### **Märkus:**

Eeltoodust mitte kinni pidamisel on Nilfiski ATEX vastuvusdeklaratsioon tühine ning kasutaja on masina kasutamise eest täielikult vastutav.

**HOIATUS!**  
**Järgige eelnimetatud standardite nõudeid.**

#### **Automaatne Imemisseade**

Vaadake juhiseid sama tüüpi mootoriga masinatele, mis on mõeldud kasutamiseks **Tsoonis 22** kõigi vajalike kasutamis- ja hooldusnõuetega ja märgistustega saamiseks.

**Need ei ole loodud kasutamiseks ST3 plahvatusklassi tolmu, so tolmu, millel on Kst väärthus > 300 bar m/s (ISO 6184/1 – IFA klassifikatsioon: <http://staubex.ifa.dguv.de/?lang=e>), ega tolmu, mille süütamisenergia on alla 1 mJ.**

#### **Seadme teised osad**

**EST**

Seadme ATEX liigituse muutmise vältimiseks tuleb seadme osad vahetada välja Nilfiski originaaltagavaraosade vastu. Pöörake erilist tähelepanu voolikutele, mis peavad olema antistaatilised.

#### **Õige ja väär kasutamine:**

Seadme metallist detailid (tornid, lehtrid, voolikud ja torud) võivad olla valmistatud ja tarnitud väga erinevatest materjalidest (galvaniseeritud teras, plastik, kumm, jms.). Kasutatud kooste-materjalide tüüp, laad ja materjalid põhinevad imetavatel ja/või transporditavatel materjalidel, nii nagu Klient seda neid tellimusel on kirjeldanud.

Nilfisk on arvestanud neid elemente konkreetse seadme jaoks läbi viidud ATEXi riskihindamise etapis:

1. Nilfisk ei ole see vastutav seadme mõne muu, Nilfiski tellimuse kinnituses kirjeldatud ja märgitud kasutamisest erineva kasutamise tulemusel tekkinud võimalike ohtude, riskide või kahjustuste eest.
2. Lisaks ei ole Nilfisk vastutav igasuguste teiste ainete ja materjalide, peale Nilfiski tellimuse kinnituses märgitud ainete ja materjalide, imemise ja/või transportimise võimalike tagajärgede eest.

## G - Täiendavad ettekirjutused sukelseparaatoriga varustatud mudelitele

### Need tolmuimejad ei suuda koguda lennukikütust.

#### Nifiski mudelid:

VHS110 Z22 IS EXA - VHC110 Z1 IS EXA - VHC120 Z1 IS EXA - VHC200 L100 Z1 IS EXA - T22 PLUS L100 Z22 EXA IS T40W PLUS Z22 EXA IS


#### Kasutamine

Sukelseparaator sisaldb kahte korvi, alumist imetud tolmu kogumiseks ja ülemist koalestsentsfiltr paigal hoidmiseks.

- Eemaldage ülemine korv (1).
- Keerake sulgemisklamber (2) lahti, eemaldage see ja eemaldage klambri tihend (3).
- Eemaldage kogumiskorv (4).
- Veenduge, et väljalaskeklaapp (5) oleks suletud.
- Valage mineraalöli (20 liitrit 460 mm läbimõõduga mahutisse või 15 liitrit 400 mm läbimõõduga mahutisse, kasutage näiteks Mobil Velocite öli nr 6) separaatoriisse (6) ja veenduge, et tase töuseks tasemeindikaatori (7) tähiseni Min.
- Viige kogumiskorv (4) separaatoriisse (6).
- Taastage ühendus korvi (4) ja separaatori (6) vahel, asetage kohale klambri tihend (3) ja paigaldage tagasi sulgemisklamber (2).
- Asetage filterkorv tagasi selle kohale separaatori seesmisel äärikul.
- Viige separaator filtrikambri alla.
- Ühendage imemisvoilik separaatori sisendiga (8).
- Lülitage masin sisse ja koguge tolmu.
- Lõpetage imemine, kui õlitase töuseb tähiseni Max. (umbes 6 liitrit imetud tolmu 460 mm läbimõõduga mahuti puhul või 4 liitrit 400 mm läbimõõduga mahuti puhul).

#### Mahuti tühjendamine

- Lülitage masin välja.
- Ühendage imemisvoilik lahti.
- Eemaldage separaator.
- Viige mahuti materjali käitlemiseks/utiliseerimiseks sobivasse kohta.
- Avage õli eemaldamiseks klapp (5).
- Eemaldage ülemine korv (1).
- Keerake lahti ja eemaldage sulgemisklamber (2), eemaldage klambri tihend (3) ning tömmake kogumiskorv (4) tösterihma abil välja.
- Jätkake kogutud materjali käitlemise/utiliseerimisega.
- Uuesti kasutamiseks paigaldage korv tagasi ja kinnitage see masina külge.

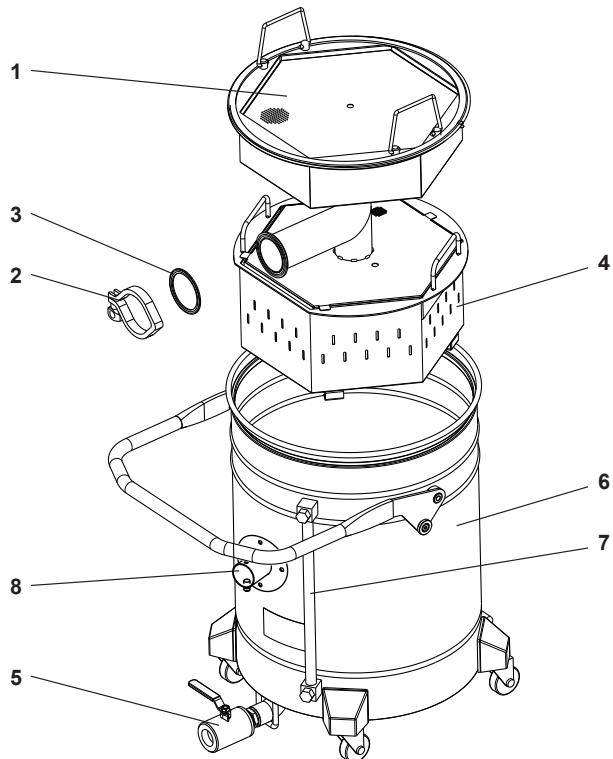

EST

## H - Täiendavad ettekirjutused IECEx masinatele

### Nilfiski mudelid:

Mootor + turbiin rihmajam

### Referents standardid:

Nimetatud masinad vastavad:  
IEC 60079-0:2011 ja IEC 60079-14:2013 standarditele

**HOIATUS!**

**Järgige eelnimetatud standardite nõudeid.**

Antud masinad on mõeldud kasutamiseks õhustikes, mis on liigitatud: Sellised piirkonnad on liigitatud kui Tsoonid 21 ja 22 (tolmused keskkonnad), Tsoonid 1 ja 2 (gaase sisaldavad keskkonnad) ning Tsoonid Z1/21 ja Z2/22 (nii tolmu kui gaase sisaldavad keskkonnad).

Ärge mitte kunagi kasutage tolmuimejaid Tsoonis 20 ja/või 0 (kergesisüttivate gaasidega piirkonnad).

Antud tolmuimejad on ette nähtud kohtade ja masinate puhasdamiseks ning märgade ja kuivade osakeste imemiseks just toiduainete-, keemia-, farmaatsia- ja tekstiilitööstustes, ning nad on sobivad ühiskasutamiseks hotellides, koolides, haiglates, tehastes, kontorites ning elamutes.

Need ei ole loodud kasutamiseks ST3 plahvatusklassi tolmuga, so tolmuga, millel on Kst väärthus > 300 bar m/s (ISO 6184/1 – IFA klassifikatsioon: <http://staubex.ifa.dguv.de/?lang=e>), ega tolmuga, mille süütamisenergia on alla 1 mJ.

Need ei ole loodud lõhkeainete või keemiliselt ebastabiilsete ainete kogumiseks.

Need on mõeldud keskkondadega, kus esineb gaasi kuni gruupi IIB (etüleen).

Masinad ei ole loodud imema madala süttimispunktiga vedelike või süuteainete ( $T < 200^{\circ}\text{C}$ ) imemiseks.

Selliste mudelite puhul on lisaks standardtolmuimeja kasutamis- ja hooldusjuhendi juhiste järgmissele vaja pidada kinni ka spetsiifilistest ettevaatusabinõudest ja hooldustest.

### Nimiplaadi märgistus:

Ex IIB T4 Gb - Ex IIIC T125°C Db

(Märgistusnäidis on toodud ära jaotises I.)

Nilfiski Hoolduskeskus peab hooldama mootorit ja turbiini kuullaagrit ning ülekanderihma iga 10000 töötunni või iga 2 aasta järel. Võtke ühendust müügivõrgustiku või masina tootjaga. Operaator ei tohi turbiine lahti monteerida, reguleerida ja/või hooldada.

Sellel masinal on antistaatiline ülekanderihm. Purunemise korral kasutage ainult Nilfiski originaaltagavaraosi. Kõiki välja vahetamist vajavaid osi võivad välja vahetada ainult välja õppinud spetsialistid.

Järgige rihma pinge kontrollimisel baaskasutamise ja hooldamise juhendis toodud juhiseid

Turbiini korrosioon võib olla töeliseks ohuks. Nende masinate turbiinid on valmistatud alumiiniumsulamist ja galvaniseeritud terastest. Ärge imege gaase, aure ja/või vedelikke, mis võivad neid metalle korrodeerida.

Puhastage mootoriplati regulaarselt sinna kogunenud tolmust vastavalt piirkonna tolmususele, kuid mitte harvem kui igas kuu möödudes. Kontrollige ülekanderihma pinget ja kulumist ning vahetage ta vajaduse korral originaaltagavaraosa vastu välja.

**HOIATUS!**

*Ilma pistiku ja/või automaatkaitsme kaitseta tarnitud masinatel kasutaja peab ühendama kaabli vaba otsa mitte plahvatusohtlikku keskkonda või kinnisesse ruumi või piirkonnale kohandatud tunnustatud kaitseviisi teel kaitstud pistikuga.*

*Pistikу tohib paigaldada ainult kvalifitseeritud elektrik.*

**HOIATUS!**

*Laagrimüra korral seisake masin viivitamatult ning kontrollige laagrite seisundit. Võtke ülaltoodud hooldustoimingute teostamiseks ühendust Müügi järelteeninduskeskusega. Ärge tolmuimejat uuesti käivitage kuna see võib tuua kaasa plahvatuse!*

Kõikidest eeltoodud nõuetest, hoiatustest ning hooldustoimingutest tuleb vankumatult kinni pidada või vastasel juhul muutub Nilfiski Garantii nõuetele sobivuse kohta kehtetuks ning Nilfiski vastavussert ei ole enam kehtiv ning kasutaja jäab täielikult vastutavaks tolmuimeja kasutamise eest.


**HOIATUS!**

*Kõik hooldus. Ja puhastustööd tuleb teostada siis, kui tolmuimeja on lülitatud välja ja eemaldatud vooluvõrgust.*

**HOIATUS!**

*Ohutu kasutamise eritingimusi täiendavad iga lõppkoostu osaks oleva varustuse vastavussertidel kirjeldatud.*

## I - Nimiplaadi näidis

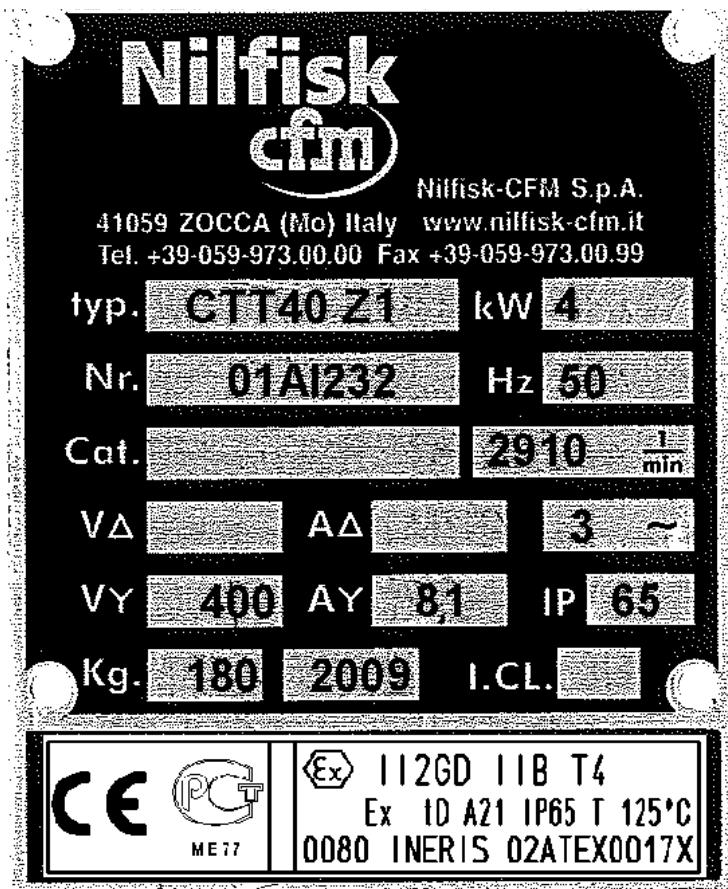

EST



## L - Hoolduste ja kontrollimiste registreerimised

Näide hooldustööde ja kontrollide registreerimiseks ja dokumenteerimiseks kasutatavast tabelist:

*Originalių instrukcijų vertimas*

## **ATEX ir IECEx sertifikavimas Siurbiančių valymo mašinų, centralizuotų siurbimo sistemos, dulkų surinkimo mašinų instrukcijos**

### **Papildomos instrukcijos operatoriui: naudojimo ir techninės priežiūros instrukcijų papildymas**

Mygtukas:

Zona	ATEX kategorija	IEC Ex kategorija	„Nilfisk“ įrenginio tipas	Siurbimo skyrius	Papildomos instrukcijos
Viskas	-		-	-	<b>A - G - I - L</b>
Z21 Lengvai užsidegančios dulkės	II 2D		Suspaustas oras – labai didelė kompresija VHC – DXX versijos A serija	Suspausto oro tiekimas	<b>B</b>
Z1 Degios dujos	II 2G				
Z1/21 Lengvai užsidegančios arba degios dulkės ir dujos	II 2GD		Su šoniniu ventiliatoriumi: Serijos 30 – 31 – 33 T22plus – T40plus T40Wplus – 37 – 39 CTS – 15 ATEX - VHW	Su šoniniu ventiliatoriumi (tik dulkiai)	<b>C</b>
Z22 Lengvai užsidegančios dulkės	II 3D			Su šoniniu ventiliatoriumi (dujų)	
Z2 Degios dujos	II 3G				
Z21 Lengvai užsidegančios dulkės	II 2D		Su šoniniu ventiliatoriumi: Serijos 30 – 31 – 33 T22plus – T40plus T40Wplus – 37 – 39 CTS – VHW	Su šoniniu ventiliatoriumi (tik dulkiai)	<b>D</b>
Z21 Lengvai užsidegančios dulkės	II 2D				
Z1 Degios dujos	II 2G		Serijos MAG DEX CTT	Variklio + turbinos diržo pavara	<b>E</b>
Z1/21 Lengvai užsidegančios arba degios dulkės ir dujos	II 2GD				
Z22 Lengvai užsidegančios dulkės	II 3D		Centralizuotos siurbimo sistemos ir dulkų surinkimo mašinos	Su šoniniu ventiliatoriumi, turbosiurblys (tik dulkiai)	<b>F</b>
Z1/21 Lengvai užsidegančios arba degios dulkės ir dujos	-	EPL Db Gb	CTT	Variklio + turbinos diržo pavara	<b>H</b>

**Aukščiau nurodytos siurbiančios valymo mašinos netinka surinkti aviacinio kuro, išskyrus VHC200 Z1 - VHC200 EXP - CTT40 Z1 - VHC110 Z1 - VHC120 Z1 modelius.**

## Turinys

A - Tolesni nurodymai ir atsargumo priemonės, naudojant ATEX pažymėtas mašinas sprogioje aplinkoje.....	3
B - Papildomi nurodymai ATEX suspausto oro mašinoms II 2D - II 2G - II 2G/D tinkta 21, 1 ir 1/21 zonomis .....	5
C - Papildomi nurodymai, taikomi ATEX mašinoms su Cat II 3D šoniniais ventiliatoriais, kurios naudojamos 22 zonoje, arba su Cat II 3G šoniniais ventiliatoriais, naudojamais 2 zonoje. ....	6
D - Papildomi nurodymai ATEX mašinoms su šoniniu ventiliatoriumi II 2D sprogioms dulkėms, tinkta 21 zonai .....	8
E - Papildomi nurodymai ATEX MAG serijos ir CTT mašinos II 2D - II 2G - II 2GD tinkta 21, 1 ir 1/21 zonomis .....	10
F - Papildomi ATEX Cat II 3D dulkių ištraukimo mašinoms ir centralizuotoms sistemoms skirti nurodymai.....	12
G – papildomi nurodymai modeliams, kuriuose įrengti imersiniai fiksatoriai.....	13
H – papildomi IECEx mašinų nurodymai.....	14
I – identifikacijos plokštelės žymėjimo pavyzdys .....	15
L – techninės priežiūros ir tikrinimų registracijos .....	16

LT

**NB:** čia dulkių siurbliai, centralizuotos vakuuminės sistemos ir dulkių ištraukimo sistemos vadinamos „mašinomis“

## A - Tolesni nurodymai ir atsargumo priemonės, naudojant ATEX pažymėtas mašinas sprogioje aplinkoje

Šios siurbiančios valymo mašinos atitinka pagal 2014/34/ES (ATEX) direktyvą, išskyrus CTT40 Z1 IECEx.



### ISPĖJIMAS!



**Visų šiose instrukcijose aprašytųjų mašinų eksploatacinės temperatūros intervalas: -20....+40°C.**

Naudotojas turi būti informuotas apie pavojus, susijusius su elektros srove ir statine elektra, taip pat rizikas, kylančias dėl darbo aplinkę esančių medžiagų fizinių ir cheminių savybių.

Naudotojas turi būti informuotas apie darbo sritis, kur bus sumontuota ir naudojama mašina, charakteristikas.

Pagal 1999/92/EC direktyvą darbo vietoje esant lengvai užsi-degančioms dujoms ir / arba degioms dujoms darbuotojas turi nustatyti vietos tipą ir pasirinkti reikiamą mašiną pagal kategoriją (2014/34/ES direktyvos reikalavimus).

Zoną, kuriose gali susidaryti sprogios atmosferos, apibrėžimų ieškokite direktyvoje 99/92/EB. Žemiau pateikiamos išimtys iš tokiu apibrėžimu.

2 / 22 zona: „Zona, kurioje įprasto veikimo metu sprogios atmosferos susidarymas nėra tiketinas (...) ir net susidarius, ji išsilailys tik labai trumpą laikotarpi“

1 / 21 zona: Zona, kurioje įprasto veikimo metu tiktinis sprogius atmosferos susidarymas

Gaires, nustatančias ir klasifikuojančias vietas, kuriose gali susidaryti sprogi aplinka, taip pat dėl pavojų, kuriuos kelia degios dujos garai ar rūkas, galima rasti EN 60079-10-1 reglamente. EN 60079-10-2 reglamente rasite informacijos apie pavojų, kuriuos kelia dulkės.

#### Prieš naudojimą:

Patikrinkite, kad mašinos identifikavimo lentelėje nurodyti duomenys atitinkę zonas klasifikaciją ir maksimaliai leidžiamą temperatūrą, kad išvengtumėte dulkių užsiliepsnojimo darbo zonoje.

Patikrinkite siurbiančios valymo mašinos specifikacijas, ar mašina nemodifikuota, nes kitaip nebegalios Atitinkies deklaracija.

Mašinos, kuriose nėra įrengtas apsauginis vakuuminio įtaiso dangtis, turi būti eksplauojamos TIK sumontuotos korpuše, kuris apsaugo nuo galimybės atsitiktinai krentantiems objektams užblokuoti aušinimo ventiliatorių. Naudotojas privalo pats pasirūpinti, kad vakuuminis įtaisas būtų sumontuotas tokiamo korpuše, kuris užtikrintų pakankamą vakuuminio įtaiso variklio vėdinimą.

Visuose šią techninę savybę turinčiose modeliuose įžeminkite tiekiamą geltonąjį / žaliajį laidą.

Mašinām, kurām tas nav, ir aprūpinti ar antistatiskiem riterijem: pārbaudiet, vai tie tiek izmantoti vadošai grīdai.

Dėl statinės elektros gali būti kibirkščiavimas, keliantis sprogiu riziką! Todėl patikrinkite, ar elektros rozetė ir kištukas (pateiktojo kabelio su suspausto oro modeliais) prijungti prie įžeminimo.

Patikrinkite onmetre rodomą elektros tolydumą.

- Varža tarp antgalio ir įsiurbimo priedų galo turi būti mažesnė nei  $100\Omega$  ( $10^8\Omega$ )
- Tarp talpyklos (jei nėra, išskaitant įtraukiamos medžiagos išpylimo angą) ir žemės kaiščio (jei dulkių siurblys yra su kištuku) arba maitinimo virvėlaidžio įžeminimo laido.

Tokiu atveju matuoja varža turi būti:

- mažesnė nei  $10 \Omega$ , jei komponentai pagaminti iš nerūdijančių plieno (galimi elektrodų jungimo taškai yra rankenos, purkštukai ir ratų atramos).
- mažesnė nei  $10^6\Omega$ , jei plastiko talpykla yra plastikinė, saugaus tipo pakuotė (elektrodų jungimo taškas yra ant purkštuko).

Patikrinkite, ar nėra atsilaisvinusių elektrinių ar mechaninių jungčių.

Mašina turi būti išjungta ir tik tada jungiama prie energijos tiekimo šaltinio. Prijunkite mašiną prie energijos tiekimo šaltinio už ATEX zonas (nepriskirtos klasei zonas). Jei mašina turi ATEX elektrinį kištuką, sertifikuotą tose srityse, kuriose naudojama, ją pirmiausia išjungus galima prijungti prie ATEX sertifikuotos rozetės tokio pat tipo ir diapazono zonoje.

### ISPĖJIMAS!

**Kai įranga tiekiama be kištuko ir (arba) grandinės išjungiklio apsaugos, vartotojas turi prijungti laisvą kablių galą nesproglioje aplinkoje, arba įrangą ar kištukas turi būti apsaugotas pripažinto apsaugos režimo kuris buvo pritaikytas ekspluatavimo vietai.**

**Kištuką turi būti sumontuoti tik kvalifikuotas elektrikas.**

Kai įranga tiekiama be kištuko ir (arba) grandinės išjungiklio apsaugos, reikiamas įrangos detales ir vietą, kurioje ji bus ekspluatuojama, jos dydį ir tolesnį surinkimą nustato vartotojas ir visus šiuos darbus privalo atlikti reikiamą kvalifikaciją turintis elektrikas.

#### Darbo metu:

Patikrinkite, kad mašinos identifikavimo lentelėje nurodyti duomenys atitinkę zonas klasifikaciją ir maksimaliai leidžiamą temperatūrą, kad išvengtumėte dulkių užsiliepsnojimo darbo zonoje.

Naudokite tik antistatinės žarnas (venkite naudoti paviršutiniškai statiškas) ir naudokite tik originalias „Nilfisk“ atsargines dalis.

Keičiant filtru, naudokite tik originalius „Nilfisk“ antistatinius filrus.

Nenaudokite izoliacinių movų arba dulkių surinkimo žarnelių.

nenuimkite žarnelių darbo metu ir visada palaukite, kol mašina sustos.

LT

## Atex

Nenaudokite plastikinių maišelių talpoje (leidžiami tik originalūs antistatiniai plastikiniai maišeliai: „Nilfisk“ kodas „Z01723502 - Z01769505 - 4084001313 - 4084001340“).

Jei turi būti naudojamas preseparatorius, patikrinkite, ar jis gerai įžemintas. Galima naudoti tik antistatinės siurbimo ir prijungimo prie preseparatoriaus žarneles. Nenaudokite mašinos susiurbti didelius objektus arba daleles, nes jos gali užstrigtinėti prieš viena kitą ir sukelti kibirkščiavimą.

Netrinkite arba netrakykite grindų plieniniais įrankiais, nes tokie veiksmai gali kelti kibirkščiavimą dėl trinties. Naudokite kolektorius ir siurbimo galvutes, kurias galima pakeisti originaliomis antistatinėmis atsarginėmis dalimis, kad išsiurbtumėte grindis.

Periodiškai patikrinkite vakuumo indikatorių, kad apsaugotumėte nuo filtro užsikimšimo.

Išneškite vakuuminį siurblį iš ATEX klasifikacijos zonas, tada išimkite surinkimo talpą ir ją ištuštinkite, ypač susiurbė drėgnas daržovių daleles ar skysčius, kad nesusikauptų fermentacijos dujos.

Kad nereiktų keisti darbo srities klasės, dulkių maišelius reikia ištuštinti už zonas (nepriskiriamos ATEX). Išneškite vakuuminį siurblį iš ATEX klasifikacijos zonas, tada ištraukite surinkimo talpą ir ją ištuštinkite. Esant centralizuoto duju surinkimo mašinoms, naudotojas turi stebėti procedūras ir taikyti tokius metodus bei naudoti tokius priedus tuštinti šiukslines, kad apsaugotų nuo zonos, kurioje sumontuotos tokios mašinos, klasifikacijos pasikeitimą. Priedus keiskite tik į originalias gamintojo pateiktas atsargines dalis.

Jei nestebimi anksčiau paminėti dalykai, Atitikties deklaracija nebegalioja.

### Specialios techninės priežiūros ir kitos procedūros

Visada atlikite techninės apžiūros operacijas ir patikras, nurodytas standartinėse naudojamos siurbančios valymo mašinos instrukcijoje. Reguliariai ir ypač tuštindami dulkių konteinerį tikrinkite, ar filtrai geros būsenos (iskaitant metalinį apsauginį filtru, jei jis sumontuotas), apžiūrekite, kad filtro audinys nebūtų susidėvėjęs, sugadintas ir / arba iplėjtas, nes tai nulems dulkių išmetimą iš išvesties. Taip gali susiformuoti pavojingi debesys. Patikrinkite, kad filtras nesugadintas prieš naudodami mašiną šiais tikslais: siurbiate inertines dulkes (pvz.: talkas, kreida, marmuras....) ir įsitikinkite, kad jos neišpučiamos pro išėjimą. Periodiškai valykite variklio aušinimo ventiliatorių, kad apsaugotumėte variklį nuo perkaitimo.

Naudokite antistatinės siurbimo žarneles, tinkamas pagal siurbiamą medžiagų tipą. Žarnelės neturi skleisti kibirkščiavimo arba sukurti elektrostatinio krūvio, sukuriamo vamzdelio trynimo.

**Naudokite tik originalias „Nilfisk“ antistatinės žarnas ir priedus.**

Antistatinės žarnelės turi būti įžemintos, kad būtų apsaugota nuo elektrostatinių krūvių. Su ometru patikrinkite tinkamą galvaninį jungimą (elektrinį nuoseklumą) tarp naudojamų žarnelių ir priedų. Taip apsausgosite operatorių nuo gaisro ir elektros iškrovos pavojaus.

Visi įtaisai, kurių modelio pavadinime yra „EXA“, turi tokią įsiurbimo angą, prie kurios jungti galima tik „EXA“ modelio „Nilfisk“ priedus.

Visi EXA priedai yra sertifikuoti ir neturi atskiro funkcijos, todėl yra laikomi komponentais.

Jie gali būti naudojami tik su „Nilfisk“ pramoniniais dulkių siurbliais arba su kito to pačio gamintojo įranga numatyta paskirtimi, pažymėta Ex žymėjmu ir susijusia atitinkties deklaracija, laikantis instrukcijoje nurodytų naudojimo ir techninės priežiūros instrukcijų bei įrangos, prie kurios jie yra prijungti, instrukcijų. Tinkamas sukabinimas užtikrins visišką ATEX direktyvos suderinamumą ir nereikės papildomų patikrinimų ir (arba) sertifikacijų. Jei reikia, kreipkitės į „Nilfisk“ techninės priežiūros centrą.



### ISPĖJIMAS!



***Nelieskite nemetalinių dalių rūbais, skudurėliais ar bet kokiais audiniai (medvilnės, vilnos, sintetiniai, popieriniai ir kt.), kurie gali išskirti pavojingas elektrostatines iškrovas.***

***Valant nemetalines detales, naudokite drėgnus audinius ar skudurus, kad sumažėtų elektrostatinės iškrovos pavojus.***

***Bet kokiui atveju valymo procedūras reikia atligli toliau nuo vienos, kuri yra priskiriama pavojingoms vietas, kuriose yra sprogimo rizika.***

LT

## B - Papildomi nurodymai ATEX suspausto oro mašinoms II 2D - II 2G - II 2G/D tinka 21, 1 ir 1/21 zonomis

**Toliau nurodytos siurbiančios valymo mašinos netinka surinkti aviacinio kuro, išskyrus VHC200 Z1 - VHC200 EXP - CTT40 Z1 modelius.**

„Nilfisk“ modeliai:

Suspaustas oras VHC - Serija A (A15, A17, A ...) DXX versijos

**Standartinės nuorodos:**

Šios mašinos atitinka EN 1127-1, EN 13463-1, EN 80079-36 standartus

**ISPĖJIMAS!**

Vadovaukitės anksčiau nurodytų standartų atsargumo priemonėmis.

Sukurta naudoti sprogioje aplinkoje, priskiriamoje 21 ir 22 zonai, 1 ir 2, bei Z 1/21 ir Z 2/22 zonose esant dulkėms ir dujoms.

Niekada nenaudokite siurbiančios valymo mašinos 20 ir / arba 0 zonose.

Šios siurbiančios valymo mašinos sukurto siurbti šlapias ir sausas daleles, kai valomos patalpos ir mašinos, ypač maisto, chemikalų, farmacijos ir tekstilės pramonė.

Šios mašinos nėra skirtos naudoti ST3 sprogumo klasės dulkėse, t. y. dulkėse, kurių reikšmė siekia  $Kst > 300$  bar m/s (ISO 6184/1 – IFA klasifikacija: <http://staubex.ifa.dguv.de/?lang=el>), nei dulkėse, kurių užsiliepsnojimo energija mažesnė nei 1 mJ.

**II2G ar II2GD siurbiančios valymo mašinos:**

Jos skirtos darbo aplinkai, kurioje yra IIB grupės (etilenas) dujų.

**II2D siurbiančios valymo mašinos**

Jos nėra skirtos siurbti skysčių, pasižyminčiu žema užsiliepsnojimo temperatūra ar savo sudėtyje turinčiu užsiliepsnojimą skatinančiu medžiagų (užsiliepsnojimo temperatūra mažesnė nei  $55^{\circ}$ )

**Visi jie modeliai netinka susiurbti užsiliepsnojimą skatinančiu medžiagų**

Šie modeliai turi būti naudojami vadovaujantis standartinėmis siurbiančios valymo mašinos naudojimo ir techninės priežiūros instrukcijomis bei atsargumo priemonėmis, techninės priežiūros nurodymais.

**Identifikacinė lentelė:**

- „Ex II2D (T 100 °C) T 60 °C“ skirta 21 zonai;
- „Ex II2G c IIB (T4, T5)T6“ skirta 1 zonai;
- „Ex II2GD c IIB (T4, T5)T6 - (T 100°C) T 60°C“ skirta 1 ir 21 zonai vienu metu.
- „Ex II2D Ex h IIIC T 60°C DB“ skirta 21 zonai;
- „Ex II2G Ex h IIB T6 GB“ skirta 1 zonai;
- „Ex II2GD Ex h IIB T6 GB -  
Ex h IIIC T 60°C DB  
skirta 1 ir 21 zonoms kartu

Žr. G skyriaus žymėjimo pavyzdį

Korozija gali būti rimta grėsmė. Siurbimo mazgas yra pagamintas iš aliuminio. Nesiurbkite dujų, garų ir / arba skysčių, kurios gali sukelti metalo koroziją.

**ISPĖJIMAS!**

*Būtina laikytis visų ankšciau nurodytų nurodymų, atsargumo priemonių ir techninės priežiūros veiksmų arba „Nilfisk“ ATEX mašinų garantija negalios Cat II 2GD – Cat II 2G - Cat II 2D modeliams, „Nilfisk“ ATEX atitikties deklaracija daugiau negalios ir vartotojas bus visiškai atsakingas už siurbiančią valymo mašiną.*

**ISPĒJIMAS!**

*Bet kokia techninė priežiūra ir valymas turi būti atliktas su išjungta siurbiančia valymo mašina ir esant atjungtam suspausto oro tiekimo mechanizmui.*

LT

## C - Papildomi nurodymai, taikomi ATEX mašinoms su Cat II 3D šoniniais ventiliatoriais, kurios naudojamos 22 zonoje, arba su Cat II 3G šoniniais ventiliatoriais, naudojamais 2 zonoje.

### Šie vakuuminiai siurbliai negali surinkti aviacinio kuro.

#### „Nilfisk“ modeliai:

Su šoniniu ventiliatoriumi: Serijos 30 – 31 – 33 – T22plus – T40plus – T40Wplus - 37 – 39 – CTS - 15ATEX - VHW

#### Standartinės nuorodos:

Šios mašinos atitinka EN 1127-1, EN 13463-1, EN 61241-0, EN 61241-1, (Z22 dulkių), EN 60079-14 (Z2 duju) standartus



ISPĖJIMAS!



Vadovaukitės anksčiau nurodytų standartų atsargumo priemonėmis.

Jos sukurtos naudoti 22 ir 2 zonas klasifikacijos srityse.

Niekada nenaudokite siurbiančios valymo mašinos 20, 21 ir / arba 0 arba 1 zonose.

Šie dulkių siurbliai yra skirti siurbti dulkes ir (arba) drėgnas ir sausas daleles, klasifikuojamas 22 zona, valyti vietas, ypač sietinas su maisto produkty, cheminių medžiagų, farmacijos ir tekstilės pramonės šakomis.

**Šios mašinos néra skirtos naudoti ST3 sprogumo klasės dulkėse, t. y. dulkėse, kurių reikšmė siekia  $Kst > 300 \text{ bar m/s}$  (ISO 6184/1 – IFA klasifikacija: <http://staubex.ifa.dguv.de/?lang=e>), nei dulkėse, kurių užsileipsnojimo energija mažesnės nei 1 mJ.**

Néra skirta surinkti sprogias ar chemiškai nestabilias medžiagas.

Jos nesukurtos siurbti žemo pliūpsnio taško skysčio arba skysčio su sprogiomis ( $T < 200^\circ\text{C}$ ).

LT

Šie modeliai turi būti naudojami vadovaujantis standartinėmis siurbiančios valymo mašinos naudojimo ir techninės priežiūros instrukcijomis bei atsargumo priemonėmis, techninės priežiūros nurodymais.

#### Identifikacinė lentelė:

skirta 22 zonai (tik dulkių, IP 55);

skirta 2 zonai (tik duju);

Tik bliai	IP6X tinka	apsaugos surinkti	klasės laidžias	dulkių degias	siur- bliai (pvz.: metalo):

(skirta laidžioms dujoms: IP 65)

Žr. G skyriaus žymėjimo pavyzdį.

Vakuuminio įtaiso korozija gali kelti tikrą pavojų. **Vakuuminis šios mašinos įtaisas** pagamintas iš aliuminio lydinio. Nesiurbkite duju, garu ir / arba skysčių, kurios gali sukelti aliuminio lydynio koroziją.



ISPĖJIMAS!



*Jei girdimas guolio triukšmas, nedelsdami sustabdykite mašiną ir patirkrinkite guolius. Kreipkitės į aptarnavimo po įsigijimo centrą anksčiau nurodytoms techninės priežiūros operacijoms. Nepaleiskite siurbiančios valymo mašinos dar kartą, nes ji gali sukelti sprogimą!*

Patirkrinkite elektros skydelį ir jvores (Pg), ar jos efektyviai apsaugo nuo dulkių infiltravimosi.

Patirkrinkite, ar tinkamai priveržti žarnelių veržtukai.

Patirkrinkite, kad būtų sumontuota ir veiktu apėjimo sklendė (vakuuminis ribotuvas): paleiskite mašiną ir visiškai uždarykite įsiurbimo žarną. Vožtuvas neturi būti atidarytas ir neturi girdėtis spiegiančio garso. Ši sklendė neleidžia perkaisti vakuuminiams įtaisui, jam užsikimšus.

Pažeidus naudokite tik originalias „Nilfisk“ atsargines dalis. Bet kokias dalis turi keisti apmokytas personalas. Niekada niekaip neardykite, neatlikite jokių veiksmų ir / arba techninės priežiūros saugos sistemoms.

*„Nilfisk“ techninės priežiūros centras turi patikrinti variklio ir turbinos rutulinius guolius ir apsauginį saugos sklendės filtrą po 10.000 eksploatavimo valandų arba kas 2 metus. Kreipkitės į pardavėją ar mašinos gamintoją. Operatorius neturi išmontuoti, atliliki kitokius veiksmus ir / arba techniškai apžiūrėti turbinų.*

Vakuuminio įtaiso korozija gali kelti tikrą pavojų. Vakuuminiai šių mašinų įtaisai pagaminti iš aliuminio lydinio. Nesiurbkite duju, garu ir / arba skysčių, kurios gali sukelti aliuminio lydynio koroziją.



ISPĖJIMAS!



*Jei girdimas nenormalus triukšmas, sugedę guoliai arba besisukančios dalys, nedelsdami sustabdykite mašiną, nes kyla sprogimo pavojus! Remonto darbus turi atliliki „Nilfisk“ techninės priežiūros centrai.*

Periodiškai valykite variklio aušinimo ventiliatorių, kad apsaugotumėte variklį nuo perkaitimo.

Būtina laikytis visų ankščiau nurodytų nurodymų, atsargumo priemonių ir techninės priežiūros veiksmų arba „Nilfisk“ ATEX mašinų garantija negalios Cat II 3D – Cat II 3G modeliams, „Nilfisk“ ATEX atitinkies deklaracija daugiau negalios ir vartotojas bus visiškai atsakingas už siurbiančią valymo mašiną.

**ISPĖJIMAS!**

*Visas priežiūros ir valymo operacijas reikia atlikti, kai dulkių siurblys yra išjungtas ir atjungtas nuo maitinimo tinklo.*

LT

## D - Papildomi nurodymai ATEX mašinoms su šoniniu ventiliatoriumi II 2D sprogioms dulkėms, tinkta 21 zonai

**Šie vakuuminiai siurbliai negali surinkti aviacinio kuro.**

**„Nilfisk“ modeliai:**

Su šoniniu ventiliatoriumi: Serijos 30 – 31 – 33 – T22plus – T40plus – T40Wplus - 37 – 39 – CTS - VHW

**Standartinės nuorodos:**

VHW mašinos atitinka EN 1127-1, EN 13463-1 standartus  
Visos kitos mašinos atitinka EN 1127-1, EN 13463-1, EN 61241-0, EN 61241-1 standartus

**ISPĖJIMAS!**

**Vadovaukitės anksčiau nurodytu standartu atsargumo priemonėmis.**

Sukurta naudoti sprogioje aplinkoje, priskiriamoje 21 ir 22 zonoms esant laidžioms dulkėms.

Niekada neturi būti naudojama 20 ir / arba 0, 1, 2 zonose esant degioms dujoms.

Šios siurbančios valymo mašinos sukurtos siurbti šlapias ir sausas daleles, kai valomos patalpos ir mašinos, ypač maisto, chemikalų, farmacijos, tekstilės pramonės srityse, taip pat tinkamos kartu naudoti viešbučiuose, mokyklose, gamyklose, parduotuvėse, biuruose ir gyvenamose patalpose.

**Šios mašinos néra skirtos naudoti ST3 sprogumo klasės dulkėse, t. y. dulkėse, kurių reikšmė siekia Kst > 300 bar m/s (ISO 6184/1 – IFA klasifikacija: <http://staubex.ifa.dguv.de/?lang=e>), nei dulkėse, kurių užsiliauspnojimo energija mažesnės nei 1 mJ.**

Jos nesukurtos siurbti žemo pliūpsnio taško skysčio arba skysčio su sprogiomis medžiagomis ( $T < 200^{\circ}\text{C}$ ).

LT

Šie modeliai turi būti naudojami vadovaujantis standartinėmis siurbančios valymo mašinos naudojimo ir techninės priežiūros instrukcijomis bei atsargumo priemonėmis, techninės priežiūros nurodymais.

**Identifikacinė lentelė:**

**VHW:**

 „II2D T 125°C“ skirta 21 zonai

**Visoms kitoms mašinoms:**

 „II2D Ex tD A21 IP65 T 125°C“ skirta 21 zonai

Žr. G skyriaus žymėjimo pavyzdį

Patikrinkite elektros skydelį ir jvores (Pg), ar jos efektyviai apsaugo nuo dulkų infiltravimosi.

Patikrinkite, ar tinkamai priveržti žarnelių veržukai.

Patikrinkite, kad būtų sumontuota ir veiktu apėjimo sklendė (vakuuminis ribotuvas): paleiskite mašiną ir visiškai uždarykite įsiurbimo žarną. Vožtuvas neturi būti atidarytas ir neturi girdėtis spiegiančio garso. Ši sklendė neleidžia perkaisti vakuuminiams įtaisui, jam užsikimšus.

Kiekvienoje siurbančioje valymo mašinoje maksimaliai leidžiamas vakuumo dydis nurodytas eksplotavimo ir techninės priežiūros instrukcijų vadove. Nekeiskite ribojančiojo vožtuvu kalibravimo ir niekada neviršykite nurodytų dydžių.

Pažeidus naudokite tik originalias „Nilfisk“ atsargines dalis. Bet kokias dalis turi keisti apmokytas personalas. Niekada niekaip neardykite, neatlikite jokių veiksmų ir / arba techninės priežiūros saugos sistemoms.

**„Nilfisk“ techninės priežiūros centras turi patikrinti variklio ir turbinos rutulinius guolius ir apsauginį saugos sklendės filtru po 10.000 eksplotavimo valandų arba kas 2 metus. Kreipkitės į pardavėją ar mašinos gamintoją. Operatorius negali išardyti, remontuoti ir (arba) techniškai prižiūrėti vaikuinius įtaisus.**

Vakuuminio įtaiso korozija gali kelti tikrą pavojų. Vakuuminiai šių mašinų įtaisai pagaminti iš aluminio lydinio. Nesiurbkite dujų, garų ir / arba skysčių, kurios gali sukelti aluminio lydinio koroziją.

**ISPĖJIMAS!**

**Jei girdimas nenormalus triukšmas, sugedę guoliai arba besisukančios dalys, nedelsdami sustabdykite mašiną, nes kyla sprogimo pavojus!**

**Remonto darbus turi atlikti tik „Nilfisk“ techninės priežiūros centrai.**

Pažeidus naudokite tik originalias „Nilfisk“ atsargines dalis. Bet kokias dalis turi keisti apmokytas personalas. Operatorius neturi išmontuoti, atliliki kitokius veiksmus ir / arba techniškai apžiūrėti saugos filtru (apėjimo vožtuvo filtro ir apsauginio metalinio filtro).

Būtina laikytis visų ankščiau nurodytų nurodymų, atsargumo priemonių ir techninės priežiūros veiksmų arba „Nilfisk“ ATEX mašinų garantija negalios Cat II 2D modeliams, „Nilfisk“ ATEX atitikties deklaracija daugiau negalios ir vartotojas bus visiškai atsakingas už siurbiančią valymo mašiną.

**ISPĖJIMAS!**

*Visas priežiūros ir valymo operacijas reikia atliki, kai dulkių siurblys yra išjungtas ir atjungtas nuo maitinimo tinklo.*

LT

## E - Papildomi nurodymai ATEX MAG serijos ir CTT mašinos II 2D - II 2G - II 2GD tinkta 21, 1 ir 1/21 zonomis

**Šiais dulkių siurbliais negalima siurbti aviacinio kuro, išskyrus CTT40 Z1 modelis.**

**„Nilfisk“ modeliai:**

Variklio + turbinos diržo pavara  
Serijos MAG DEX CTT

**Standartinės nuorodos:**

Šios mašinos atitinka EN 60079-14, EN 1127-1, EN 13463-1, EN 61241-0, EN 61241-1 standartus



### ! ISPĖJIMAS!



**Vadovaukitės anksčiau nurodytu standartu atsargumo priemonėmis.**

Šios mašinos sukurtos veikti sprogioje aplinkoje. Šios aplinkos klasifikuojamos 21 ir 22 zonomis (dulkėtos aplinkos), 1-oji ir 2-oji zonas (aplinkos, kuriose yra duju) ir Z1/ 21 ir Z2 /22 zonas (aplinkos, kuriose yra dulkių ir duju).

Niekada nenaudokite siurbainčių valymo mašinų 20 ir / arba 0 zonose (kur degios dujos).

Šios siurbančios valymo mašinos sukurtos siurbti šlapias ir sausas daleles, kai valomos patalpos ir mašinos, ypač maisto, chemikalų, farmacijos, tekstilės pramonės srityse, taip pat tinkamos kartu naudoti viešbučiuose, mokyklose, gamyklose, parduotuvėse, biuruose ir gyvenamose patalpose.

**Šios mašinos néra skirtos naudoti ST3 sprogumo klasės dulkėse, t. y. dulkėse, kurių reikšmė siekia Kst > 300 bar m/s (ISO 6184/1 – IFA klasifikacija: <http://staubex.ifa.dguv.de/?lang=e>), nei dulkėse, kurių užsilięsnojimo energija mažesnės nei 1 mJ.**

Jos nesukurtos siurbti žemo pliūpsnio taško skysčio arba skysčio su sprogiomis medžiagomis ( $T < 200^{\circ}\text{C}$ ).

LT

Šie modeliai turi būti naudojami vadovaujantis standartinėmis siurbančios valymo mašinos naudojimo ir techninės priežiūros instrukcijomis bei atsargumo priemonėmis, techninės priežiūros nurodymais.

**Identifikacinė lentelė:**



„II2D Ex tD A21 IP65 T 125°C“ skirta 21 zonai



„II2G IIB T4“ skirta 1 zonai;



„II2GD IIB T4 - Ex tD A21 IP65 T 125°C“ skirta 1 ir 21 zonai vienu metu.

Žr. G skyriaus žymėjimo pavyzdį

„Nilfisk“ techninės priežiūros centras turi patikrinti variklio ir turbinos rutulinius guolius ir pavaro diržą po 10.000 eksplloatavimo valandų arba kas 2 metus. Kreipkitės į pardavėją ar mašinos gamintoją. Operatorius neturi išmontuoti, atliliki kitokius veiksmus ir / arba techniškai apžiūrėti turbiną.

MAG serijos: ši mašina turi sumontuotą antistatinį pavaro diržą. Pažeidus naudokite tik originalias „Nilfisk“ atsargines dalis. Bet kokias dalis turi keisti apmokytas personalas. Sureguliuokite įtempimą kas 1 % žingsnį (pvz.: matuojamą ant diržo po 100 mm žingsnį, žr. 1 ir 2 pav.).

CTT serijos: vadovaukitės anksčiau nurodytomis MAG serijomis; vadovaukitės bazinio įtaiso instrukcijomis ir techninės priežiūros instrukcijomis, kad patikrintumėte diržo įtempimą

Turbinos korozija gali kelti tikrą pavojų. Šių mašinų turbinos pagamintos iš aliuminio lydynio ir galvanizuoto plieno. Nesiurbkite dujų, garų ir / arba skysčių, kurios gali sukelti čių metalų koroziją.

Priklasomai nuo dulkių kieko srityje arba bet kokiui atveju kas šešis mėnesius valykite variklio plokštę, kad pašalintumėte susikaupusias dulkes. Patirkinkite pavaro diržo įtempimą ir ar jis nesusidėvėjęs, jei būtina, pakeiskite originaliu nauju diržu.



### ! ISPĖJIMAS!



**MAG1-2-3 vakuuminiai siurbliai skirti tik dulkėms Cat II 2D ir CTT (visi modeliai): išgirdę guolių triukšmą, nedelsiant sustabdykite mašiną ir patirkinkite guolių būklę. Kreipkitės į aptarnavimo po įsigijimo centrą anksčiau nurodytoms techninės priežiūros operacijoms. Nepaleiskite siurbančios valymo mašinos dar kartą, nes ji gali sukelti sprogimą!**



### ! ISPĖJIMAS!



**MAG siurbliai skirti dujoms ar duju dulkėms, atitinkami CAT II 2G - II 2GD: jei mašina sustoja ir išjungia raudonas guolio perkaitimo ventiliatorius, patirkinkite guolių techninę būklę. Kreipkitės į aptarnavimo po įsigijimo centrą anksčiau nurodytoms techninės priežiūros operacijoms. Nepaleiskite siurbančios valymo mašinos dar kartą, nes ji gali sukelti sprogimą!**

Būtina laikytis visų anksčiau nurodytų nurodymų, atsargumo priemonių ir techninės priežiūros veiksnių arba „Nilfisk“ ATEX mašinų garantija negalios Cat II 2GD – Cat II 2G - Cat II 2D modeliams, „Nilfisk“ ATEX atitikties deklaracija daugiau negalios ir vartotojas bus visiškai atsakingas už siurbančią valymo mašiną.




### ! ISPĖJIMAS!



**Visas priežiūros ir valymo operacijas reikia atlikti, kai dulkių siurblys yra išjungtas ir atjungtas nuo maitinimo tinklo.**


**MAG 3307 – 3557:** Pavarod diržo reguliavimas (1 pav.) **PER-SPĖJIMAS!!** -: Norėdami priveržti diržą, atlaisvinkite 4 varžtus (2) ir pasukite skriemulį (3) bei elektros variklį rodyklės (A) kryptimi, kaip parodyta 1 pav. Atlaisvinti diržą pasukite juos priešinga kryptimi.

### 1 pav.

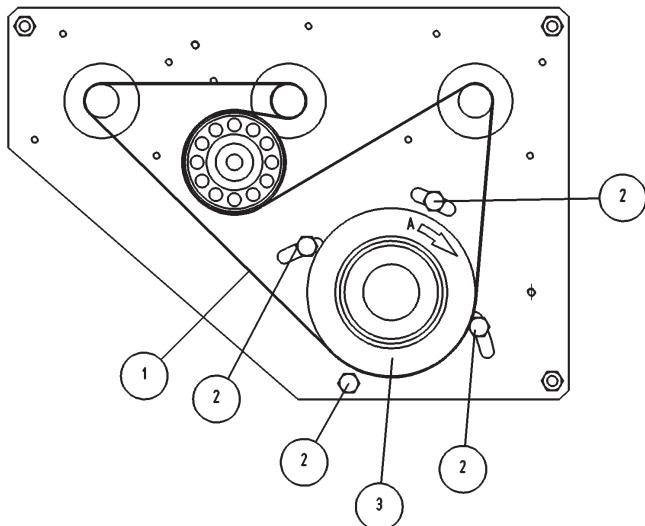

**MAG 3156 – 3306:** Pavarod diržo reguliavimas (2 pav.) **PER-SPĖJIMAS!!** -: Norėdami priveržti diržą, atlaisvinkite 4 varžtus (2) ir pasukite skriemulį (3) pagal laikrodžio rodyklę. Atlaisvinti sukite priešinga kryptimi.

### 2 pav.

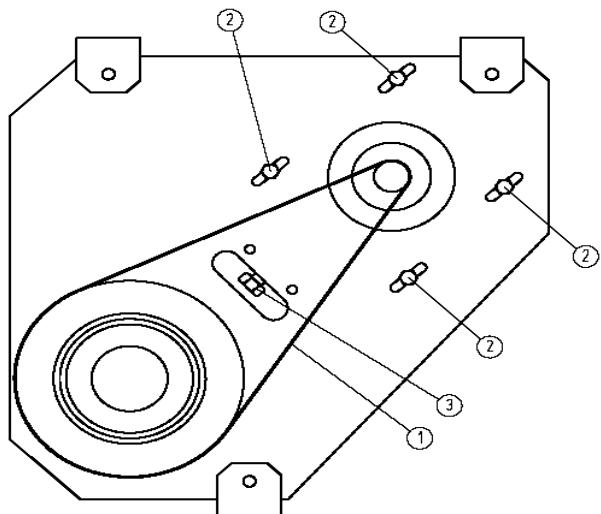

LT

Fig. 2.1

## **F - Papildomi ATEX Cat II 3D dulkų ištraukimo mašinoms ir centralizuotoms sistemoms skirti nurodymai**

**Šie vakuuminiai siurbliai negali surinkti aviacinio kuro.**

### **„Nilfisk“ modeliai:**

Automatiuoti siurbliai su arba be ratukų; su arba be elektrinio pulto; su arba be filtro; su arba be rankiniu arba automatiniu būdu tuštinamo konteinerio; su arba be tuštinimo priedų; su arba be lygio jutiklių, srauto valdymo, produkto; su arba be produkto perdavimo vamzdžių; su arba be produkto rozečių su arba be valdymo sistemos (jutiklių ir/arba mikrojungiklių)

### **Standartinės nuorodos:**

Šios mašinos atitinka EN 1127-1, EN 13463-1, EN 61241-0, EN 61241-1, (Z22 dulkų) standartus

### **Pastaba:**

Nesilaikant anksčiau pateiktų nurodymų, nebegalios „Nilfisk ATEX“ atitikties deklaracija ir naudotojas bus išskirtinai atsakingas už mašinos naudojimą.

**ISPĖJIMAS!**  
*Vadovaukitės anksčiau nurodytu standartu atsargumo priemonėmis.*

### **Automatiuotas siurblys**

Žr. instrukcijas apie mašinas su to paties tipo varikliu ir sukurtas naudoti **22 zonoje**, taip pat žr. visas likusias instrukcijas, techninės priežiūros reikalavimus ir žymėjimus.

**Šios mašinos néra skirtos naudoti ST3 sprogumo klasės dulkėse, t. y. dulkėse, kurių reikšmė siekia Kst > 300 bar m/s (ISO 6184/1 – IFA klasifikacija: <http://staubex.ifa.dguv.de/?lang=e>), nei dulkėse, kurių užsilepsnojimo energija mažesnės nei 1 MJ.**

### **Kitos mašinų dalys**

Norint nekeisti įrangos ATEX klasifikacijos, naudokite tik originalias „Nilfisk“ atsargines dalis. Atkreipkite ypatingą dėmesį, kad žarnas turi būti antistatinės.

### **Tinkamas ir netinkamas naudojimas:**

**LT**

Mašinos metalinės dalys (kontakteiniai, bunkeriai, žarnelės ir vamzdeliai) gali būti pagaminti ir pateikti iš įvairių medžiagų (galvanizuoto plieno, nerūdijančio plieno, palstiko, gumos ir kitos medžiagos). Konstrukcijos tipas, pagrindas ir medžiagos yra naudojamos pagal siurblio ir / arba transporto medžiagų reikalavimus, kaip nurodyta kliento užsakyme.

„Nilfisk“ atsižvelgė į šiuos specialiosios įrangos elementus ATEX rizikos įvertinimo etapu:

1. Todėl „Nilfisk“ nebus atsakinga už jokią riziką, pavojuj ar nuostoli, kurį sukélė kitoks įrangos naudojimas, kuris nebuvo patvirtintas ir nurodytas „Nilfisk“ užsakymo patvirtinime.
2. Be to, „Nilfisk“ néra atsakingas už bet kokių siurbiamų ir (arba) pervežamų medžiagų pasekmes, kurios nenurodytos „Nilfisk“ užsakymo patvirtinime.

## G – papildomi nurodymai modeliams, kuriuose įrengti imersiniai fiksatoriai

**Šie vakuuminiai siurbliai negali surinkti aviacinio kuro.**

### „Nilfisk“ modeliai:

VHS110 Z22 IS EXA - VHC110 Z1 IS EXA - VHC120 Z1 IS EXA - VHC200 L100 Z1 IS EXA - T22 PLUS L100 Z22 EXA IS T40W PLUS Z22 EXA IS


### Naudojimas

Imersinių fiksatorių sudaro su sieteliai, sietelio apačioje renkamos susiurbtos dulkės, o viršuje laikomi susijungimo filtrais.

- Nuimkite viršutinį sietelį (1).
- Atsukite uždarymo fiksatoriu (2), nuimkite jį ir nuimkite fiksatoriaus tarpinę (3).
- Nuimkite surinkimo sietelį (4).
- Įsitikinkite, ar išmetimo vožtuvas (5) uždarytas.
- Įpilkite mineralinės alyvos (20 litrų į 460 mm skersmens talpyklą arba 15 litrų į 400 mm skersmens talpyklą; naudokite „Mobile Velocite“ Nr.6 arba analogišką alyvą) į fiksatoriai (6) ir patikrinkite, ar svirtis pakyla iki minimalios lygio indikatoriaus žymos (7).
- Jdékite surinkimo maišą (4) į skirtuvą (6).
- Atstatykitė jungtį tarp maišo (4) ir skirtuvo (6), jdékite fiksatoriaus tarpinę (3) ir atgal uždékite uždarymo fiksatoriu (2).
- Atgal ant vidinės fiksatoriaus briaunos uždékite filtro sieteli.
- Po filtro kamera padékite fiksatorių.
- Siurbimo žarną sujetinkite su fiksatoriaus įvadu (8).
- Ijunkite įrenginį ir surinkite dulkes.
- Alyvos lygiui pasiekus didžiausio lygio žymą (maždaug 6 litrai dulkių susiurbtų naudojant 460 mm skersmens talpyklą arba 4 litrai naudojant 400 mm skersmens talpyklą) nutraukite dulkių siurbimą.

### Rinktuvo ištūstinimas

- Išjunkite įrenginį.
- Atjunkite siurbimo žarną.
- Išimkite fiksatorių.
- Konteinerį nuneškite į tinkamą medžiagų išmetimo / surinkimo vietą.
- Atidarykite vožtuvą (5), kad išpiltumėte alyvą.
- Nuimkite viršutinį sietelį (1).
- Atsukite i nuimkite uždarymo fiksatoriu (2), nuimkite fiksatoriaus tarpinę (3) ir, naudodami kėlimo virvę, ištraukite surinkimo sietelį (4).
- Surinktas medžiagas išmeskite / surinkite.
- Véluždékite sieteli, pritvirtinkite jį prie įrenginio, kad vél galėtumėte naudoti.

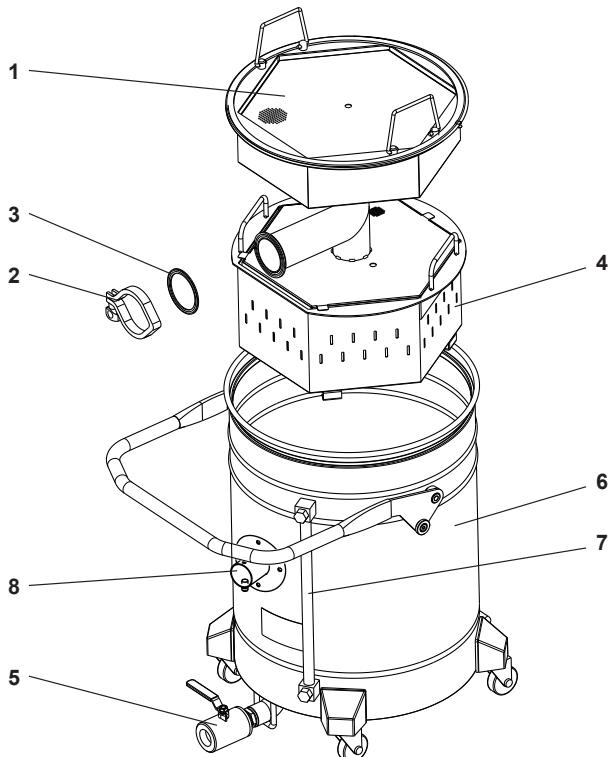

LT

## H – papildomi IECEx mašinų nurodymai

„Nilfisk“ modeliai:

Variklio + turbinos diržo pavara

### Standartinės nuorodos:

Šie mašinos atitinka:

IEC 60079-0:2011 ir IEC 60079-14:2013 standartus



### ! ISPĖJIMAS!



**Vadovaukites anksčiau nurodytų standartų atsargumo priemonėmis.**

Šios mašinos yra tinkamos naudoti sprogimo pavojaus aplinkose: Šios aplinkos klasifikuojamos 21 ir 22 zonomis (dulkėtos aplinkos), 1-oji ir 2-oji zonas (aplinkos, kuriose yra dujų) ir Z1/21 ir Z2/22 zonas (aplinkos, kuriose yra dulkių ir dujų).

Niekada nenaudokite siurbainčių valymo mašinų 20 ir / arba 0 zonose (kur degios dujos).

Šios siurbiančios valymo mašinos sukurto siurbti šlapias ir sausas daleles, kai valomos patalpos ir mašinos, ypač maisto, chemikalų, farmacijos, tekstilės pramonės srityse, taip pat tinkamos kartu naudoti viešbučiuose, mokyklose, gamyklose, parduotuvėse, biuruose ir gyvenamose patalpose.

Šios mašinos nėra skirtos naudoti ST3 sprogumo klasės dulkėse, t. y. dulkėse, kurių reikšmė siekia Kst > 300 bar m/s (ISO 6184/1 – IFA klasifikacija: <http://staubex.ifa.dguv.de/?lang=e>), nei dulkėse, kurių užsiliepsnojimo energija mažesnės nei 1 mJ.

Nėra skirta surinkti sprogias ar chemiškai nestabilias medžiagą.

Jos skirtos darbo aplinkai, kurioje yra II B grupės (etilenas) dujų.

Jos nesukurtos siurbti žemo pliūpsnio taško skysčio arba skysčio su sprogiomis medžiagomis ( $T < 200^{\circ}\text{C}$ ).

LT

Šie modeliai turi būti naudojami vadovaujantis standartinėmis siurbiančios valymo mašinos naudojimo ir techninės priežiūros instrukcijomis bei atsargumo priemonėmis, techninės priežiūros nurodymais.

### Identifikacinė lentelė:

Ex II B T4 Gb - Ex IIIC T125°C Db

(Žr. I skyriaus žymėjimo pavyzdį).

„Nilfisk“ techninės priežiūros centras turi patikrinti variklio ir turbinos rutulinius guolius ir pavaro diržą po 10.000 eksplotatavimo valandų arba kas 2 metus. Kreipkitės į pardavėją ar mašinos gamintoją. Operatorius neturi išmontuoti, atlikti kitokius veiksmus ir / arba techniškai apžiūrėti turbiną.

Ši mašina turi antistatinį pavaro diržą. Pažeidus naudokite tik originalias „Nilfisk“ atsargines dalis. Bet kokias dalis turi keisti apmokytas personalas.

Vadovautis pagrindinėmis naudojimo ir techninės priežiūros instrukcijomis ir patikrinti diržo įtempimą

Turbinos korozija gali kelti tikrą pavoją. Šių mašinų turbinos pagamintos iš aliuminio lydynio ir galvanizuoto plieno. Nesiurbkite dujų, garų ir / arba skysčių, kurios gali sukelti čių metalų koroziją.

Priklasomai nuo dulkių kiekio srityje arba bet kokiu atveju kas šešis mėnesius valykite variklio plokštę, kad pašalintumėte susikaupusias dulkes. Patikrinkite pavaro diržo įtempimą ir ar jis nesusidėvėjęs, jei būtina, pakeiskite originaliu nauju diržu.



### ! ISPĖJIMAS!



**Kai įrangą tiekiama be kištuko ir (arba) grandinės išjungiklio apsaugos, vartotojas turi prijungti laisvą kabellą galą nesprogioje aplinkoje, arba įrangą ar kištukas turi būti apsaugotas pripažintu apsaugos režimo kuris buvo pritaikytas eksplotatavimo vietai.**

**Kištuką turi būti sumontuoti tik kvalifikuotas elektrikas.**



### ! ISPĖJIMAS!



**Jei girdimas guolio triukšmas, nedelsdami sustabdykite mašiną ir patikrinkite guolius. Kreipkitės į aptarnavimo po įsigijimo centrą anksčiau nurodytomis techninės priežiūros operacijoms. Nepaleiskite siurbiančios valymo mašinos dar kartą, nes ji gali sukelti sprogimą!**

Būtina laikytis visų anksčiau nurodytų nurodymų, atsargumo priemonių ir techninės priežiūros veiksmų arba „Nilfisk“ garantija negalios ir „Nilfisk“ atitikties deklaracija daugiau negalios ir vartotojas bus visiškai atsakingas už siurbiančią valymo mašiną.



### ! ISPĖJIMAS!



**Visas priežiūros ir valymo operacijas reikia atlikti, kai dulkių siurblys yra išjungtas ir atjungtas nuo maitinimo tinklo.**




### ! ISPĖJIMAS!



**Specialiosios saugaus naudojimo sąlygos papildytose kiekvienos įrangos sudėtinių dalių galutinio surinkimo atitikties liudijimuose nurodytais reikalavimais.**

### I – identifikacijos plokštelės žymėjimo pavyzdys

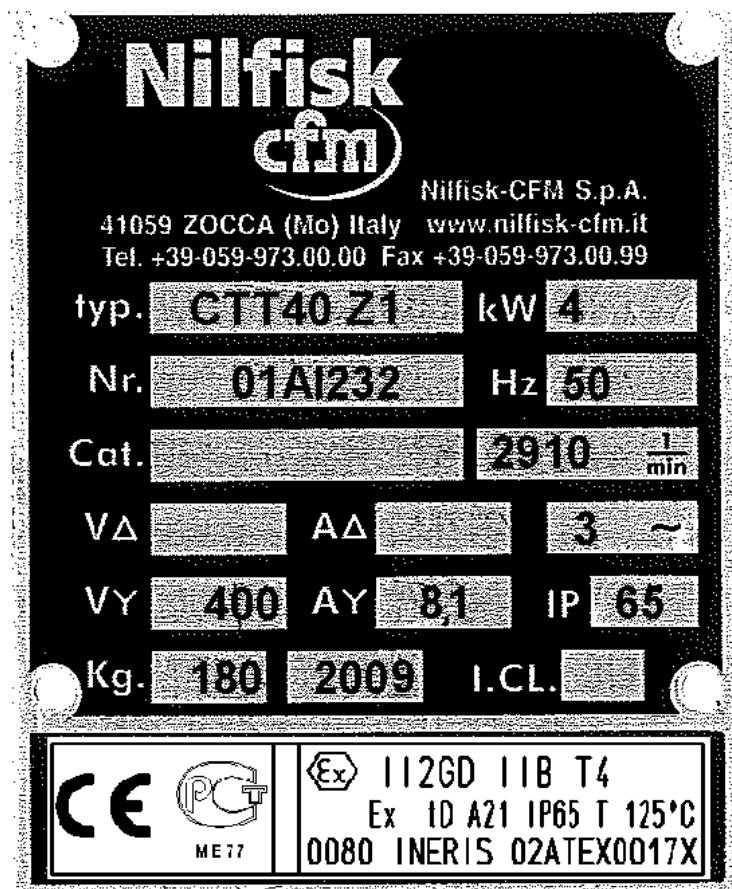


Typ: CTT40 H Z1 400,00 V 3~ 8,10 A  
 S/N: 3820120300085 4,00 kW 119 kg  
 P/N: 4030600074 50 Hz IP 65  
 01-2012



 II2GD IIB T4  
Ex ID A21 IP65 T 125°C  
0080 INERIS 02ATEX0017X

Nilfisk-CFM S.p.A.  
Via Porrettana 1991  
41059 Zocca (MO) - ITALY  
<http://www.nilfisk-cfm.com/>

Typ: CTT40IECEX Z1 400,00 V 3~ 7,80 A  
 S/N: 3820133099999 4,00 kW 193 kg  
 P/N: 4030600219 60 Hz IP 65  
 Typ: CTT40IECEX Z1 V400 H60 07-2015

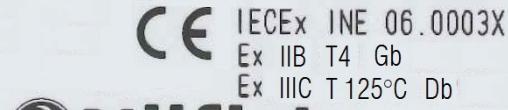

 **Nilfisk** Made in Italy

Nilfisk S.p.A.  
industrial-vacuum.nilfisk.com

## **L – techninės priežiūros ir tikrinimų registracijos**

Pavyzdinė lentelė registruoti ir dokumentuoti techninės priežiūros darbus ir patikras:

*Oriģinālo instrukciju tulkojums*

**ATEX un IECEx sertifikācija**  
**Putekļsūcēji - centralizētas vakuma sistēmas -**  
**putekļu sūkšanas iekārtas lietošanas pamācība**

**Papildu norādījumi lietotājam - lietošanas  
un apkopes pamācības pielikums**

Kods:

Zona	Atex kategorija	IEC Ex kategorija	Nilfisk mašīnas tips	Sūkšanas elements	Papildu norādījumi
Viss	-		-	-	<b>A - G - I - L</b>
Z21 Uzliesmojoši putekļi	II 2D		Saspiests gaiss - VHC - A sērijas DXX versija	Saspiesta gaisa pieplūde	<b>B</b>
Z1 Ugunsnedrošas gāzes	II 2G				
Z1/21 Uzliesmojoši putekļi un ugunsnedrošas gāzes	II 2GD				
Z22 Uzliesmojoši putekļi	II 3D		Ar sānu gaislaidi: Sērija 30 – 31 – 33 T22plus – T40plus T40Wplus – 37 – 39 CTS – 15 ATEX - VHW	Ar sānu gaislaidi (tikai putekļi)	<b>C</b>
Z2 Ugunsnedrošas gāzes	II 3G			Ar sānu gaislaidi (gāzes)	
Z21 Uzliesmojoši putekļi	II 2D		Ar sānu gaislaidi: Sērija 30 – 31 – 33 T22plus – T40plus T40Wplus – 37 – 39 CTS – VHW	Ar sānu gaislaidi (tikai putekļi)	<b>D</b>
Z21 Uzliesmojoši putekļi	II 2D		Sērija MAG DEX CTT	Motora + turbīnas siksnes piedziņa	<b>E</b>
Z1 Ugunsnedrošas gāzes	II 2G				
Z1/21 Uzliesmojoši putekļi un ugunsnedrošas gāzes	II 2GD				
Z22 Uzliesmojoši putekļi	II 3D		Centralizēta vakuma sistēmas un putekļu sūkšanas iekārtas	Ar sānu gaislaidi, sūknis ar lāpstiņām (tikai putekļi)	<b>F</b>
Z1/21 Uzliesmojoši putekļi un ugunsnedrošas gāzes	-	EPL Db Gb	CTT	Motora + turbīnas siksnes piedziņa	<b>H</b>

**Augstāk norādītie putekļsūcēji nav piemēroti lidmašīnu  
degvielas savākšanai, izņemot VHC200 Z1 - VHC200 EXP  
- CTT40 Z1 - VHC110 Z1 - VHC120 Z1 modeļus.**

LV

## Saturs

A - Sekojošie norādījumi un piesardzības pasākumi ir paredzēti ATEX IECEx markētu mašīnu izmantošanai sprādzienbīstamās zonās.....	3
B - Papildu instrukcijas ATEX saspiecā gaisa mašīnu izmantošanai II 2D - II 2G - II 2G/D piemērotas 21., 1. un 1/21. zonā.....	5
C - Papildus priekšraksti ATEX mašīnām ar Cat II 3D sānu pūtēju lietošanai zonā 22 vai Cat II 3G sānu pūtējiem, lietošanai zonā 2 .....	6
D - Papildu instrukcijas ATEX mašīnām ar sānu gaislaidi II 2D sprādzienbīstamiem putekļiem, piemērots 21. zonā .....	8
E - Papildu instrukcijas ATEX MAG sērijas un CTT mašīnām II 2D - II 2G - II 2GD piemērotas 21., 1. un 1/21. zonā.....	10
F - Papildus priekšraksti ATEX Cat II 3D putekļu izvadīšanas iekārtām un centralizētajām sistēmām .....	12
G - papildu norādēm modeļiem, kas aprīkoti ar iegremdēšanas separatoru.....	13
H - Papildus priekšraksti IECEx mašīnām.....	14
I - Identifikācijas plāksnes zīmes paraugs: .....	15
L - Apkopes un pārbaudes reģistrācija .....	16

LV

**NB:** turpmāk tekstā putekļsūcēji, centralizētās vakuumā sistēmas un putekļu sūkšanas sistēmas apzīmētas ar vārdu "mašīnas"

## A - Sekojošie norādījumi un piesardzības pasākumi ir paredzēti ATEX IECEEx markētu mašīnu izmantošanai sprādzienbīstamās zonās

Šie puteklsūcēji atbilst 2014/34/ES (ATEX) direktīvai, izņemot mod.CTT40 Z1 IECEx.



### BRĪDINĀJUMS!



**Darba temperatūras diapazons visām mašīnām, kas aprakstītas šajā rokasgrāmatā ir: -20...+40°C.**

Lietotājam jābūt informētam par elektriskās strāvas un statiskās elektrības briesmām, kā arī risku saistībā ar darba zonā esošu vielu fiziskajām un ķīmiskajām īpašībām.

Lietotājam jābūt informētam par zonas, kur tiks uzstādīta un izmantota mašīna, vides īpašībām.

Saskaņā ar 1999/92/EK direktīvu, darbojoties zonā, kurā ir uzziesmojošas gāzes un/vai ugunsnedrošas gāzes, darbiniekam jāklasificē zona un jāizvēlas mašīna no atbilstošas kategorijas (saskaņā ar 2014/34/ES direktīvā noteikto).

Zonu, kurās var rasties eksplozīva atmosfēra, definīcijas ir ietvertas direktīvā 99/92/EK. Turpinājumā atrodami fragmenti no šīm definīcijām.

Zona 2 / 22: "Zona, kurā pie normālās darbības, maz ticams, ka varētu rasties eksplozīva atmosfēra (...) un, ja tā rastos, tā pastāvētu tikai īsu laiku"

Zona 1 / 21: Zona, kurā pie normālās darbības varētu rasties eksplozīva atmosfēra

Vietu, kur var rasties eksplozīva atmosfēra, identificēšanas un klasificēšanas rokasgrāmatu var atrast regulā EN 60079-10-1 attiecībā uz risku, kas saistīts ar uzziesmošām gāzēm, tvākiem un migliņu, un regulā EN 60079-10-2 attiecībā uz risku, kas saistīts ar putekļiem.

#### Pirms lietošanas:

Pārbaudiet, vai mašīnas identifikācijas plāksnes dati atbilst zonas klasifikācijai un maksimālajai pieļaujamai temperatūrai, lai darba zonā novērstu aizdegšanos.

Pārbaudiet, vai puteklsūcēja specifikācijas nav mainītas, pretējā gadījumā vairs nav derīga atbilstības deklarācija.

Mašīnas, kas nav aprīkotas ar aizsargu putekļu sūkšanas ierīci, ir paredzētas lietošanai VIENĪGI korpusā, kas aizsargā pret risku, ka dzesēšanas ventilators tiek bloķēts ar nejauši krietošiem priekšmetiem. Lietotāja pienākums ir uzstādīt putekļu sūkšanas ierīci korpusā, kas nodrošina pietiekamu ventilāciju līmeni putekļu sūkšanas ierīces motoram.

Modeliem ar šo funkciju, sazemējiet pievienoto dzelteno / zaļo vadu.

Mašīnose, kuriose jos nēra, yra irente antistatikai: patikrinkite, ar jie naudojami ant laidžiū grindų.

Statiskā elektrība var izraisīt dzirksteles, kas attiecīgi rada sprādziena risku. Tāpēc noteikti pievienojiet elektrības kontaktligzdu un kontaktākšu (saspieštā gaisa modeļi ir apgādāti ar iezemējuma kabeli) iezemējumam.

Ar ommetru pārbaudiet elektrisko nepārtrauktību:

1. Starp puteklsūcēju piederumu ievadi un to beigām piederumu beigām, konstatētajai pretestībai jābūt mazākai par  $100\Omega$  ( $10^8\Omega$ )
2. starp tvertni (ja tādas nav, nemot vērā izplūdes caurules materiāla velkmi) un zemējuma tapu (ja putekļu sūcējs ir aprīkots ar aizbāzni) vai strāvas kabeļa zemējuma vadu. Šādā gadījumā izmērījai pretestībai jābūt:
  - Mazākai par  $1\Omega$ , komponentes no nerūsējoša materiāla (iespējamās elektrodu savienojumu vietas ir rokturi, ievades un riteņu balsti)
  - Mazākai par  $10^6\Omega$ , ja plastmasas tvertnes Drošā iepakojuma tips (elektrodu savienojuma punkts atrodas uz ievades)

Pārbaudiet, vai nav valīgu vai mehānisku savienojumu.

Pirms pievienojat mašīnu enerģijas avotam, tā jāizslēdz. Pievienojiet mašīnu enerģijas avotam ārpus ATEX zonai (neklasificēta zona). Ja mašīnai ir ATEX elektriskā kontaktākša, kas apstiprināta lietošanai attiecīgajā zonā, kad tā ir izslēgta, to var pievienot ATEX apstiprinātai kontaktligzdi, kas ir tāda paša tipa zonā un ar tādu pašu jaudu.

### BRĪDINĀJUMS!

**Mašīnām, kas tiek piegādātas bez kontaktākšas lietošājam ir jāsavieno kabeļa brīvo galu ne-eksplozīvā atmosfērā, vai, ietvarā, vai ar kontaktākšu, kurai ir atzīts aizsardzības režīms, pielāgots šai zonai.**

**Kontaktākšu drīkst uzstādīt tikai kvalificētās elektroinstalačiju darbinieki.**

#### Darbības laikā:

Pārbaudiet, vai mašīnas identifikācijas plāksnes dati atbilst zonas klasifikācijai un maksimālajai pieļaujamai temperatūrai, lai darba zonā novērstu aizdegšanos.

Izmantojiet tikai antistatiskās caurules (nav ieteicamas caurules tikai ar antistatisko virsmu) un tikai oriģinālās Nilfisk-rezerves daļas.

Nomainot filtru, uzstādīt tikai oriģinālos Nilfisk filtrus.

Neizmantojiet izolējošu savienojumu vai putekļu savācējcaurules.

Darbības laikā nenonemiet caurules, vienmēr pagaidiet, kamēr mašīna tiek apturēta.

LV

## **Atex**

Nelietojiet tvertnei plastmasas maisus (atļauti tikai oriģinālie antistatiskie maisi, Nilfisk kods "Z01723502 - Z01769505 - 4084001313 - 4084001340").

Ja jāizmanto starplika, pārbaudiet, vai tā ir labi iezemēta. Sūkšanai un starplikas pievienošanai izmantojiet tikai antistatiskās caurules. Nelietojiet mašīnu, lai uzsūktu lielus priekšmetus vai daļas, jo tie var sisties cits pret citu un izraisīt dzirksteles.

Neberziet un nesitiet grīdu ar tērauda rīkiem, jo berzes rezultātā tie var izraisīt dzirksteles. Tirot grīdu, izmantojiet tikai kolektorus un sūkšanas uzgaļus, kurus var nomainīt ar oriģinālajām Nilfisk-antistatiskajām rezerves daļām.

Pārbaudiet vakuma indikatoru pats, lai novērstu filtra aizsēršanu.

Izvediet puteklsūcēju ārus ATEX klasificētas zonas, tad atbrīvojet tvertni un iztukšojet to, jo sevišķi pēc slapju dārzenņu daļu vai šķidrumu sūkšanas, lai novērstu fermentācijas gāzu uzkrāšanos.

Lai novērstu darba zonas klasifikācijas maiņu, putekļu maiņu jāiztukšo ārus zonas (zona bez ATEX klasifikācijas). Izvediet puteklsūcēju ārus ATEX klasificētas vietas, tad noņemiet tvertni un iztukšojet to. Lietojot centralizēto putekļu sūkšanas iekārtu, tvertnes iztukšošanā lietotājam jāievēro procedūras, jāizmanto metodes un piederumi, lai novērstu zonas, kur uzstādīta iekārta, klasifikācijas maiņu. Ražotāja apgādātos piederumus nomainiet tikai pret oriģinālajām rezerves daļām. Ja neievērosiet iepriekš aprakstīto, atbilstības deklarācija vairs nebūs derīga.

### **Specifiskā apkope un citi piesardzības pasākumi**

Vienmēr veiciet tehniskās apkalpes darbības un pārbaudes, kas aprakstītas šajā standarta lietošanas pamācībā par konkrēto puteklsūcēju. Veiciet biežas pārbaudes, īpaši, iztukšojot putekļu konteineru, lai noteiktu, vai filtri ir labā stāvoklī (tajā skaitā metāliskais drošības filtrs, ja uzstādīts), lai novērstu salūšanu, nodilšanu, bojājumus un/vai filtra drānas saplīšanu, kas var izraisīt putekļu izkliedēšanu no atveres. Tādejādi var rasties bīstami mākoņi. Pārbaudiet vai filtrs ir vesels pirms lietojat mašīnu sekojošā veidā: smalku inertu putekļu sūkšanai (piem. talks, kaļķis, scagliola...) un pārliecinieties, ka tie netiek izpūsti pa izplūdi.

Regulāri tīriet motora dzesējošo ventilatoru, lai novērstu motora pārkaršanu.

**Izmantojiet tikai oriģinālās Nilfisk-antistatiskās caurules un piederumus.**

Antistatiskās caurules jāiezemē, lai novērstu elektromagnētisko lādiņu rašanos. Izmantojot ommetu, pārbaudiet pareizo galvanisko savienojumu (elektrisko nepārtrauktību) starp izmantojamām caurulēm un piederumiem. Tas jādara, lai novērstu lietotāja pakļaušanos uguns briesmām un elektriskā šoka riskam.

Visas mašīnas, kurām modeļa aprakstā atrodams EXA akronīms, ir aprīkotas ar ievadu, kas ļauj tās savienot vienīgi ar Nilfisk EXA modeļu piederumiem.

Visi EXA piederumi ir sertificēti un tiem nav neatkarīgas funkcijas, tādēļ tiek klasificēti kā sastāvdalas.

Tās var izmantot vienīgi ar Nilfisk rūpnieciskajiem puteklsūcējiem vai ar citām tā paša ražotāja iekārtām, kas paredzētas tādam pašam nolūkam un jau ir aprīkoti ar Ex markējumu, un ar to saistīto atbilstības deklarāciju, saskaņā ar norādījumiem, kas norādīti to lietošanas un tehniskās apkopes rokasgrāmatā, un tajās iekārtās ar kurām tās ir savienotas.

Šī pareizā sapārošana garantē atbilstību ATEX direktīvai, nepieprasot papildu pārbaudes un / vai sertifikātuse.

Ja nepieciešams, sazinieties vienīgi ar Nilfisk Tehniskās apkalošanas centru.



### **BRĪDINĀJUMS!**



*Neberziet nemetāliskās daļas ar jebkāda veida audumiem, tekstilmateriāliem vai ciemiem materiāliem (kokvilnu, vilnu, sintētiku, papīru utt.), jo pretējā gadījumā var radīt bīstamus elektrostatiskos lādiņus.*

*Nemetālisku daļu tīrišanai izmantojiet mitrus audumus, lai samazinātu elektrostatiskos lādiņus.*

*Tīrišanas procedūras nekādā gadījumā nedrīkst veikt vietā, kas ir klasificēta kā sprādzienbīstama.*

**LV**

Izmantojiet antistatiskās sūkšanas caurules, kas piemērotas sūcamā materiāla tipam. Caurules nedrīkst radīt dzirksteles vai elektromagnētiskus lādiņus caurules beršanās dēļ.

## B - Papildu instrukcijas ATEX saspieštā gaisa mašīnu izmantošanai II 2D - II 2G - II 2G/D piemērotas 21., 1. un 1/21. zonā

**Sekojošie norādītie putekļsūcēji nav piemēroti lidmašīnu degvielas savākšanai, izņemot VHC200 Z1 - VHC200 EXP - CTT40 Z1 modeļus.**

### Nilfisk modeļi:

Saspiests gaisss VHC - Sērija A (A15, A17, A ...) DXX versija

### Standarta rekomendācija:

Šīs mašīnas atbilst EN 1127-1, EN 13463-1, EN 80079-36 standartiem



### BRĪDINĀJUMS!



*ievērojet iepriekš minētās standartu instrukcijas.*

Iekārtā paredzēta lietošanai sprādzienbīstamā atmosfērā, kas klasificēta kā 21. un 22. zona, 1. un 2. zona un Z 1/21. un Z 2/22. zona, kur vienlaicīgi ir putekļi un gāze.

Nekādā gadījumā neizmantojiet šos putekļsūcējus 20. un/vai 0. zonā.

Šie putekļsūcēji ir paredzēti, lai sūktu mitras un sausas daļas, tīrot vietas un mašīnas, Tpaši pārtikas preču, ķimiskajā, farmaceitiskajā rūpniecībā un tekstilrūpniecībā.

Šie nav izstrādāti lietošanai ST3 eksplozīvas klases putekļiem, tas nozīmē putekļus ar Kst vērtību > 300 bar m/s (ISO 6184/1 – IFA klasifikācija: <http://staubex.ifa.dguv.de/?language=e>), ne putekļiem ar aizdegšanās enerģiju, kas zemāka par 1 mJ.

### Putekļsūcēji, kas apzīmēti ar II2G vai II2GD:

Šie paredzēti ja apkārtējā vidē sastopama gāze līdz pat IIB grupai (etilēns)

### Putekļsūcēji, kas apzīmēti ar II2D

Šie nav paredzēti šķidrumu ar zemu uzliesmojuma pakāpi vai aizdedzinošu vielu sūkšanai (Uzliesmojuma pakāpe zemāka nekā 55°)

### Visi modeļi nav piemēroti aizdedzinošu vielu sūkšanai

Lietojot šos modeļus, nepieciešams gan ievērot norādījumus no standarta putekļsūcēja lietošanas un apkopes pamācības, gan veikt specifiskus piesardzības pasākumus un apkopi.

### Identifikācijas plāksnītes zīme:

“ II2D (T 100°C) T 60°C” 21. zonai;

“ II2G c IIB (T4, T5)T6” 1. zonai;

“ II2GD c IIB (T4, T5)T6 - (T 100°C) T 60°C” 1. zonai un 21. zonai vienlaicīgi.

“ II2D Ex h IIIC T 60°C DB” 21 zonai;

“ II2G Ex h IIB T6 GB” 1 zonai;

“ II2GD Ex h IIB T6 GB -  
Ex h IIIC T 60°C DB

1 un 21 zonai vienlaicīgi

LV

## C - Papildus priekšraksti ATEX mašīnām ar Cat II 3D sānu pūtēju lietošanai zonā 22 vai Cat II 3G sānu pūtējiem, lietošanai zonā 2

### Šie putekļsūcēji nevar savākt aviācijas degvielu.

#### Nilfisk modeļi:

Ar sānu gaislaidi: Sērija 30 – 31 – 33 – T22plus – T40plus – T40Wplus - 37 – 39 – CTS - 15ATEX - VHW

#### Standarta rekomendācija:

Šīs mašīnas atbilst EN 1127-1, EN 13463-1, EN 61241-0, EN 61241-1, (Z22 putekļi), EN 60079-14 (Z2 gāze) Standartiem

**BRĪDINĀJUMS!** Ievērojet iepriekš minētās standartu instrukcijas.

Tās ir paredzētas izmantošanai kā 22. un 2. zona klasificētās vietās.

Nekādā gadījumā neizmantojet šos putekļsūcējus 20., 21. un/vai 0. vai 1. zonā.

Šie putekļsūcēji ir izstrādāti dažreiz uzsūkt putekļus un / vai slapjas un sausas daļīnas atmosfērās, kas klasificētas, kā 22. zona, lai tīrītu vietas mašīnas, it sevišķi pārtikas produktu, ķīmiskajā, farmaceitiskajā un tekstila industrijā.

Šie nav izstrādāti lietošanai ST3 eksplozīvas klases putekļiem, tas nozīmē putekļus ar Kst vērtību  $> 300$  bar m/s (ISO 6184/1 – IFA klasifikācija: <http://staubex.ifa.dguv.de/?language=e>), ne putekļiem ar aizdegšanās enerģiju, kas zemāka par 1 mJ.

Tie nav paredzēti savākt sprāgstvielas vai ķīmiski nestabilas vielas.

Tie nav paredzēti šķidrumu ar zemu uzliesmojuma pakāpi vai aizdedzinošu vielu ( $T < 200^{\circ}\text{C}$ ) sūkšanai.

Lietojot šos modeļus, nepieciešams gan ievērot norādījumus no standarta putekļsūcēja lietošanas un apkopes pamācības, gan veikt specifiskus piesardzības pasākumus un apkopi.

LV

#### Identifikācijas plāksnītes zīme:

“ II3D Ex tD A22 IP55 T 125°C” 22. zonai (tikai putekļi, IP 55);

“ II3G IIB T4” 2. zonai (tikai gāze);

Tikai putekļsūcēji ar IP6X aizsardzības klasi ir piemēroti elektrību vadošu, viegli uzliesmojošu putekļu savākšanai (piem., metālisku):

“ II3D Ex tD A22 IP65 T 125°C (vadītspējīgiem putekļiem: IP 65)

Skatiet zīmes paraugu G) sadaļā.

Putekļu sūkšanas ierīces korozija var būt ļoti bīstama. Šīs mašīnas putekļu sūkšanas ierīce ir izgatavota no alumīnija sakausējuma. Nesūciet gāzes, garaiņus un/vai šķidrumus, kas var saest alumīnija sakausējumus.

#### BRĪDINĀJUMS!

Gultņu trošķa gadījumā nekavējieties apturiet mašīnas darbību un pārbaudiet gultņus. Sazinieties ar Tehniskās apkalpošanas centru, lai konsultētos par iepriekš aprakstītajām apkopes darbībām. Neieslēdziet putekļsūcēju, jo tas var izraisīt sprādzienu!

Pārbaudiet, vai elektriskais panelis un riņķi (Pg) efektīvi novērš putekļu iesūkšanos.

Pārbaudiet, vai caurules skavas ir pareizi savilktais.

Pārbaudiet vai apvada ventilis (vakuma ierobežotājs) ir uzstādīts un efektīvs: iedarbiniet mašīnu un pilnībā aizveriet sūkšanas cauruli. Ventilim jāatveras, un jāatskan spiedzošai skaņai. Šīs ventilis aptur putekļu sūkšanas ierīces pārkaršanu aizsērēšanas gadījumā.

Salūšanas gadījumā izmantojet tikai oriģinālās Nilfisk-rezerves daļas. Jebkuras daļas, kas jānomaina, jāuztic tikai apmācītiem darbiniekiem. Nekādā gadījumā neveiciet drošības sistēmām nekāda veida izjaukšanu, labošanu un/vai apkopi.

Motora un turbīnas ložu gultņus un drošības ventīļa aizsargājošo filtru jāapkalpo Nilfisk-tehniskās apkalpes centram ik pēc 10.000 darba stundām vai 2 gadiem. Sazinieties ar izplatītāju vai mašīnas ražotāju. Lietotājs nedrīkst mēģināt izjaukt, labot un/vai apkalpot turbīnas.

Putekļu sūkšanas ierīces korozija var būt ļoti bīstama. Šo mašīnu putekļu sūkšanas ierīces ir veidotas no alumīnija sakausējuma. Nesūciet gāzes, garaiņus un/vai šķidrumus, kas var saest alumīnija sakausējumus.

#### BRĪDINĀJUMS!

Ja dzirdams neparasts troksnis vai bojāti gultņi vai rotējošās daļas, nekavējieties apturiet mašīnas darbību, jo pastāv sprādziena risks!

Labošanu drīkst veikt tikai Nilfisk-tehniskās apkalpes centri.

Regulāri tīriet motora dzesējošo ventilatoru, lai novērstu motora pārkaršanu.

Visi iepriekš aprakstītie norādījumi, piesardzības pasākumi un apkopes darbības ir jāievēro, citādi Nilfisk-Garantija ATEX mašīnas pareizai darbībai Cat II 3D un / vai Cat II 3G mašīnai būs spēkā neesoša, Nilfisk-ATEX atbilstības deklarācija būs nederīga un lietotājs būs pilnībā atbildīgs par putekļsūcēja lietošanu.

**BRĪDINĀJUMS!**

*Lai veiktu jebkādas apkopes un tīrišanas procedūras, putekļu sūcējam ir jābūt izslēgtam un atvienotam no elektrotīkla.*

LV

## D - Papildu instrukcijas ATEX mašīnām ar sānu gaislaidi II 2D sprādzienbīstamiem putekļiem, piemērots 21. zonā

### Šie puteklsūcēji nevar savākt aviācijas degvielu.

#### **Nilfisk modeļi:**

Ar sānu gaislaidi: Sērija 30 – 31 – 33 – T22plus – T40plus – T40Wplus - 37 – 39 – CTS - VHW

Pārbaudiet, vai elektriskais panelis un riņķi (Pg) efektīvi novērš putekļu iesūkšanos.

Pārbaudiet, vai caurules skavas ir pareizi savilktais.

#### **Standarta rekomendācija:**

VHW Mašīnas atbilst EN 1127-1, EN 13463-1 standartiem

Visas citas mašīnas atbilst EN 1127-1, EN 13463-1, EN 61241-0, EN 61241-1 standartiem

Pārbaudiet vai apvada ventilis (vakuma ierobežotājs) ir uzstādīts un efektīvs: iedarbiniet mašīnu un pilnībā aizveriet sūkšanas cauruli. Ventilim jāatveras, un jāatskan spiedzošai skaņai. Šis ventilis aptur putekļu sūkšanas ierīces pārkaršanu aizsērēšanas gadījumā.

**BRĪDINĀJUMS!**  
*Ievērojet iepriekš minētās standartu instrukcijas.*

Šīs mašīnas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā atmosfērā, kas klasificēta kā 21. un 22. zona, vidē, kur ir uzliesmojoši putekļi.

Maksimālais pieļaujamais vakuums, katram puteklsūcējam ir norādīts pievienotajā lietošanas un apkopes pamācībā. Nemainiet ierobežojošā vārsta kalibrāciju un nekad nepārsnieziet norādītās vērtības.

Tos nekādā gadījumā nedrīkst izmantot 20. zonā un/vai 0., 1. un 2. zonā ugunsnedrošu gāzu tuvumā.

Salūšanas gadījumā izmantojiet tikai oriģinālās Nilfisk-rezerves daļas. Jebkuras daļas, kas jānomaina, jāuztic tikai apmācītiem darbiniekiem. Nekādā gadījumā neveiciet drošības sistēmām nekāda veida izjaukšanu, labošanu un/vai apkopi.

Šie puteklsūcēji ir paredzēti, lai sūktu sausas un mitras daļas un tīriņu vietas un mašīnas, īpaši pārtikas, kīmiskajā, farmaceitiskajā rūpniecībā un tekstiltrūpniecībā, un ir piemēroti koplietošanai viesnīcās, skolās, slimnīcās, rūpničās, veikalos, birojos un dzīvesvietās.

**Motora un turbīnas ložu gultņus un drošības ventīļa aizsargājošo filtru jāapkalpo Nilfisk-tehniskās apkalpes centram ik pēc 10.000 darba stundām vai 2 gadiem. Sazinieties ar izplatītāju vai mašīnas ražotāju. Lietotājs nedrīkst mēģināt izjaukt, labot un/vai apkalpot putekļu sūkšanas iekārtas.**

**Šie nav izstrādāti lietošanai ST3 eksplozīvas klases putekļiem, tas nozīmē putekļus ar Kst vērtību > 300 bar m/s (ISO 6184/1 – IFA klasifikācija: <http://staubex.ifa.dguv.de/?lang=g=e>), ne putekļiem ar aizdegšanās enerģiju, kas zemāka par 1 mJ.**

Putekļu sūkšanas ierīces korozija var būt ļoti bīstama. Šo mašīnu putekļu sūkšanas ierīces ir veidotas no alumīnija sakausējuma. Nesūciet gāzes, garaiņus un/vai šķidrumus, kas var saēst alumīnija sakausējumus.

Tie nav paredzēti šķidrumu ar zemu uzliesmojuma pakāpi vai aizdedzinošu vielu ( $T < 200^{\circ}\text{C}$ ) sūkšanai.

**BRĪDINĀJUMS!**  
*Ja dzirdams neparasts troksnis vai bojāti gultni vai rotējošās daļas, nekavējoties apturiet mašīnas darbību, jo pastāv sprādziena risks!  
Labošanu drīkst veikt tikai Nilfisk-tehniskās apkalpes centri.*

Lietojot šos modeļus, nepieciešams gan ievērot norādījumus no standarta puteklsūcēja lietošanas un apkopes pamācības, gan veikt specifiskus piesardzības pasākumus un apkopi.

LV

#### **Identifikācijas plāksnītes zīme:**

##### **Priekš VHW:**

“ II2D T 125°C” 21. zonai

##### **Visām citām mašīnām:**

“ II2D Ex tD A21 IP65 T 125°C” 21. zonai

Skatiet zīmes paraugu G) sadaļā

Salūšanas gadījumā izmantojiet tikai oriģinālās Nilfisk-rezerves daļas. Jebkuras daļas, kas jānomaina, jāuztic tikai apmācītiem darbiniekiem. Lietotājs nedrīkst izjaukt, labot un/vai apkalpot drošības filtrus (apvada ventīla filtru un drošības metāla filtru).

**Visi iepriekš aprakstītie norādījumi, piesardzības pasākumi un apkopes darbības ir jāievēro, citādi Nilfisk-Garantija ATEX mašīnas pareizai darbībai Cat II 2D mašīnai būs spēkā neesoša, Nilfisk-ATEX atbilstības deklarācija būs nederīga un lietotājs būs pilnībā atbildīgs par putekļsūcēja lietošanu.**



#### BRĪDINĀJUMS!



*Lai veiktu jebkādas apkopes un tīrišanas procedūras, putekļu sūcējam ir jābūt izslēgtam un atvienotam no elektrotīkla.*

LV

## E - Papildu instrukcijas ATEX MAG sērijas un CTT mašīnām II 2D - II 2G - II 2GD piemērotas 21., 1. un 1/21. zonā

**Puteklsūcēji nevar savākt lidmašīnu degvielu izņemot, CTT40 Z1 modeli.**

**Nilfisk modeļi:**

Motora + turbīnas siksnes piedziņa  
Sērija MAG DEX - CTT

**Standarta rekomendācija:**

Šīs mašīnas atbilst EN 60079-14, EN 1127-1, EN 13463-1, EN 61241-0, EN 61241-1 standartiem



**BRĪDINĀJUMS!**



*Ievērojet iepriekš minētās standartu instrukcijas.*

Šīs mašīnas paredzētas darbam zonās ar sprādzienbīstamu atmosfēru. Šīs zonas ir klasificētas kā 21. un 22. zona (puteklaina vide), 1. un 2. zona (zonas, kur ir gāze) un Z1/21. un Z2/22. zona (zonas, kur ir gan putekļi, gan gāze).

Nekādā gadījumā neizmantojet šos puteklsūcējus 20. un/vai 0. zonā (zonas, kur ir ugunsnedrošas gāzes).

Šie puteklsūcēji ir paredzēti, lai sūktu sausas un mitras daļas un tīrītu vietas un mašīnas, tāpat pārtikas, ķīmiskajā, farmaceitiskajā rūpniecībā un tekstilrūpniecībā, un ir piemēroti koplietošanai viesnīcās, skolās, slimnīcās, rūpničās, veikalos, birojos un dzīvesvietās.

Šie nav izstrādāti lietošanai ST3 eksplozīvas klases putekļiem, tas nozīmē putekļus ar Kst vērtību  $> 300$  bar m/s (ISO 6184/1 – IFA klasifikācija: <http://staubex.ifa.dguv.de/?lang=g>), ne putekļiem ar aizdegšanās enerģiju, kas zemāka par 1 mJ.

Tie nav paredzēti šķidrumu ar zemu uzliesmojuma pakāpi vai aizdedzinošu vielu ( $T < 200^{\circ}\text{C}$ ) sūkšanai.

Lietojot šos modeļus, nepieciešams gan ievērot norādījumus no standarta puteklsūcēja lietošanas un apkopes pamācības, gan veikt specifiskus piesardzības pasākumus un apkopi.

LV

**Identifikācijas plāksnītes zīme:**

“ II2D - Ex tD A21 IP65 T 125°C” 21. zonai;

“ II2G IIB T4” 1. zonai;

“ II2GD IIB T4 - Ex tD A21 IP65 T 125°C” 1. zonai un 21. zonai vienlaicīgi.

Skatiet zīmes paraugu G) sadaļā

Motora un turbīnas loži gultņus un transmisijas siksnu jā-apkalpo Nilfisk-tehniskās apkalpes centram ik pēc 10.000 darba stundām vai 2 gadiem. Sazinieties ar izplatītāju vai mašīnas ražotāju. Lietotājs nedrīkst mēģināt izjaukt, labot un/vai apkalpot turbīnas.

**MAG sērija:** šai mašīnai ir antistatiska transmisijas siksna. Saļušanas gadījumā izmantojet tikai oriģinālās Nilfisk-rezerves daļas. Jebkuras daļas, kas jānomaina, jāuztic tikai apmācītiem darbiniekiem. Piemērojet siksnes spiedienu, lai siksna tiktu iztaisnota par 1% (piemēram, mērot siksnes posmu, kas ir 100 mm garš – skatiet 1. un 2. attēlu).

**CTT sērija:** ievērojet iepriekš uzskaitītās MAG sērijas, vadiešies pēc norādījumiem pamata lietošanas un apkopes pamācībā, lai pārbaudītu siksnes spiedienu

Turbīnas korozija var būt ļoti bīstama. Šo mašīnu turbīnas ir veidotas no alumīnija sakausējuma un galvanizēta tērauda. Nesūciet gāzes, garaiņus un/vai šķidrumus, kas var saēst šos metālus.

Atkarībā no putekļu daudzuma zonā vai jebkurā gadījumā ik pēc sešiem mēnešiem regulāri notīriet motora plāksni, lai nonemtu uzkrātos putekļus. Pārbaudiet transmisijas siksnes spiedienu un nodilumu un, ja nepieciešams, nomainiet to ar oriģinālo rezerves daļu.



**BRĪDINĀJUMS!**



*MAG1-2-3 puteklsūcēji tikai Cat II 2D un CTT (visiem) putekļiem: trokšņu gadījumā no gultņiem, nekavējoties apturiet mašīnu un pārbaudiet gultņu stāvokli. Sazinieties ar Tehnikās apkalošanas centru, lai konsultētos par iepriekš aprakstītajām apkopes darbībām. Neieslēdziet puteklsūcēju, jo tas var izraisīt sprādzienu!*



**BRĪDINĀJUMS!**



*MAG puteklsūcējiem gāzei vai gāzei un putekļiem, attiecīgi Cat II 2G – II 2GD: ja mašīna apstājas un ieslēdzas sarkanais gultņu pārkāršanas indikators, pārbaudiet gultņu stāvokli. Sazinieties ar Tehnikās apkalošanas centru, lai konsultētos par iepriekš aprakstītajām apkopes darbībām. Neieslēdziet puteklsūcēju, jo tas var izraisīt sprādzienus!*

Visi iepriekš aprakstītie norādījumi, piesardzības pasākumi un apkopes darbības ir jāievēro, citādi Nilfisk-Garantija ATEX mašīnas pareizai darbībai Cat II 2GD – Cat II 2G - Cat II 2D mašīnai būs spēkā neesoša, Nilfisk-ATEX atbilstības deklarācija būs nederīga un lietotājs būs pilnībā atbildīgs par puteklsūcēja lietošanu.



**BRĪDINĀJUMS!**




*Lai veiktu jebkādas apkopes un tīrīšanas procedūras, putekļu sūcējam ir jābūt izslēgtam un atvienotam no elektrotīkla.*

**MAG 3307 – 3557:** Transmisijas siksnes piemērošana (1. zīm.)

- **BRĪDINĀJUMS!!!** - Lai iztaisnotu siksnu, atlaidiet 4 skrūves (2) un pagrieziet grieztuvi (3) un elektrisko motoru bultipas (A) virzienā, kā parādīts 1. attēlā. Lai atlaistu siksnu, pagrieziet tos pretējā virzienā.


#### 1. zīm.

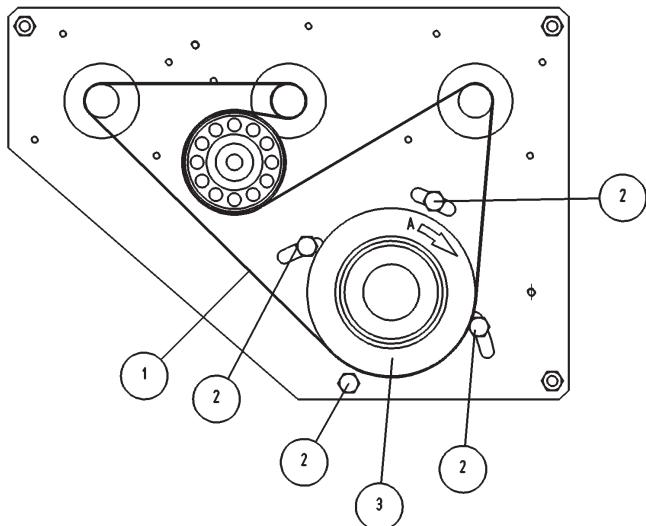

**MAG 3156 – 3306:** Transmisijas siksnes piemērošana (2. zīm.)

- **BRĪDINĀJUMS!!!** - Lai iztaisnotu siksnu, atlaidiet 4 skrūves (2) un pagrieziet skrūvi (3) pulksteņrādītāja virzienā. Lai atlais- tu siksnu, pagrieziet to pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

#### 2. zīm.

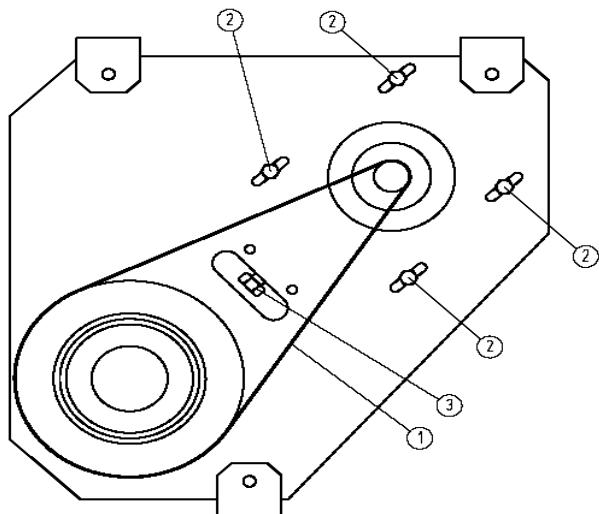

LV

Fig. 2.1

## **F - Papildus priekšraksti ATEX Cat II 3D putekļu izvadīšanas iekārtām un centralizētajām sistēmām**

**Šie putekļsūcēji nevar savākt aviācijas degvielu.**

### **Nilfisk modeļi:**

Automatizētās putekļu sūkšanas ierīces ar vai bez riteņiem, ar vai bez elektrības paneļa, ar vai bez filtra ierīces, ar vai bez saturošā cilindra ar manuālo vai automatizēto iztukšošanu, ar vai bez iztukšošanas piederumiem, ar vai bez produkta līmeņa sensoriem, plūsmas kontroli, ar vai bez produkta pārsūtīšanas caurulēm, ar vai bez produkta kontaktligzdām ar vai bez kontroles sistēmām (sensori un/vai mikroslēdzī)

### **Standarta rekomendācija:**

Šīs mašīnas atbilst EN 1127-1, EN 13463-1, EN 61241-0, EN 61241-1, (Z22 putekļi) standartiem

**BRĪDINĀJUMS!**  
*Ievērojet iepriekš minētās standartu instrukcijas.*

### **Automatizētā putekļu sūkšanas ierīce**

Skatiet norādījumus mašīnām ar tā paša tipa motoru un, kas paredzētas lietošanai **22. zonā**, lai uzzinātu pārējos pielietojuma veidus un apkopes prasības un zīmes.

**Šie nav izstrādāti lietošanai ST3 eksplozīvas klasses putekļiem, tas nozīmē putekļus ar Kst vērtību > 300 bar m/s (ISO 6184/1 – IFA klasifikācija: <http://staubex.ifa.dguv.de/?language=e>), ne putekļiem ar aizdegšanās enerģiju, kas zemāka par 1 mJ.**

### **Citas iekārtas daļas**

Lai novērstu iekārtas ATEX klasifikācijas maiņu, daļas drīkst nomainīt tikai ar oriģinālajām Nilfisk-rezerves daļām. Pievērsiet īpašu uzmanību caurulēm, kurām jābūt antistatiskām.

### **Pareiza un nepareiza lietošana:**

LV  
Iekārtas metāliskajām daļām (cilindri, piltuves, caurules) jābūt veidotām un piegādātām no dažādiem metāliem (galvanizēts tērauds, nerūsošs tērauds, gumija utt...). levērojot klienta pasūtījumu, konstrukcijas tipu, veidu un materiālu izmanto pamatojoties uz materiāliem, kuri tiks sūkti un/vai transportēti.

Novērtējot konkrētās iekārtas ATEX riska fāzi, Nilfisk-ņem vērā šos elementus:

1. Tādēļ uzņēmums Nilfisk-nav atbildīgs par risku, briesmām vai bojājumiem, ko izraisa iekārtas cita veida izmantošana nekā tā, kas aprakstīta un norādīta Nilfisk-pasūtījuma apstiprinājumā.
2. Turklat Nilfisk-neatbild par sekām, ko izraisa citu vielu vai materiālu sūkšana un/vai transportēšana nekā to, kas norādītas Nilfisk-pasūtījuma apstiprinājumā.

### **Piezīme:**

Gadijumā, ja netiek ievērots iepriekš aprakstītais, Nilfisk-ATEX atbilstības deklarācija nav derīga un lietotājs vienīgais ir atbildīgs par mašīnas izmantošanu.

## G - papildu norādēm modeļiem, kas aprīkoti ar iegremdēšanas separatoru

**Šie puteklsūcēji nevar savākt aviācijas degvielu.**

### Nilfisk modeļi:

VHS110 Z22 IS EXA - VHC110 Z1 IS EXA - VHC120 Z1 IS EXA - VHC200 L100 Z1 IS EXA - T22 PLUS L100 Z22 EXA IS T40W PLUS Z22 EXA IS


### Izmantošana

Iegremdēšanas separatori ietver divus grozus, apakšu, lai savāktu iesūcošos putekļus, un augšu, lai saglabātu koalescējošo filtru vietā.

- Nonemiet augšējo grozu (1).
- Atskrūvējiet aizvēršanas skavu (2), nonemiet to un nonemiet skavas starpliku (3).
- Nonemiet savākšanas grozu (4).
- Pārliecieties, ka izplūdes vārsts (5) ir aizvērts.
- Ilejiet minerāleļļu (20 litrus 460 mm diametra traukā vai 15 litrus 400 mm diametra traukā, izmantojiet, piemēram, Mobil Velocite Oil nr. 6) separatorā (6) un pārbaudiet, vai līmenis paaugstinās līdz min. atzīmei uz līmeņa indikatora (7).
- Ievietojiet savākšanas grozu(4) atdalītājā (6).
- Atjaunojiet savienojumu starp grozu (4) un atdalītāju (6), ievietojiet skavas starpliku (3) un novietojiet atpakaļ aizverošo skavu (2).
- Ievietojiet filtra grozu atpakaļ separatora iekšējā atlokā.
- Ievietojiet separatoru zem filtra nodalījuma.
- Savienojiet iesūkšanas šķūteni ar separatora ievadi (8).
- Ieslēdziet iekārtu un uzsūciet putekļus.
- Apturiet putekļu sūcēju, kad eļļas līmenis paceļas līdz maks. atzīmei (apmēram 6 litri iesūktu putekļu ar 460 mm diametra tvertni vai 4 litri ar 400 mm diametra tvertni).

### Tvertnes iztukšošana

- Izslēdziet iekārtu.
- Atvienojiet iesūkšanas šķūteni.
- Nonemiet separatoru.
- Pārnesiet konteineru piemērotā vietā materiāla utilizācijai.
- Atveriet vārstu (5), lai izlietu eļļu.
- Nonemiet augšējo grozu (1).
- Atskrūvējiet un nonemiet aizvēršanas skavu (2), nonemiet skavas starpliku (3) un izvelciet savākšanas grozu (4) izmantojot pacelšanas siksnu.
- Turpiniet ar savāktā materiāla utilizāciju.
- Atlieciet grozu vietā, pievienojiet to iekārtai, lai atsāktu liešanu.

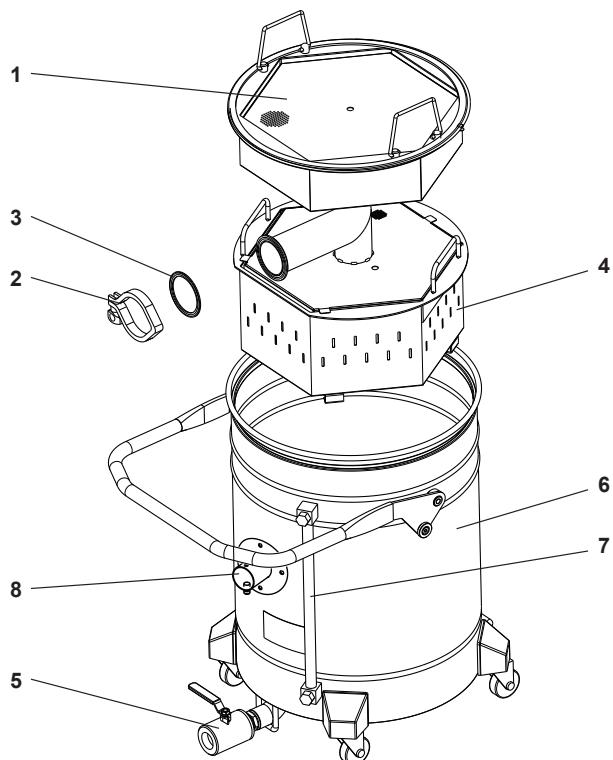

LV

## H - Papildus priekšraksti IECEx mašīnām

### Nilfisk modeļi:

Motora + turbīnas siksnes piedziņa

### Standarta rekomendācija:

Šīs mašīnas atbilst:

IEC 60079-0:2011 un IEC 60079-14:2013 standartiem



### BRĪDINĀJUMS!



*Ievērojet iepriekš minētās standartu instrukcijas.*

Šīs mašīnas paredzētas lietošanai sprādzenībāstamā atmosfērā, kas klasificētas: Šīs zonas ir klasificētas kā 21. un 22. zona (puteklaina vide), 1. un 2. zona (zonas, kur ir gāze) un Z1/21. un Z2/22. zona (zonas, kur ir gan putekļi, gan gāze).

Nekādā gadījumā neizmantojiet šos putekļsūcējus 20. un/vai 0. zonā (zonas, kur ir ugunsnedrošas gāzes).

Šie putekļsūcēji ir paredzēti, lai sūktu sausas un mitras daļas un tīru viesas un mašīnas, īpaši pārtikas, ķīmiskajā, farmaceitiskajā rūpniecībā un tekstilrūpniecībā, un ir piemēroti koplietošanai viesnīcās, skolās, slimnīcās, rūpnīcās, veikalos, birojos un dzīvesvietās.

Šie nav izstrādāti lietošanai ST3 eksplozīvas klases putekļiem, tas nozīmē putekļus ar Kst vērtību  $> 300$  bar m/s (ISO 6184/1 – IFA klasifikācija: <http://staubex.ifa.dguv.de/?language>), ne putekļiem ar aizdegšanās enerģiju, kas zemāka par 1 mJ.

Tie nav paredzēti savākt sprāgstvielas vai ķīmiski nestabilas vielas.

Šie paredzēti ja apkārtējā vidē sastopama gāze līdz pat IIB grupai (etilēns).

Tie nav paredzēti šķidrumu ar zemu uzliesmojuma pakāpi vai aizdedzinošu vielu ( $T < 200^{\circ}\text{C}$ ) sūkšanai.

Lietojot šos modeļus, nepieciešams gan ievērot norādījumus no standarta putekļsūcēja lietošanas un apkopes pamācības, gan veikt specifiskus piesardzības pasākumus un apkopi.

LV

### Identifikācijas plāksnītes zīme:

Ex IIB T4 Gb - Ex IIIC T125°C Db

(Skatiet zīmes paraugu I sadalījā).

Motora un turbīnas ložu gultņus un transmisijas siksnu jā-apkalpo Nilfisk-tehniskās apkalpes centram ik pēc 10.000 darba stundām vai 2 gadiem. Sazinieties ar izplatītāju vai mašīnas ražotāju. Lietotājs nedrīkst mēģināt izjaukt, labot un/vai apkalpot turbīnas.

Šai mašīnai ir antistatiska transmisijas siksna. Salūšanas gadījumā izmantojiet tikai oriģinālās Nilfisk-rezerves daļas. Jebkuras daļas, kas jānomaina, jāuztic tikai apmācītiem darbiniekim.

Vadīties pēc norādījumiem pamata lietošanas un apkopes pamācībā, lai pārbaudītu siksnes spiedienu

Turbīnas korozija var būt ļoti bīstama. Šo mašīnu turbīnas ir veidotas no alumīnija sakausējuma un galvanizēta tērauda. Nesūciet gāzes, garainus un/vai šķidrumus, kas var saēst šos metālus.

Atkarībā no putekļu daudzuma zonā vai jebkurā gadījumā ik pēc sešiem mēnešiem regulāri notīriet motora plāksni, lai noņemtu uzkrātos putekļus. Pārbaudiet transmisijas siksnes spiedienu un nodilumu un, ja nepieciešams, nomainiet to ar oriģinālo rezerves daļu.

### BRĪDINĀJUMS!

*Mašīnām, kas tiek piegādātas bez kontaktdakšas lieto-tājam ir jāsavieno kabeļa brīvo galu ne-eksplozīvā atmosfērā, vai, ietvarā, vai ar kontaktdakšu, kurai ir atzīts aizsardzības režīms, pielāgots šai zonai.*  
*Kontaktdakšu drīkst uzstādīt tikai kvalificēts elektrikis.*

### BRĪDINĀJUMS!

*Gultņu trokšņa gadījumā nekavējieties apturiet mašīnas darbību un pārbaudiet gultņus. Sazinieties ar Tehniskās apkalpošanas centru, lai konsultētos par iepriekš aprakstītajām apkopes darbībām. Neieslēdziet putekļsūcēju, jo tas var izraisīt sprādzienu!*

Visi iepriekš aprakstītie norādījumi, piesardzības pasākumi un apkopes darbības ir jāievēro, citādi Nilfisk-Garantijas prasību atbilstība nav derīga un Nilfisk-ATEX atbilstības sertifikāts būs nederīgs un lietotājs būs pilnībā atbildīgs par putekļsūcēja lietošanu.


### BRĪDINĀJUMS!

*Lai veiktu jebkādas apkopes un tīrišanas procedūras, putekļu sūcējam ir jābūt izslēgtam un atvienotam no elektrotīkla.*

### BRĪDINĀJUMS!

*Īpašie drošas lietošanas apstākļi tiek papildināti ar tiem, kas aprakstīti drošības sertifikātos katrai aprīkojuma sastāvdaļai gala produktam.*

## I - Identifikācijas plāksnes zīmes paraugs:

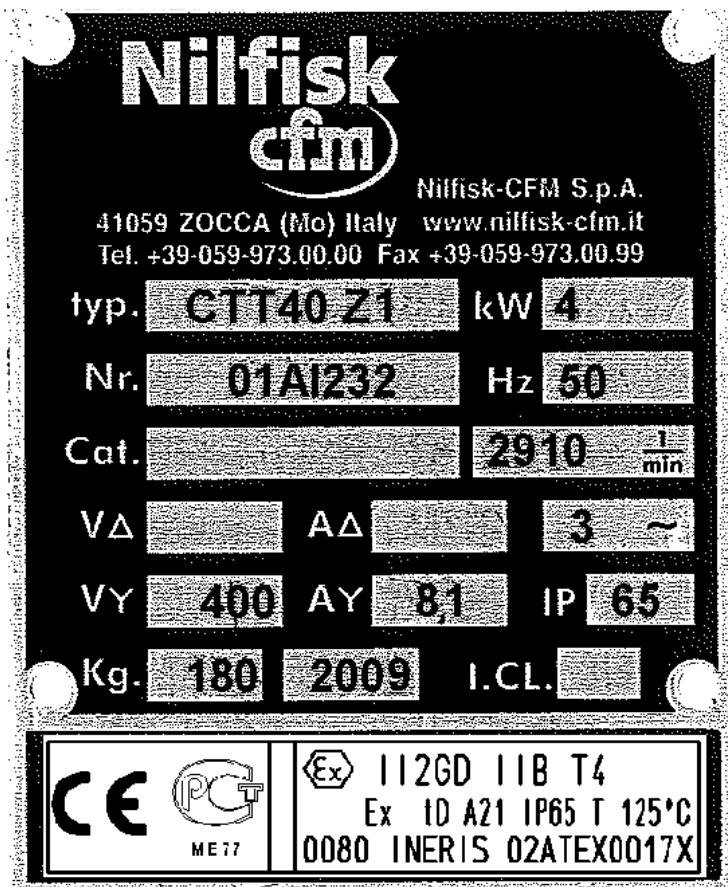

LV

## L - Apkopes un pārbaudes reģistrācija

Tabulas, kurā tiek reģistrēts un dokumentēts apkopes darbs un pārbaudes, paraugs:

*Перевод оригинальных инструкций*

## **Сертификация ATEX и IECEx**

### **Руководство по пылесосам - централизованным вакуумным системам - пылеуловителям**

#### **Дополнительные инструкции для оператора - Приложение к руководству по эксплуатации и обслуживанию**

Справка:

Зона	Категория ATEX	Категория IEC Ex	Тип машины Nilfisk	Блок пылесоса	Дополнительные инструкции
Все	-		-	-	<b>A - G - I - L</b>
Z21 Горючая пыль	II 2D	Сжатый воздух – VHC - серия А версии DXX	Сжатый воздух – VHC - серия А версии DXX	Подача сжатого воздуха	<b>B</b>
Z1 Горючие газы	II 2G				
Z1/21 Горючая пыль и горючие газы	II 2GD				
Z22 Горючая пыль	II 3D	С боковым нагнетателем: Серии 30 – 31 – 33 T22plus – T40plus T40Wplus – 37 – 39 – CTS – 15 ATEX - VHW	С боковым нагнетателем (только пыль)	С боковым нагнетателем (газ)	<b>C</b>
Z2 Горючие газы	II 3G				
Z21 Горючая пыль	II 2D	С боковым нагнетателем: Серии 30 – 31 – 33 – T22plus – T40plus T40Wplus – 37 – 39 CTS – VHW	С боковым нагнетателем (только пыль)		<b>D</b>
Z21 Горючая пыль	II 2D	Серии MAG DEX CTT	Ременная передача мотор + турбина		<b>E</b>
Z1 Горючие газы	II 2G				
Z1/21 Горючая пыль и горючие газы	II 2GD				
Z22 Горючая пыль	II3D	Централизованные вакуумные системы и пылеуловители	С боковым нагнетателем, лопастным насосом (только пыль)		<b>F</b>
Z1/21 Горючая пыль и горючие газы	-	EPL Db Gb	CTT	Ременная передача мотор + турбина	<b>H</b>

RUS

**Перечисленные выше пылесосы не подходят для сбора  
авиационного топлива, кроме моделей VHC200 Z1 -  
VHC200 EXP - CTT40 Z1 - VHC110 Z1 - VHC120 Z1.**

## Содержание

<b>A - При эксплуатации оборудования с маркировкой ATEX-IECEx в зонах с взрывоопасной средой действуют следующие предписания и меры предосторожности.....</b>	<b>3</b>
<b>В - Дополнительные предписания для машин версии ATEX с пневмоприводом II 2D - II 2G - II 2GD подходят для зон 21, 1 и 1/21.....</b>	<b>5</b>
<b>С - Дополнительные предписания для машин, классифицированных в соответствии с ATEX, с боковым нагнетателем Cat II 3D для использования в зоне 22 или боковыми нагнетателями Cat II 3G, используемыми в зоне 2 .....</b>	<b>6</b>
<b>D - Дополнительные предписания для машин версии ATEX с боковым нагнетателем II 2D для взрывоопасной пыли, подходит для зоны 21 .....</b>	<b>8</b>
<b>E - Дополнительные предписания для машин серии ATEX MAG и CTT II 2D - II 2G - II 2GD подходят для зон 21, 1 и 1/21.....</b>	<b>10</b>
<b>F - Дополнительные предписания для пылеуловителей ATEX Cat II 3D и централизованных систем.....</b>	<b>12</b>
<b>G - Дополнительные предписания для моделей, оснащенных иммерсионным сепаратором .....</b>	<b>13</b>
<b>H - Дополнительные предписания для машин, классифицированных в соответствии с IECEx .....</b>	<b>14</b>
<b>I - Примеры маркировки на табличке с паспортными данными .....</b>	<b>15</b>
<b>L - Документирование работ по техобслуживанию и проверок .....</b>	<b>16</b>

RUS

*Примечание: далее пылесосы, централизованные вакуумные системы и пылеуловители будут называться «машины»*

## A - При эксплуатации оборудования с маркировкой ATEX-IECEx в зонах с взрывоопасной средой действуют следующие предписания и меры предосторожности

Эти пылесосы, кроме модели CTT40 Z1 IECEx, отвечают требованиям Директивы 2014/34/EC (ATEX).



**ОСТОРОЖНО!**



*Диапазон рабочих температур для всех машин, описанных в этом руководстве, составляет: -20....+40°C.*

Пользователь должен знать об опасностях, связанных с электрическим током и статическим электричеством, а также риске, обусловленном физико-химическими свойствами веществ в рабочей зоне.

Пользователь должен знать о характеристиках среды в помещении, где установлена и будет использоваться машина.

В соответствии с Директивой 1999/92/EC, при наличии горючих газов и/или огнеопасных газов на рабочем месте сотрудник должен классифицировать зону и выбрать машину соответствующей категории (в соответствии с определениями Директивы 2014/34/EC).

Определение зон, где может отмечаться взрывоопасная среда, включены в Директиву 99/92/ЕС. Ниже представлены зоны, исключенные из этого определения.

Зона 2/ 22: «Зона, где не отмечается взрывоопасная среда при обычном режиме работы (...) и, если он может иметь место, то только в течение небольшого периода времени»

Зона 1/ 21: Зона, в которой может отмечаться взрывоопасная среда при обычном режиме работы.

Руководство по выявлению и классификации места, где может отмечаться взрывоопасная среда, можно найти в стандарте EN 60079-10-1, информацию об опасности в результате использования воспламеняющихся газов, паров или смесей можно найти в стандарте EN 60079-10-2, опасность в результате чрезмерного количества пыли.

### Перед эксплуатацией:

Убедитесь, что характеристики машины на табличке с паспортными данными соответствуют классификации зоны и ограничениям по максимально допустимой температуре во избежание воспламенения пыли в рабочей зоне.

Убедитесь, что технические характеристики и параметры пылесоса не изменились, в противном случае заявление о соответствии теряет силу.

Машины не оснащены защитным кожухом для блока пылесоса и предназначены для использования ТОЛЬКО внутри корпуса, который защищает от опасности блокировки вентилятора системы охлаждения из-за случайно падающих объектов. Пользователь обязан установить пылесос внутри корпуса, гарантирующего надлежащий уровень вентиляции электродвигателя пылесоса.

Модели с данной функцией оборудованы дополнительным бело-зеленым проводом заземления.

Машины, у которых его нет, оснащены антistатическими колесами: убедитесь, что они используются на проводящем напольном покрытии.

Статическое электричество может привести к образованию искр, что создает опасность взрыва! Ввиду этого убедитесь, что электрическая розетка и штепсель (провод заземления на моделях с пневмоприводом) заземлены.

Проверьте с помощью омметра неразрывность цепи:

1. между впускным отверстием и концом всасывающей насадки: измеренное сопротивление не должно превышать 100 МΩ ( $10^8\Omega$ )
2. между контейнером (при отсутствии такого примите за ориентир выходное отверстие всасываемого материала) и контактом заземления (если пылесос оснащен штепсельем) или проводом заземления шнура питания. В этом случае измеренное сопротивление должно быть:
  - менее 10 Ω, если компоненты изготовлены из нержавеющей стали (возможные точки подключения электродов - ручки, впускные отверстия и опоры колес)
  - менее  $10^6\Omega$ , если контейнер представляет собой пластиковый контейнер типа Safe Pack (точка подключения электродов находится на впусканом отверстии)

Осуществите проверку на наличие неплотных электрических или механических соединений.

Перед подключением машины к источнику питания ее необходимо выключить. Подключите машину к источнику питания, расположенному вне взрывоопасной зоны (неклассифицированная зона). Если машина имеет взрывобезопасный электрический штепсель, сертифицированный для зоны эксплуатации машины, его можно подключить к взрывозащищенной по стандартам ATEX розетке в зоне такого же типа и класса после выключения машины.



**ОСТОРОЖНО!**



*В случае поставки моделей без штепселя Пользователь выполняет подключение кабеля вне зоны со взрывоопасной средой или в приборы или розетки, защищенные согласно действующих для зоны эксплуатации стандартов.*

*Установка штекера должна осуществляться только квалифицированным электриком.*

### Во время эксплуатации:

Убедитесь, что характеристики машины на табличке с паспортными данными соответствуют классификации зоны и ограничениям по максимально допустимой температуре во избежание воспламенения пыли в рабочей зоне.

Используйте только антистатические шланги (не используйте шланги с антистатической поверхностью) и оригинальные запасные части Nilfisk.

При замене фильтра устанавливайте только оригинальные антистатические фильтры Nilfisk.

Не используйте изолирующие соединения или пылеуплавляющие шланги.

Не снимайте шланги во время работы, всегда дожидайтесь останова машины.

RUS

Не используйте пластиковые пакеты для контейнера (только оригинальные антистатические пластиковые пакеты, код Nilfisk «Z01723502 - Z01769505 - 4084001313 - 4084001340»).

Если необходимо использовать предварительный сепаратор, проследите за тем, чтобы он был надлежащим образом заземлен. Используйте только антистатические шланги, как для уборки, так и для подключения предварительного сепаратора. Не используйте машину для уборки крупных предметов или частиц, поскольку они могут ударяться друг о друга, образуя искры.

Не скоблите и не ударяйте стальными инструментами о пол, поскольку это может привести к образованию искр в результате трения. При уборке пола используйте только такие коллекторы и присоски, которые можно заменить оригинальными антистатическими запасными частями Nilfisk.

Периодически проверяйте индикатор вакуума во избежание засорения фильтра.

Удалите пылесос из зоны, классифицированной в соответствии с ATEX, затем снимите и опорожните контейнер, особенно после уборки частиц влажных овощей или жидкостей, во избежание скопления ферментационных газов.

Во избежание изменения классификации рабочей зоны пылевые мешки следует опорожнять за пределами зоны (зона без классификации ATEX). Удалите пылесос из зоны, классифицированной в соответствии с ATEX, затем снимите и опорожните контейнер. В случае с централизованными пылеуловителями пользователь всегда должен соблюдать методику, а также применять при опорожнении бункера способы и принадлежности, препятствующие изменению классификации зоны, в которой установлена система. Заменяйте принадлежности, поставленные изготовителем, только оригиналными запасными частями.

В случае несоблюдения вышеизложенного заявление о соответствии считается недействительным.

### Конкретные действия при техническом обслуживании и другие меры предосторожности

Всегда проводите обслуживание и проверки, описанные в стандартной инструкции к используемому пылесосу. Регулярно проверяйте, в частности, при опорожнении пылевого контейнера, состояние фильтров (включая металлический предохранительный фильтр, если он установлен) во избежание порчи, износа, повреждения и/или разрыва ткани фильтра, что может привести к рассеиванию пыли из выходного отверстия. В результате этого могут образоваться опасные облака пыли. Проверьте исправность фильтра, прежде чем использовать машину, следующим образом: вакуумная мелкая инерционная пыль (напр.: тальк, мел, скальп...) и убедитесь, что она не выдувается через выпускное отверстие.

Периодически очищайте вентилятор охлаждения двигателя во избежание перегрева двигателя.

Используйте антистатические всасывающие шланги, подходящие для убираемого материала. Шланги не должны вызывать образование искр или создавать электростатические заряды в результате трения.

**Используйте только оригинальные антистатические шланги и принадлежности Nilfisk.**

Антистатические шланги должны быть заземлены во избежание образования электростатического заряда. С помощью омметра проверьте гальваническое соединение (целостность электроцепи) между шлангами и используемыми принадлежностями. Это необходимо для предотвращения угрозы возгорания и защиты оператора от поражения электротоком.

Все машины с аббревиатурой EXA в названии модели имеют выпускное отверстие, к которому подходят только принадлежности Nilfisk модели EXA.

Все аксессуары EXA сертифицированы. Аксессуары не имеют отдельной функции и являются только компонентами.

Аксессуары предназначены исключительно для использования с промышленными пылесосами Nilfisk или с другим оборудованием одноименного производителя. Соблюдайте правила использования в условиях, отвечающих требованиям нанесенной маркировки, и в соответствии с декларацией соответствия, а также указанные в руководстве по эксплуатации оборудования инструкции.

Правильно выполненное соединение гарантирует полное соответствие норм Директивы ATEX без необходимости выполнения дальнейших проверок и/или сертификации. При необходимости свяжитесь с сервисным центром Nilfisk.

### ОСТОРОЖНО!

**Запрещается тереть неметаллические части деталями одежды, ветошью или тканями любых видов (хлопковыми, шерстяными, синтетическими, бумажными и т.д.), которые могут привести к образованию опасных электростатических зарядов. Для очистки неметаллических элементов используйте ткань, чтобы снизить электростатический заряд.**

**В любом случае, процедура очистки должна осуществляться вне зоны, классифицированной как представляющая опасность взрыва.**

## В - Дополнительные предписания для машин версии ATEX с пневмоприводом

**II 2D - II 2G - II 2GD подходят для зон 21, 1 и 1/21**

**Следующие пылесосы не подходят для сбора авиационного топлива, кроме моделей VHC200 Z1 - VHC200 EXP - CTT40 Z1.**

### Модели Nilfisk:

Сжатый воздух VHC - Серия A (A15, A17, A ...) версии DXX

### Контрольные стандарты:

Эти машины соответствуют требованиям стандартов EN 1127-1, EN 13463-1, EN 80079-36



**ОСТОРОЖНО!**



**Соблюдайте рекомендации, содержащиеся в этих стандартах.**

Предназначены для использования во взрывоопасных средах, классифицируемых как зоны 21 и 22, в зонах 1 и 2, а также в зонах Z 1/21 и Z 2/22, с одновременным присутствием пыли и газа.

Запрещается использовать пылесосы в зонах 20 и/или 0.

Эти пылесосы предназначены для удаления влажных и сухих частиц при чистке поверхностей и устройств, особенно в пищевой, химической, фармацевтической и текстильной промышленностях.

Они не рассчитаны на использование для сбора пыли, классифицированной по классу взрывобезопасности ST3, т.е. пыли со значением  $K_{st} > 300$  бар м/с (классификация ISO 6184/1 – IFA: <http://staubex.ifa.dguv.de/?lang=e>), либо пыли с энергией зажигания ниже 1 мДж.

### Пылесосы маркировки II2G или II2GD:

Предназначены для среды, в которой присутствуют газы вплоть до категории газов группы IIB (этилен)

### Пылесосы маркировки II2D

Не предназначены для уборки жидкостей с низкой температурой воспламенения или зажигательных веществ (температура воспламенения ниже 55°)

### Пылесосы не предназначены для очистки воспламеняющихся жидкостей

При использовании этих моделей, помимо соблюдения инструкций в руководстве по эксплуатации и техобслуживанию стандартного пылесоса, также следует придерживаться особых мер предосторожности и правил обслуживания.

### Маркировка таблички с паспортными данными:

« II2D (T 100°C) T 60°C» для зоны 21;

« II2G c IIB (T4, T5)T6» для зоны 1;

« II2GD c IIB (T4, T5)T6 - (T 100°C) T 60°C» для зоны 1 и зоны 21 одновременно.

« II2D Ex h IIIC T 60°C DB» для зоны 21;

« II2G Ex h IIB T6 GB» для зоны 1;



« « II2GD Ex h IIB T6 GB - Ex h IIIC T 60°C DB

для одновременно наличествующих зон 1 и 21

См. пример маркировки в параграфе G)

Коррозия может представлять реальную опасность. Блок пылесоса изготовлен из алюминия. Не используйте пылесос для удаления газов, паров и/или жидкостей, которые могут разъесть этот металл.



**ОСТОРОЖНО!**



**Необходимо соблюдать все вышеуказанные предписания, меры предосторожности и выполнять работы по обслуживанию, в противном случае гарантия Nilfisk на машину Cat II 2GD – Cat II 2G - Cat II 2D версии ATEX теряет силу, заявление Nilfisk о соответствии требованиям ATEX становится недействительным, а пользователь несет полную ответственность за использование пылесоса.**



**ОСТОРОЖНО!**



**Любые работы по техническому обслуживанию и чистке необходимо проводить при выключенном пылесосе и отсоединенной магистрали подачи сжатого воздуха.**

RUS

## **C - Дополнительные предписания для машин, классифицированных в соответствии с ATEX, с боковым нагнетателем Cat II 3D для использования в зоне 22 или боковыми нагнетателями Cat II 3G, используемыми в зоне 2**

### **Пылесосы не могут собирать авиационное топливо.**

#### **Модели Nilfisk:**

С боковым нагнетателем: Серии 30 – 31 – 33 – T22plus – T40plus – T40Wplus - 37 – 39 – CTS - 15ATEX - VHW

#### **Контрольные стандарты:**

Эти машины соответствуют требованиям стандартов EN 1127-1, EN 13463-1, EN 61241-0, EN 61241-1, (пыль Z22), EN 60079-14 (газ Z2)

**ОСТОРОЖНО!**  
Соблюдайте рекомендации, содержащиеся в этих стандартах.

Они предназначены для использования в зонах 22 и 2.

Запрещается использовать пылесосы в зонах 20, 21 и/или 0 и 1.

Эти вакуумные пылесосы рассчитаны на периодическое всасывание пыли и/или влажных и сухих частиц в среде, классифицированной как зона 22, для очистки мест установки машин, особенно в пищевой, химической, фармацевтической и текстильной промышленности.

**Они не рассчитаны на использование для сбора пыли, классифицированной по классу взрывобезопасности ST3, т.е. пыли со значением  $Kst > 300$  бар м/с (классификация ISO 6184/1 – IFA: <http://staubex.ifa.dguv.de/?lang=de>), либо пыли с энергией зажигания ниже 1 мДж.**

Они не рассчитаны на сбор взрывоопасных или химически нестабильных веществ.

Они не предназначены для уборки жидкостей с низкой температурой воспламенения или зажигательных веществ ( $T < 200^{\circ}\text{C}$ ).

При использовании этих моделей, помимо соблюдения инструкций в руководстве по эксплуатации и техобслуживанию стандартного пылесоса, также следует придерживаться особых мер предосторожности и правил обслуживания.

#### **Маркировка таблички с паспортными данными:**

« II3D Ex tD A22 IP55 T 125°C» для зоны 22 (только пыль, IP 55);

« II3G IIB T4» для зоны 2 (только газ);

**Только пылесосы с классом защиты IP6X подходят для сбора токопроводящей, возгораемой пыли (напр., металлической):**

 II3D Ex tD A22 IP65 T 125°C (для токопроводящей пыли: IP 65)

См. пример маркировки в параграфе G).

Коррозия **вакуумного блока** может представлять реальную опасность. **Вакуумный блок** этой машины изготовлен из алюминиевого сплава. Не используйте пылесос для удаления газов, паров и/или жидкостей, которые могут разъесть алюминиевые сплавы.

**ОСТОРОЖНО!**  
*В случае появления шума в подшипниках немедленно остановите машину и осмотрите подшипники. Для проведения вышеуказанных работ обратитесь в центр послепродажного обслуживания. Не запускайте пылесос повторно - это может привести к взрыву!*

Убедитесь, что электрическая панель и уплотнения (Pg) не пропускают пыль.

Убедитесь, что хомуты для шлангов надлежащим образом затянуты.

Проверьте, что байпасный клапан (вакуумный ограничитель) установлен и исправен: включите машину и полностью закройте всасывающий шланг. Клапан должен открыться, при этом должен раздастся скрип. Этот клапан выключает вакуумный блок во избежание перегрева в случае засорения.

В случае поломки используйте только оригинальные запасные части Nilfisk. Замену частей должны осуществлять обученные сотрудники. Запрещается осуществлять любые работы по разборке и демонтажу, а также техническому обслуживанию и/или вносить изменения в системы безопасности.

**Шариковые подшипники моторе и турбины, а также защитный фильтр предохранительного клапана** следует обслуживать в сервисном центре Nilfisk через каждые 10000 рабочих часов или через каждые 2 года. Свяжитесь с представителем торговой сети или изготавителем продукции. Оператору запрещается демонтировать, вносить изменения и/или осуществлять обслуживание турбин.

Коррозия вакуумного блока может представлять реальную опасность. Вакуумные блоки этих машин изготовлены из алюминиевого сплава. Не используйте пылесос для удаления газов, паров и/или жидкостей, которые могут разъесть алюминиевые сплавы.

**ОСТОРОЖНО!**  
*В случае появления аномального шума, поломки подшипников или врачающихся деталей немедленно остановите машину ввиду опасности взрыва!*  
*Ремонт следует выполнять только в сервисном центре Nilfisk.*

Периодически очищайте вентилятор охлаждения двигателя во избежание перегрева двигателя.

Необходимо соблюдать все вышеуказанные предписания, меры предосторожности и выполнять работы по обслуживанию, в противном случае гарантия Nilfisk на машину Cat II 3D и/или Cat II 3G версии ATEX теряет силу, заявление Nilfisk о соответствии требованиям ATEX становится недействительным, а пользователь несет полную ответственность за использование пылесоса.



ОСТОРОЖНО!



*Все операции по техническому обслуживанию и чистке должны осуществляться при выключенном и отсоединенном от электросети пылесосе.*

RUS

# D - Дополнительные предписания для машин версии ATEX с боковым нагнетателем

## II 2D для взрывоопасной пыли, подходит для зоны 21

### Пылесосы не могут собирать авиационное топливо.

#### Модели Nilfisk:

С боковым нагнетателем: Серии 30 – 31 – 33 – T22plus – T40plus – T40Wplus - 37 – 39 – CTS - VHW

Убедитесь, что электрическая панель и уплотнения (Pg) не пропускают пыль.

Убедитесь, что хомуты для шлангов надлежащим образом затянуты.

#### Контрольные стандарты:

VHW машины отвечают требованиям стандартов EN 1127-1 и EN 13463-1

Проверьте, что байпасный клапан (вакуумный ограничитель) установлен и исправен: включите машину и полностью закройте всасывающий шланг. Клапан должен открыться, при этом должен раздастся скрип. Этот клапан выключает вакуумный блок во избежание перегрева в случае засорения.

Все эти машины соответствуют требованиям стандартов EN 1127-1, EN 13463-1, EN 61241-0, EN 61241-1

**ОСТОРОЖНО!**  
Соблюдайте рекомендации, содержащиеся в этих стандартах.

Эти машины предназначены для использования во взрывоопасных средах, классифицируемых как зоны 21 и 22, с содержанием горючей пыли.

Запрещается использовать их в зоне 20 и/или зонах 0, 1, 2 при наличии горючих газов.

Максимально допустимый уровень вакуума для каждого пылесоса указан в руководстве по использованию и обслуживанию модели. Не изменяйте настройки ограничивающего клапана и никогда не превышайте рекомендуемые значения.

Данные пылесосы предназначены для удаления сухих и влажных частиц, уборки помещений и чистки устройств, особенно в пищевой, химической, фармацевтической и текстильной промышленностях; они подходят для общего использования в гостиницах, школах, больницах, магазинах, офисах, домах и на заводах.

В случае поломки используйте только оригинальные запасные части Nilfisk. Замену частей должны осуществлять обученные сотрудники. Запрещается осуществлять любые работы по разборке и демонтажу, а также техническому обслуживанию и/или вносить изменения в системы безопасности.

Они не рассчитаны на использование для сбора пыли, классифицированной по классу взрывобезопасности ST3, т.е. пыли со значением  $Kst > 300$  бар м/с (классификация ISO 6184/1 – IFA: <http://staubex.ifa.dguv.de/?lang=de>), либо пыли с энергией зажигания ниже 1 мДж.

Шариковые подшипники мотора и турбины, а также защитный фильтр предохранительного клапана следует обслуживать в сервисном центре Nilfisk через каждые 10000 рабочих часов или через каждые 2 года. Свяжитесь с представителем торговой сети или изготовителем продукции. Оператору запрещается демонтировать, вносить изменения и/или пытаться осуществить обслуживание вакуумных блоков.

Они не предназначены для уборки жидкостей с низкой температурой воспламенения или зажигательных веществ ( $T < 200^{\circ}\text{C}$ ).

Коррозия вакуумного блока может представлять реальную опасность. Вакуумные блоки этих машин изготовлены из алюминиевого сплава. Не используйте пылесос для удаления газов, паров и/или жидкостей, которые могут разъесть алюминиевые сплавы.

При использовании этих моделей, помимо соблюдения инструкций в руководстве по эксплуатации и техобслуживанию стандартного пылесоса, также следует придерживаться особых мер предосторожности и правил обслуживания.

Маркировка таблички с паспортными данными:

Для VHW:

«Ex II2D T 125°C» для зоны 21

**ОСТОРОЖНО!**  
*В случае появления аномального шума, поломки подшипников или врачающихся деталей немедленно остановите машину ввиду опасности взрыва!*

*Ремонт следует выполнять только в сервисном центре Nilfisk.*

Для всех остальных машин:

«Ex II2D Ex tD A21 IP65 T 125°C» для зоны 21

См. пример маркировки в параграфе G)

В случае поломки используйте только оригинальные запасные части Nilfisk. Замену частей должны осуществлять обученные сотрудники. Оператору запрещается демонтировать, вносить изменения и/или пытаться осуществить обслуживание предохранительных фильтров (фильтр перепускного клапана или предохранительный металлический фильтр).

Необходимо соблюдать все вышеуказанные предписания, меры предосторожности и выполнять работы по обслуживанию, в противном случае гарантия Nilfisk на машину Cat II 2D версии ATEX теряет силу, заявление Nilfisk о соответствии требованиям ATEX становится недействительным, а пользователь несет полную ответственность за использование пылесоса.



ОСТОРОЖНО!



*Все операции по техническому обслуживанию и чистке должны осуществляться при выключенном и отсоединенном от электросети пылесосе.*

RUS

## Е - Дополнительные предписания для машин серии ATEX MAG и CTT

**II 2D - II 2G - II 2GD подходят для зон 21, 1 и 1/21**

**Пылесосы не могут собирать авиационное топливо, кроме модели CTT40 Z1.**

**Модели Nilfisk:**

Ременная передача мотор + турбина  
Серии MAG DEX CTT

**Контрольные стандарты:**

Эти машины соответствуют требованиям стандартов EN 60079-14, EN 1127-1, EN 13463-1, EN 61241-0, EN 61241-1



**ОСТОРОЖНО!**



**Соблюдайте рекомендации, содержащиеся в этих стандартах.**

Данные машины предназначены для работы в зонах со взрывоопасной атмосферой. Эти зоны классифицируются как зоны 21 и 22 (условия запыленности), зоны 1 и 2 (зоны с наличием газа) и зоны Z1/21 и Z2/22 (зоны с наличием как газа, так и пыли).

Запрещается использовать пылесосы в зонах 20 и/или 0 (зоны с горючими газами).

Данные пылесосы предназначены для удаления сухих и влажных частиц, уборки помещений и чистки устройств, особенно в пищевой, химической, фармацевтической и текстильной промышленностях; они подходят для общего использования в гостиницах, школах, больницах, магазинах, офисах, домах и на заводах.

**Они не рассчитаны на использование для сбора пыли, классифицированной по классу взрывобезопасности ST3, т.е. пыли со значением  $Kst > 300$  бар м/с (классификация ISO 6184/1 – IFA: <http://staubex.ifa.dguv.de/?lang=e>), либо пыли с энергией зажигания ниже 1 мДж.**

Они не предназначены для уборки жидкостей с низкой температурой воспламенения или зажигательных веществ ( $T < 200^{\circ}\text{C}$ ).

При использовании этих моделей, помимо соблюдения инструкций в руководстве по эксплуатации и техобслуживанию стандартного пылесоса, также следует придерживаться особых мер предосторожности и правил обслуживания.

RUS

**Маркировка таблички с паспортными данными:**

« II2D - Ex tD A21 IP65 T 125°C» для зоны 21;

« II2G IIB T4» для зоны 1;

« II2GD IIB T4 - Ex tD A21 IP65 T 125°C» для зоны 1 и зоны 21 одновременно.

См. пример маркировки в параграфе G)

Шарикоподшипники мотора и турбины, а также приводной ремень должны обслуживаться сотрудниками сервисного центра Nilfisk по истечении каждого 10000 часов работы или раз в два года. Свяжитесь с представителем торговой сети или изготовителем продукции. Оператору запрещается демонтировать, вносить изменения и/или осуществлять обслуживание турбин.

**Серия MAG:** эта машина имеет антистатический приводной ремень. В случае поломки используйте только оригинальные запасные части Nilfisk. Замену частей должны осуществлять обученные сотрудники. Отрегулируйте натяжение ремня таким образом, чтобы его удлинение составляло 1% (пример на отрезке ремня длиной 100 мм — см. рис. 1 и 2).

**Серия CTT:** соблюдайте все вышесказанное в отношении машин серии MAG; следуйте инструкциям в основном руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию при проверке натяжения ремня

Коррозия турбины может представлять реальную опасность. Турбины этих машин изготовлены из алюминиевого сплава и оцинкованной стали. Не используйте пылесос для удаления газов, паров и/или жидкостей, которые могут разъесть эти металлы.

В зависимости от количества пыли в помещении, но в любом случае раз в шесть месяцев очищайте табличку мотора от отложений пыли. Проверяйте натяжение и износ приводного ремня, при необходимости, заменяйте его оригинальной запасной частью.



**ОСТОРОЖНО!**



**Пылесосы MAG1-2-3 только для сбора пыли Cat II 2D и CTT (все): в случае шума от подшипников немедленно выключите машину и проверьте состояние подшипников. Для проведения вышеуказанных работ обратитесь в центр послепродажного обслуживания. Не запускайте пылесос повторно - это может привести к взрыву!**



**ОСТОРОЖНО!**



**Пылесосы MAG для газа или для газа и пыли, Cat II 2G – II 2GD соответственно: если машина выключается, и загорается красный индикатор перегрева подшипников, проверьте состояние подшипников. Для проведения вышеуказанных работ обратитесь в центр послепродажного обслуживания. Не запускайте пылесос повторно - это может привести к взрыву!**

Необходимо соблюдать все вышеуказанные предписания, меры предосторожности и выполнять работы по обслуживанию, в противном случае гарантия Nilfisk на машину Cat II 2GD – Cat II 2G – Cat II 2D версии ATEX теряет силу, заявление Nilfisk о соответствии требованиям ATEX становится недействительным, а пользователь несет полную ответственность за использование пылесоса.




**ОСТОРОЖНО!**



**Все операции по техническому обслуживанию и чистке должны осуществляться при выключенном и отсоединенном от электросети пылесосе.**


**MAG 3307 – 3557:** Регулировка приводного ремня (рис. 1)  
**- ОСТОРОЖНО!! -**: Для натяжения ремня ослабьте 4 винта (2) и поверните ролик (3) и электромотор в направлении стрелки (A), как показано на рис. 1. Чтобы ослабить ремень, поверните их в противоположном направлении.

**Рис. 1**

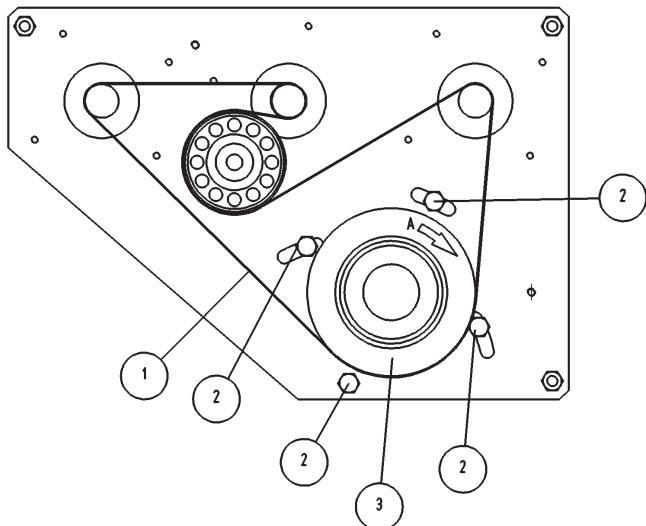

**MAG 3156 – 3306:** Регулировка приводного ремня (рис. 2)  
**- ОСТОРОЖНО!! -**: Для натяжения ремня ослабьте 4 винта (2) и поверните винт (3) по часовой стрелке. Чтобы ослабить ремень, поверните его против часовой стрелки.

**Рис. 2**

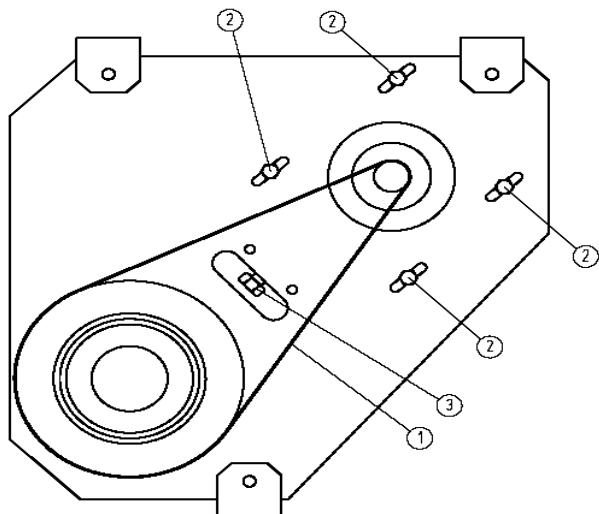

RUS

Fig. 2.1

## F - Дополнительные предписания для пылеуловителей ATEX Cat II 3D и централизованных систем

### Пылесосы не могут собирать авиационное топливо.

#### Модели Nilfisk:

Автоматизированные пылесосные установки на колесах или без колес; с электрической панелью или без нее; с фильтровальным блоком или без блока; с изоляционными бункерами с ручным или автоматическим опорожнением или без; с принадлежностями для опорожнения или без; с датчиками уровня, регулирования расхода, наличия веществ или без них; с трубами для перекачки веществ или без; с разъемами для продукции или без; с системой управления (датчики и/или микропереключатели) или без нее

#### Контрольные стандарты:

Эти машины соответствуют требованиям стандартов EN 1127-1, EN 13463-1, EN 61241-0, EN 61241-1, (Z22 пыль)

#### Примечание:

В случае несоблюдения вышесказанного заявление Nilfisk о соответствии требованиям ATEX становится недействительным, а пользователь несет единоличную ответственность за эксплуатацию машины.

**ОСТОРОЖНО!**  
Соблюдайте рекомендации, содержащиеся в этих стандартах.

#### Автоматизированный пылесос

Остальные требования к эксплуатации и техобслуживанию, а также маркировку см. в инструкциях к машинам с моторами того же типа, предназначенным для использования в зоне 22.

Они не рассчитаны на использование для сбора пыли, классифицированной по классу взрывобезопасности ST3, т.е. пыли со значением  $Kst > 300$  бар м/с (классификация ISO 6184/1 – IFA: <http://staubex.ifa.dguv.de/?lang=e>), либо пыли с энергией зажигания ниже 1 мДж.

#### Другие детали установки

Во избежание изменения класса ATEX установки детали необходимо заменять только оригинальными запасными частями Nilfisk. Уделите особое внимание шлангам, которые должны быть антистатическими.

#### Надлежащее и ненадлежащее использование:

Металлические элементы установок (бункеры, шланги и трубы) могут изготавливаться из различных материалов (оцинкованная сталь, нержавеющая сталь, пластик, резина и т.д.). Тип, параметры и конструкционные материалы выбираются с учетом веществ, которые подлежат уборке/перемещению, как заявлено заказчиком в заказе.

RUS

Эти элементы учитываются специалистами Nilfisk на этапе оценки риска взрывоопасности для конкретной установки:

1. Таким образом, Nilfisk не несет никакой ответственности за любой риск, опасность или повреждение по причине использования установки вне рамок области применения, заявленной и описанной в форме подтверждения заказа Nilfisk.
2. Кроме того, Nilfisk не несет ответственности за любые последствия уборки/перемещения любых других веществ или материалов, помимо заявленных в форме подтверждения заказа Nilfisk.

## G - Дополнительные предписания для моделей, оснащенных иммерсионным сепаратором

**Пылесосы не могут собирать авиационное топливо.**

### Модели Nilfisk:

VHS110 Z22 IS EXA - VHC110 Z1 IS EXA - VHC120 Z1 IS EXA - VHC200 L100 Z1 IS EXA - T22 PLUS L100 Z22 EXA IS T40W PLUS Z22 EXA IS


### Применение

Иммерсионный сепаратор включает в себя два контейнера корзиночного типа - нижний для сбора пыли и верхний для хранения на месте коалесцирующего фильтра.

- Снимите верхнюю корзину (1).
- Ослабьте фиксирующий зажим (2), снимите его и прокладку зажима (3).
- Снимите корзину для сбора (4).
- Убедитесь, что выпускной клапан (5) закрыт.
- Залейте минеральное масло (20 литров в контейнер диаметром 460 мм или 15 литров в контейнер диаметром 400 мм, используйте, например, Mobil Velocite Oil № 6) в сепаратор (6) и убедитесь, что уровень поднялся до отметки Min. на индикаторе уровня (7).
- Вставьте контейнер для сбора пыли (4) в сепаратор (6).
- Восстановите соединение между контейнером (4) и сепаратором (6), установите на место прокладку зажима (3) и фиксирующий зажим (2).
- Установите фильтровальную корзину на внутреннем фланце сепаратора.
- Установите сепаратор под фильтровальной камерой.
- Подключите всасывающий шланг к впускному отверстию (8) сепаратора.
- Включите машину и уберите пыль.
- Остановите уборку, когда уровень масла достигнет отметки Max. (приблизительно 6 литров пыли для контейнера диаметром 460 мм или 4 литра для контейнера диаметром 400 мм).

### Опорожнение контейнера

- Отключите машину.
- Отсоедините всасывающий шланг.
- Извлеките сепаратор.
- Доставьте контейнер в надлежащее место для утилизации / переработки материала.
- Для слива масла откройте клапан (5).
- Снимите верхнюю корзину (1).
- Ослабьте и снимите фиксирующий зажим (2), снимите прокладку зажима (3) и извлеките контейнер для сбора пыли (4) за ремешок.
- Утилизируйте / переработайте собранный материал.
- Соберите контейнер и установите его в машину для дальнейшего использования.

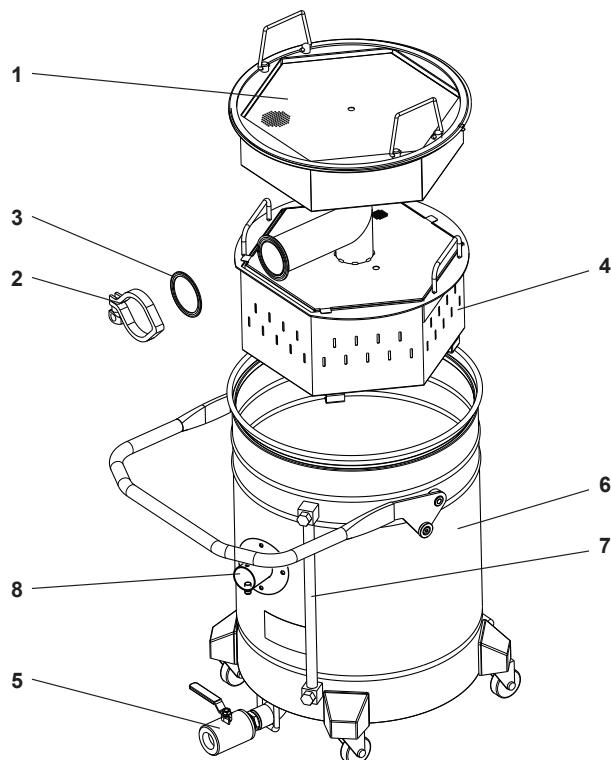

RUS

## H - Дополнительные предписания для машин, классифицированных в соответствии с IECEx

### Модели Nilfisk:

Ременная передача мотор + турбина

### Контрольные стандарты:

Машины должны соответствовать требованиям стандартов IEC 60079-0:2011 и IEC 60079-14:2013



### ОСТОРОЖНО!



*Соблюдайте рекомендации, содержащиеся в этих стандартах.*

Эти машины предназначены для использования во взрывоопасных атмосферах, классифицируемых как: Эти зоны классифицируются как зоны 21 и 22 (условия запыленности), зоны 1 и 2 (зоны с наличием газа) и зоны Z1/21 и Z2/22 (зоны с наличием как газа, так и пыли).

Запрещается использовать пылесосы в зонах 20 и/или 0 (зоны с горючими газами).

Данные пылесосы предназначены для удаления сухих и влажных частиц, уборки помещений и чистки устройств, особенно в пищевой, химической, фармацевтической и текстильной промышленностях; они подходят для общего использования в гостиницах, школах, больницах, магазинах, офисах, домах и на заводах.

Они не рассчитаны на использование для сбора пыли, классифицированной по классу взрывобезопасности ST3, т.е. пыли со значением  $K_{st} > 300$  бар м/с (классификация ISO 6184/1 – IFA: <http://staubex.ifa.dguv.de/?lang=e>), либо пыли с энергией зажигания ниже 1 мДж.

Они не рассчитаны на сбор взрывоопасных или химически нестабильных веществ.

Предназначены для среды, в которой присутствуют газы вплоть до категории газов группы II B (этилен).

Они не предназначены для уборки жидкостей с низкой температурой воспламенения или зажигательных веществ ( $T < 200^{\circ}\text{C}$ ).

RUS

При использовании этих моделей, помимо соблюдения инструкций в руководстве по эксплуатации и техобслуживанию стандартного пылесоса, также следует придерживаться особых мер предосторожности и правил обслуживания.

### Маркировка таблички с паспортными данными:

Ex II B T4 Gb - Ex IIIC T125°C Db

(См. пример маркировки в параграфе I).

Шарикоподшипники мотора и турбины, а также приводной ремень должны обслуживаться сотрудниками сервисного центра Nilfisk по истечении каждого 10000 часов работы или раз в два года. Свяжитесь с представителем торговой сети или изготовителем продукции. Оператору запрещается демонтировать, вносить изменения и/или осуществлять обслуживание турбин.

Машина оборудована антistатическим приводным ремнем. В случае поломки используйте только оригинальные запасные части Nilfisk. Замену частей должны осуществлять обученные сотрудники.

Следуйте инструкциям в основном руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию при проверке натяжения ремня

Коррозия турбины может представлять реальную опасность. Турбины этих машин изготовлены из алюминиевого сплава и оцинкованной стали. Не используйте пылесос для удаления газов, паров и/или жидкостей, которые могут разъесть эти металлы.

В зависимости от количества пыли в помещении, но в любом случае раз в шесть месяцев очищайте табличку мотора от отложений пыли. Проверяйте натяжение и износ приводного ремня, при необходимости, заменяйте его оригинальной запасной частью.



### ОСТОРОЖНО!



*В случае поставки моделей без штекера Пользователь выполняет подключение кабеля вне зоны со взрывоопасной средой или в приборы или розетки, защищенные согласно действующих для зоны эксплуатации стандартов.*

*Установка штекера должна осуществляться только квалифицированным электриком.*



### ОСТОРОЖНО!



*В случае появления шума в подшипниках немедленно остановите машину и осмотрите подшипники. Для проведения вышеуказанных работ обратитесь в центр послепродажного обслуживания. Не запускайте пылесос повторно - это может привести к взрыву!*

Необходимо соблюдать все вышеуказанные предписания, меры предосторожности и выполнять работы по обслуживанию, в противном случае гарантия Nilfisk на пригодность использования машину в указанных условиях теряет силу, заявление Nilfisk о соответствии требованиям зоны эксплуатации становится недействительным, а пользователь несет полную ответственность за использование пылесоса.



### ОСТОРОЖНО!



*Все операции по техническому обслуживанию и чистке должны осуществляться при выключенном и отсоединенном от электросети пылесосе.*




### ОСТОРОЖНО!



*Данные условия безопасной эксплуатации являются дополнением к перечисленным в сертификате соответствия оборудования условиям.*

## I - Примеры маркировки на табличке с паспортными данными

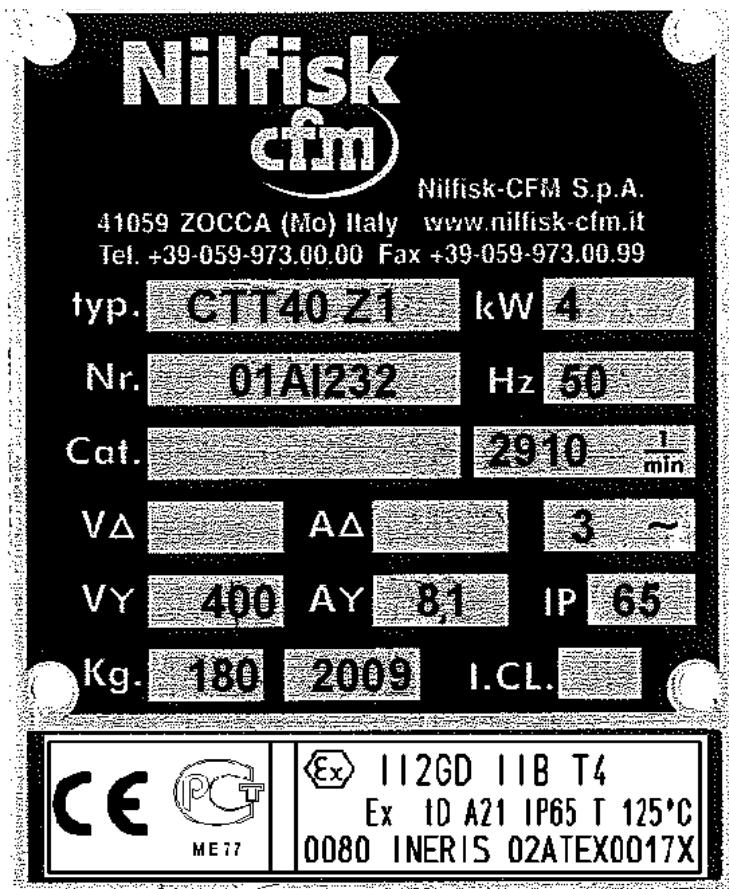

## L - Документирование работ по техобслуживанию и проверок

Пример таблицы, используемой для регистрации и документирования работ по техобслуживанию и проверок:

Orijinal talimatların tercümesi

**ATEX ve IECEx onay belgesi  
Elektrik Süpürgeleri-Merkezi Vakum Sistemleri-  
Toz Atım Tesisleri Kılavuzu**

**İlave Operatör Talimatları - Kullanım ve Bakım Kılavuzu Eki**

Anahtar:

Bölge	Atex kategorisi	Kategori IEC Ex	Nilfisk makine türü	Vakum ünitesi	İlave talimatlar
Tümü	-		-	-	<b>A - G - I - L</b>
Z21 Patlayıcı toz	II 2D		Basınçlı hava - VHC - DXX sürümlü bir seri	Basınçlı hava beslemesi	<b>B</b>
Z1 Yanıcı gazlar	II 2G				
Z1/21 Patlayıcı toz ve Yanıcı gazlar	II 2GD				
Z22 Patlayıcı toz	II 3D		Yandan üflemeli: 30 – 31 – 33 T22plus – T40plus	Yandan üflemeli (yalnızca toz)	<b>C</b>
Z2 Yanıcı gazlar	II 3G		T40Wplus – 37 – 39 CTS – 15 ATEX - VHW Serisi	Yandan üflemeli (gaz)	
Z21 Patlayıcı toz	II 2D		Yandan üflemeli: 30 – 31 – 33 T22plus – T40plus T40Wplus – 37 – 39 CTS – VHW Serisi	Yandan üflemeli (yalnızca toz)	<b>D</b>
Z21 Patlayıcı toz	II 2D				
Z1 Yanıcı gazlar	II 2G		MAG DEX CTT Serisi	Motor + türbin kayışı tahrikli	<b>E</b>
Z1/21 Patlayıcı toz ve Yanıcı gazlar	II 2GD				
Z22 Patlayıcı toz	II3D		Merkezi Vakum Sistemleri ve Toz Çıkarma Tesisleri	Yandan üflemeli, vanalı pompa (yalnızca toz)	<b>F</b>
Z1/21 Patlayıcı toz ve Yanıcı gazlar	-	EPL Db Gb	CTT	Motor + türbin kayışı tahrikli	<b>H</b>

**Yukarıda listelenen, VHC200 Z1 - VHC200 EXP - CTT40  
Z1 - VHC110 Z1 - VHC120 Z1 modelleri dışındaki elektrikli  
süpürgeler uçak yakıtı çekmeye uygun değildir.**

TR

## İçindekiler

A - Aşağıdaki talimatlar ve önlemler, ATEX-IECEx onaylı makinelerin patlayıcı atmosfere sahip alanlarda kullanımına ilişkindir.....	3
B - ATEX basınçlı hava makineleri için ek talimatlar Bölge 21, 1 ve 1/21 için uygun olan Cat II 2D - Cat II 2G - Cat II 2GD.....	5
C - Bölge 22'de Cat II 3D etiketli Bölge 2'de Cat II 3G etiketli yandan üflemeli ATEX makineler için ek talimatlar.....	6
D - Bölge 21'de kullanılan patlayıcı toza yönelik yandan üflemeli Cat II 2D ATEX makineler için ek talimatlar.....	8
E - Bölge 21, 1 ve 1/21'e yönelik Cat II 2D – Cat II 2G – Cat II 2GD ATEX MAG ve CTT serisi makineler için ek talimatlar .....	10
F - ATEX Cat II 3D Toz Atım Tesisleri ve Merkezi Sistemler için ek talimatlar.....	12
G - Daldırma ayırıcı ile donatılmış modeller için ek talimatlar.....	13
H - IECEx makineler için ek talimatlar .....	14
I - Tanımlama levhası örneği.....	15
L - Bakım ve kontrol kayıtları.....	16

TR

*Dikkat: Buradan sonra elektrikli süpürgeler, merkezi vakum sistemleri ve toz atım sistemleri “makineler” olarak anılacaktır*

## A - Aşağıdaki talimatlar ve önlemler, ATEX-IECEx onaylı makinelerin patlayıcı atmosfere sahip alanlarda kullanımına ilişkindir

Bu elektrikli süpürgeler mod. CTT40 Z1 IECEx hariç 2014/34/EC (ATEX) Direktifine uygundur.

### UYARI!

**Bu kılavuzda anlatılan tüm makineler için çalışma sıcaklığı aralığı: -20....+40°C.**

Kullanıcı, elektrik akımı ve statik elektrik ile ilgili tehlikeler ve çalışma alanındaki maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinden doğan riskler hakkında bilgilendirilmelidir.

Kullanıcı, makinelerin kurulduğu ve içerisinde kullanılacağı alanın çevresel özellikleri hakkında bilgilendirilmelidir.

1999/92/EC Direktifi uyarınca, çalışma alanında patlayıcı gazlar ve/veya yanıcı gazlar bulunduğuanda Çalışanın alanı sınıflandırması ve uygun Kategoride bir makine seçmesi gereklidir (2014/34/EU Direktifi tanımları uyarınca).

Patlayıcı atmosfer oluşma ihtimali bulunan alanların tanımları 99/92/EC Direktifi içerisinde verilmiştir. Burada bu tanımlardan pasajlar verilmiştir.

Bölge 2 / 22: "Normal kullanımda patlayıcı atmosfer oluşma ihtimali düşük olan (...) ve olması halinde patlayıcı atmosferin yalnızca kısa süreliğine söz konusu olacağı bir alan"

Bölge 1 / 21: Normal kullanımda patlayıcı atmosfer oluşma ihtimali yüksek olan bir alan

EN 60079-10-1 düzenlemesi içerisinde yanıcı gazlar, buharlar veya dumanlardan doğan tehlikeler konusunda, EN 60079-10-2 düzenlemesi içerisinde ise tozdan doğan tehlikeler konusunda patlayıcı atmosfer oluşma ihtimali yüksek yerlerin tanımlanması ve sınıflandırmasına ilişkin bir kılavuz mevcuttur.

### Kullanmadan önce:

Çalışma alanında toz yanmasını önlemek için makine tanımlama levhasındaki verinin Bölge sınıflandırmasına ve izin verilen maksimum sıcaklığa uygun olduğunu kontrol edin.

Elektrikli süpürge teknik özelliklerinin değiştirilmediğini kontrol edin, aksi halde Uygunluk Beyanı geçerliliğini yitirir.

Vakum ünitesi için koruyucu bir kapak ile donatılmamış makineler, SADECE bir muhafaza içinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır, bu muhafaza soğutma fanının yanlışlıkla düşen nesneler nedeniyle tikanmasına karşı koruma sağlar. Elektrikli süpürgenin, vakum ünitesi motoruna yeterli düzeyde havalandırma sağlayacak şekilde bir mahfazanın içine monte edilmesi kullanıcının sorumluluğundadır.

Bu özelliğe sahip modellerde, ürünle birlikte verilen ek sarı / yeşil kabloyu topraklayın.

Sahip olmayan makineler antistatik tekerleklerle donatılmıştır: iletken zeminlerde kullanıldığını kontrol ediniz.

Statik elektrik kıvılcıma neden olarak patlama riski doğurur! Bu nedenle, elektrik prizinin ve fişinin (basınçlı hava modellerinde ürünle birlikte verilen topraklı kablo) topraklandığından emin olun.

Bir ohm metre kullanarak aşağıda ifade edilenler arasında elektrik sürekli olup olmadığını kontrol edin:

1. Nozül ve emme aksesuarları arasında: Ölçülen direncin  $100\Omega$  ( $10^8\Omega$ )'den az olması gereklidir
2. Konteyner (aspirasyona tabi tutulan maddenin boşaltma ağızı göz önünde bulundurulduğunda bu mevcut değilse) ve yer pimi (elektrikli süpürge bir fişle donatılmışsa) veya güç kablosunun toprak kablosu arasında:

Bu durumda ölçülen direnç:

- Bileşenler paslanmaz malzemelerden yapılmışsa,  $10\Omega$ 'dan az olmalıdır (Elektrodların olası bağlantı noktaları tutamak, ağız ve tekerlek destekleridir)
- Plastik konteyner tipi Safe Pack söz konusu olduğunda,  $10^6\Omega$ 'dan az olmalıdır (Elektrodların bağlantı noktaları ağız üzerinde dirildir)

Gevşeyen elektrik veya mekanik bağlantı olup olmadığını kontrol edin.

Bir elektrik kaynağına bağlanmadan önce makinenin kapatılması gereklidir. Makineyi ATEX Bölgesi (sınıflandırılmamış bölge) dışında bir enerji kaynağına bağlayın. Makine, kullanılmakta olduğu alan için onaylanmış bir ATEX elektrik fişine sahipse, makine kapatıldıktan sonra bu fiş aynı bölge türü ve değeri için ATEX onayına sahip bir prize takılabilir.

### UYARI!

**Fış ve/veya devre kesici koruması olmadan sağlanan makinelerde kullanıcı, kabloların serbest ucunu patlayıcı olmayan bir atmosferde ya da alana uyarlanan, tanımlanmış bir koruma moduyla korunan bir kaplama içerisinde ya da bir fişle bağlamak durumundadır.**

**Fış yalnızca kalifiye bir elektrikçi tarafından monte edilmelidir.**

### Kullanım sırasında:

Çalışma alanında toz yanmasını önlemek için makine tanımlama levhasındaki verinin Bölge sınıflandırmasına ve izin verilen maksimum sıcaklığa uygun olduğunu kontrol edin.

Yalnızca antistatik hortumlar kullanım (yetersiz antistatik özelliklere sahip olanlardan kaçının) ve yalnızca orijinal Nilfisk yedek parçalar kullanım.

Filtreyi değiştirirken yalnızca orijinal Nilfisk antistatik filtreler kullanın.

İzolasyon kuplajı veya toz toplama hortumları kullanmayın.

Hortumları kullanım sırasında sökmeyin, her zaman makinenin durmasını bekleyin.

## Atex

Hazne için plastik torbalar kullanmayın (yalnızca orijinal antistatik plastik torbaların kullanılmasına izin verilir, Nilfisk kodu "Z01723502 - Z01769505 - 4084001313 - 4084001340").

Bir önayırıcı kullanılmışsa iyi bir şekilde topraklanıp topraklanmadığını kontrol edin. Hem emme hem de önayırıcı bağlantısı için yalnızca antistatik hortumlar kullanın. Makineyi büyük nesneleri veya parçaları çekmek için kullanmayın; birbirlerine çarparak kıvılcıma neden olabilirler.

Sürtünme sonucunda kıvılcıma neden olabileceklerinden çelik aletleri zemine sürtmeyin veya vurmayın. Zemini temizlemek için yalnızca orijinal Nilfisk antistatik yedek parçalar ile değiştirebilecek toplayıcılar ve emme başlıklarını kullanın.

Filtre tıkanıklığını önlemek için vakum göstergesini düzenli olarak kontrol edin.

Fermantasyon gazlarının birikmesini önlemek için özellikle ıslak parçaları veya sıvıları süpürdükten sonra elektrikli süpürgeyi ATEX sınıflandırmalı alandan çıkarın ve hazneyi çıkarıp boşaltın.

Çalışma alanının sınıflandırmasının değişmesini önlemek için toz torbasının bölge dışında (ATEX sınıflandırmasında olmayan bir bölgede) boşaltılması gereklidir. Elektrikli süpürgeyi ATEX sınıflandırmalı alandan çıkarın ve hazneyi çıkarıp boşaltın. Merkezi toz atım tesislerinde, kullanıcı, prosedürleri takip etmeli ve çöpün boşaltılmasında tesisin kurulduğu Bölgenin sınıflandırmasının değişmesini önleyecek yöntemler ve aksesuarlar kullanmalıdır. Üretici tarafından tedarik edilen aksesuarları yalnızca orijinal yedek parçalar ile değiştirin. Yukarıdakilerin göz ardı edilmesi halinde Uygunluk Beyanı geçerliliğini yitirir.

### Özel bakım önlemleri ve diğer önlemler

Kullanılan elektrikli süpürgenin standart talimat kılavuzunda anlatılan servis işlemlerini ve kontrollerini her zaman gerçekleştirmen. Toz saçılımı ve dışarı atımına neden olabilecek kırılma, aşınma, hasar ve/veya filtre bezinin yırtılmasını önlemek için filtrelerin iyi durumda olduğunu (mevcut olması halinde emniyet metal filtresinin bulunduğu) özellikle toz haznesi boşaltılırken, düzenli olarak kontrol edin. Bu, tehlikeli bulutların oluşmasına neden olabilir. Makineyi kullanmadan önce filtrerin sağlam olduğunu şu şekilde kontrol edin: ince inert tozu süpürün (örn. talk, tebeşir, alçı...) ve çıkıştan atılmadıklarından emin olun.

Motorun aşırı ısınmasını önlemek için motor soğutma fanını düzenli olarak temizleyin.

Süpürülecek malzemenin türüne uygun antistatik emme hortumları kullanın. Hortumların, hortuma sürtünme nedeniyle kıvılcım çıkarmaması veya elektrostatik yük oluşturmaması gereklidir.

### Yalnızca orijinal Nilfisk antistatik hortumlar ve aksesuarlar kullanın.

Elektrostatik yük oluşmasını önlemek için antistatik hortumların topraklanması gereklidir. Ohm metre kullanarak hortumlar ve kullanılan aksesuarlar arasında doğru bir galvanik bağlantı (elektrik sürekliliği) oluşmadığını kontrol edin. Bunun amacı operatörün yanın ve elektrik çarpması tehlikelerine maruz kalmasını önlemektir.

Model açıklamasında EXA kısaltması yer alan tüm makineler, yalnızca EXA model Nilfisk aksesuarlarıyla birbirine bağlanabilen bir giriş ile donatılmıştır.

Tüm EXA aksesuarları sertifikalıdır ve bağımsız bir işlev sahip değildir, bu nedenle bileşenler olarak sınıflandırılır.

Yalnızca Nilfisk endüstriyel elektrikli süpürgeleriyle veya aynı üreticinin diğer ekipmanları ile kullanılabilirler. Kullanım ve bakım kılavuzunda belirtilen talimatlara uygun olarak, Ex işaret ve ilgili uygunluk beyanına zaten sahip oldukları için hedeflenen kullanıma uygundurlar.

Bu doğru kaplin daha fazla kontrol ve/veya sertifikaya gerek kalmadan ATEX Direktifi ile tamamen uyumlu olduğunu garanti eder.

Gerekirse, yalnızca Nilfisk servis merkezi ile iletişime geçin.



### UYARI!



**Metal olmayan parçaları tehlikeli elektrostatik yük oluşturabilecek herhangi bir tür bez, bez parçası veya kuşma (pamuk, yün, sentetik, kağıt vb.) sürtmeyin.**

**Elektrostatik yükü azaltmak için metal olmayan parçaların temizlenmesinde ıslak bez veya bez parçaları kullanın.**

**Her durumda, temizleme prosedürleri patlama riski için tehlikeli sınıflandırmasına sahip alanın dışında gerçekleştirilmelidir.**

## B - ATEX basınçlı hava makineleri için ek talimatlar

### Bölge 21, 1 ve 1/21 için uygun olan Cat II 2D - Cat II 2G - Cat II 2GD

**Aşağıdaki, VHC200 Z1 - VHC200 EXP - CTT40 Z1 modelleri dışındaki elektrikli süpürgeler uçak yakıtını çekmeye uygun değildir.**

#### Nilfisk Modelleri:

Basınçlı hava VHC - A Serisi (A15, A17, A ...) DXX sürümü

#### Referans standartları:

Bu makineler EN 1127-1, EN 13463-1, EN 80079-36 Standartları'na uygundur



**UYARI!**



**Yukarıdaki standartlardaki talimatları izleyin**

Bölge 21 ile 22, Bölge 1 ile 2 ve Bölge Z 1/21 ile Z 2/22 olarak tanımlanmış patlayıcı atmosferlerde toz ve gazın eşzamanlı olarak mevcut olduğu koşullarda kullanım için tasarlanmıştır.

Elektrikli süpürgeleri asla Bölge 20 ve/veya 0 içerisinde kullanmayın.

Bu elektrikli süpürgeler yer ve makine temizliği sırasında özellikle gıda maddesi, kimyasal, ilaç ve tekstil endüstrilerinde ıslak ve kuru parçaların süpürülmesi için tasarlanmıştır.

Bunlar, ST3 patlayıcı sınıftaki tozlar için kullanımına yönelik değildir. Diğer bir deyişle, Kst > 300 bar m/s değerine sahip (ISO 6184/1 – IFA sınıflandırması: <http://staubex.ifa.dguv.de/?lang=e>) veya 1 mJ'den düşük yanma enerjisine sahip tozlar için kullanımına yönelik değildir.

#### II2G veya II2GD etiketli elektrikli süpürgeler:

Bunlar, IIB Grubuna (Etilen) kadar olan gazların bulunduğu ortamlara yönelikdir

#### II2D etiketli elektrikli süpürgeler

Bunlar, düşük parlama noktasına sahip sıvıların veya yanıcı maddelerin (55° altında Parlama Noktası) süpürülmesi için tasarlanmamıştır

#### Tüm modeller yanıcı maddelerin süpürülmesine uygun değildir

Bu modellerde, standart elektrikli süpürge kullanım ve bakım kılavuzundaki talimatların izlenmesine ek olarak özel önlemlerin alınması ve bakım yapılması gereklidir.

#### Tanımlama plaka etiketi:

Bölge 21 için “ II2D (T 100°C) T 60°C”

Bölge 1 için “ II2G c IIB (T4, T5)T6”;

Eşzamanlı olarak mevcut olan Bölge 1 ve Bölge 21 için “ II2GD c IIB (T4, T5)T6 - (T 100°C) T 60°C”.

Bölge 21 için “ II2D Ex h IIIC T 60°C DB”;

Bölge 1 için “ II2G Ex h IIB T6 GB”;

“ II2GD Ex h IIB T6 GB -

Ex h IIIC T 60°C DB

eşzamanlı olarak mevcut olan Bölge 1 ve Bölge 21 için

G) paragrafindaki etiketleme örneğine bakın

Korozyon ciddi bir tehlike olabilir. Vakum ünitesi alüminyumdan üretilmiştir. Bu metali korozyona uğratabilecek gazları, dumanları ve/veya sıvıları süpürmeyin.

**UYARI!**

*Yukarıdaki tüm talimatlar, önlemler ve servis işlemleri izlenmelidir, aksi halde ATEX makine Cat II 2GD – Cat II 2G – Cat II 2D için doğru kullanımda Nilfisk Garantiği ile ATEX Uygunluk Beyanı geçersiz kalır ve elektrikli süpürgenin kullanımından tamamen Kullanıcı sorumludur.*

**UYARI!**

*Tüm bakım ve temizlik işlemleri elektrikli süpürge kapalıken ve basınçlı hava beslemesi bağlantısı kesilmiş durumdayken yapılmalıdır.*

TR

## C - Bölge 22'de Cat II 3D etiketli Bölge 2'de Cat II 3G etiketli yandan üflemeli ATEX makineler için ek talimatlar

**Bu süpürgeler uçak yakıtı çekmeye uygun değildir.**

### Nilfisk Modelleri:

Yandan üflemeli: 30 – 31 – 33 – T22plus – T40plus – T40Wplus – 37 – 39 – CTS – 15ATEX - VHW Serisi

### Referans standartları:

Bu makineler EN 1127-1, EN 13463-1, EN 61241-0, EN 61241-1, (Z22 toz), EN 60079-14 (Z2 gaz) ile uyumludur



**UYARI!**



**Yukarıdaki standartlardaki talimatları izleyin**

Bölge 22 ve Bölge 2 sınıflandırmalı alanlarda kullanım için tasarlanmıştır.

Elektrikli süpürgeleri asla Bölge 20, 21 ve/veya Bölge 0 ya a 1 içerisinde kullanmayın.

Bu elektrikli süpürgeler özellikle gıda maddesi, kimyasal, ilaç ve tekstil endüstrilerinde, Bölge 22 sınıflandırmamasına sahip atmosferlerde toz ve/veya ıslak ve kuru partiküllerin zaman zaman süpürülmesi için tasarlanmıştır.

**Bunlar, ST3 patlayıcı sınıftaki tozlar için kullanımına yönelik değildir. Diğer bir deyişle, Kst > 300 bar m/s değerine sahip (ISO 6184/1 – IFA sınıflandırması: <http://staubex.ifa.dguv.de/?lang=e>) veya 1 mJ'den düşük yanma enerjisine sahip tozlar için kullanımına yönelik değildir.**

Bu süpürgeler patlayıcıları veya kimyasal olarak stabil olmayan maddeleri çekmek için tasarlanmamıştır.

Düşük parlama noktasına sahip sıvıların veya yanıcı maddelein (sıcaklık 200°C altında) süpürülmesi için tasarlanmamıştır.

Bu modellerde, standart elektrikli süpürge kullanım ve bakım kılavuzundaki talimatların izlenmesine ek olarak özel önlemlerin alınması ve bakım yapılması gereklidir.

### Tanımlama plaka etiketi:



Bölge 22 için "Ex II3D Ex tD A22 IP55 T 125°C" (yalnızca toz, IP 55);



Bölge 2 için "Ex II3G IIB T4" (yalnızca gaz);

**Yalnızca IP6X koruma sınıfına sahip elektrikli süpürgeler iletken yanıcı tozların süpürülmesine uygundur (örn. metalik):**

"Ex II3D Ex tD A22 IP65 T 125°C" (iletken toz için: IP 65)

G) paragrafindaki etiketleme örneğine bakın.

**Vakum ünitesi** için korozyon ciddi bir tehlike olabilir. Bu makinenin **Vakum ünitesi** alüminyum alaşımından üretilmiştir. Alüminyum alaşımı korozyona uğratabilecek gazları, dumanları ve/veya sıvıları süpürmeyecek.



**UYARI!**



**Rulman gürültüsü olması durumunda makineyi derhal durdurun ve rulmanları kontrol edin. Yukarıdaki bakım işlemleri için Satış Sonrası Servis Merkezi ile iletişime geçin. Patlamaya neden olabileceği için elektrikli süpürgeyi çalıştmayın!**

Elektrik panellerinin ve lastik rondelaların (Pg) toz girmesini etkin bir şekilde önleyip önlemediğini kontrol edin.

Hortum kelepçelerinin doğru şekilde sıkılıp sıkılmadığını kontrol etin.

Baypas vanasının (vakum sınırlayıcı) monte edilip edilmediğini ve etkin şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin: makineyi başlatın ve emme hortumunu tamamen kapatın. Vana açılmalı ve tız bir ses (ciyaklama) duyulmalıdır. Bu vana, tikanma durumunda vakum ünitesinin aşırı ısınmasını durdurur.

Kırılma durumunda yalnızca orijinal Nilfisk yedek parçalar kullanın. Değiştirilmesi gereken parçaların değiştirilme işlemi yalnızca eğitimli personel tarafından yapılmalıdır. Güvenlik sistemlerini asla demonte etmeyin, üzerinde değişiklik yapmayı ve/veya bu sistemlere bakım uygulamayın.

**Motor ve türbin bilyali rulmanları ve güvenlik vanasının kuryucu filtresi her 10.000 saatlik çalışma sonrasında veya 2 yılda bir Nilfisk Servis Merkezi tarafından servise alınmalıdır. Satış ağı veya makine üreticisi ile iletişime geçin. Operatör türbinleri sökmemeli, üzerinde değişiklik yapmamalı ve/veya servis uygulamamalıdır.**

Vakum ünitesi için korozyon ciddi bir tehlike olabilir. Bu makinenin Vakum ünitesi alüminyum alaşımından üretilmiştir. Alüminyum alaşımı korozyona uğratabilecek gazları, dumanları ve/veya sıvıları süpürmeyecek.



**UYARI!**



**Anormal gürültü, hatalı rulman veya hatalı döner parçalar söz konusu olduğunda patlama riski olduğundan makineyi derhal durdurun!**  
**Onarımalar yalnızca Nilfisk Servis Merkezleri tarafından yapılmalıdır.**

Motorun aşırı ısınmasını önlemek için motor soğutma fanını düzenli olarak temizleyin.

Yukarıdaki tüm talimatlar, önlemler ve servis işlemleri izlenmelidir, aksi halde ATEX makine Cat II 3D ve/veya Cat II 3G için doğru kullanımda Nilfisk Garantisi ile ATEX Uygunluk Beyanı geçersiz kalır ve elektrikli süpürgenin kullanılmından tamamen Kullanıcı sorumludur.



UYARI!



*Tüm bakım ve temizlik işlemleri elektrik süpürgesi kapalı ve elektrik şebekesinden ayrılmış durumda yapılmalıdır.*

TR

## D - Bölge 21'de kullanılan patlayıcı toza yönelik yandan üflemeli Cat II 2D ATEX makineler için ek talimatlar

**Bu süpürgeler uçak yakıtı çekmeye uygun değildir.**

**Nilfisk Modelleri:**

Yandan üflemeli: 30 – 31 – 33 – T22plus – T40plus – T40Wplus  
- 37 – 39 – CTS - VHW Serisi

**Referans standartları:**

VHW makineler EN 1127-1, EN 13463-1 Standartları'na uygundur

Diger tüm makineler EN 1127-1, EN 13463-1, EN 61241-0, EN 61241-1 Standartlarına uygundur



**UYARI!**



**Yukarıdaki standartlardaki talimatları izleyin.**

Bu makineler Bölge 21 ve 22 sınıflandırmasındaki patlayıcı atmosferlerde patlayıcı toz bulunan ortamlarda kullanıma yönelik olarak tasarlanmıştır.

Bölge 20 ve/veya Bölge 0, 1, 2 içerisinde Yanıcı Gaz mevcut olduğunda asla kullanılmamalıdır.

Bu elektrikli süpürgeler özellikle gıda maddesi, kimyasal, ilaç ve tekstil endüstrilerinde kuru ve ıslak partiküllerini süpürmek ve yerleri ve makineleri temizlemek için tasarlanmıştır. Otellerde, okullarda, hastanelerde, fabrikalarda, mağazalarda, ofislerde ve rezidanslarda ortak kullanıma uygundur.

**Bunlar, ST3 patlayıcı sınıftaki tozlar için kullanıma yönelik değildir. Diğer bir deyişle, Kst > 300 bar m/s değerine sahip (ISO 6184/1 – IFA sınıflandırması: <http://staubex.ifa.dguv.de/?lang=e>) veya 1 mJ'den düşük yanma enerjisine sahip tozlar için kullanıma yönelik değildir.**

Düşük parlama noktasına sahip sıvıların veya yanıcı maddelein (sıcaklık 200°C altında) süpürülmesi için tasarlanmamıştır.

Bu modellerde, standart elektrikli süpürge kullanım ve bakım kılavuzundaki talimatların izlenmesine ek olarak özel önlemlerin alınması ve bakım yapılması gereklidir.

**Tanımlama plaka etiketi:**

**TR**

**VHW için:**



Bölge 21 için "Ex II2D T 125°C"

**Diger tüm makineler için:**



Bölge 21 için "Ex II2D Ex tD A21 IP65 T 125°C"

G) paragrafindaki etiketleme örneğine bakın

Elektrik panellerinin ve lastik rondelaların (Pg) toz girmesini etkin bir şekilde önleyip önlemediklerini kontrol edin.  
Hortum kelepçelerinin doğru şekilde sıkılıp sıkılmadığını kontrol edin.

Baypas vanasının (vakum sınırlayıcı) monte edilip edilmemiği ve etkin şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin: makineyi başlatın ve emme hortumunu tamamen kapatın. Vana açılmalı ve tiz bir ses (ciyaklama) duyulmalıdır. Bu vana, tikanma durumunda vakum ünitesinin aşırı ısınmasını durdurur.

Her bir elektrikli süpürge için izin verilen maksimum vakum değeri ürünle birlikte verilen kullanım ve bakım kılavuzunda belirtilmiştir. Sınırlama vanası kalibrasyonunu değiştirmeyin ve belirtilen değerleri asla aşmayın.

Kırılma durumunda yalnızca orijinal Nilfisk yedek parçalar kullanın. Değiştirilmesi gereken parçaların değiştirilme işlemi yalnızca eğitimli personel tarafından yapılmalıdır. Güvenlik sistemlerini asla demonte etmeyin, üzerinde değişiklik yapmayın ve/veya bu sistemlere bakım uygulamayın.

**Motor ve türbin bilyalı rulmanları ve güvenlik vanasının koruyucu filtresi her 10.000 saatlik çalışma sonrasında veya 2 yılda bir Nilfisk Servis Merkezi tarafından servise alınmalıdır. Satış ağı veya makine üreticisi ile iletişime geçin. Operatör vakum ünitelerini sökmeye çalışmamalı, üzerinde değişiklik yapmamalı ve/veya servis uygulamamalıdır.**

Vakum ünitesi için korozyon ciddi bir tehlike olabilir. Bu makinelerin Vakum üniteleri alüminyum alaşımından üretilmiştir. Alüminyum alaşımı korozyona uğratabilecek gazları, dumanları ve/veya sıvıları süpürmeyin.



**UYARI!**



**Anormal gürültü, hatalı rulman veya hatalı döner parçalar söz konusu olduğunda patlama riski olduğundan makineyi derhal durdurun!**

**Onarımalar yalnızca Nilfisk Servis Merkezleri tarafından yapılmalıdır.**

Kırılma durumunda yalnızca orijinal Nilfisk yedek parçalar kullanın. Değiştirilmesi gereken parçaların değiştirilme işlemi yalnızca eğitimli personel tarafından yapılmalıdır. Operatör güvenlik filtrelerini (baypas vanası滤resi ve güvenlik metalik filtersi) sökmemeli, üzerlerinde değişiklik yapmamalı ve/veya servis uygulamamalıdır.

Yukarıdaki tüm talimatlar, önlemler ve servis işlemleri izlenmelidir, aksi halde ATEX makine Cat II 2D için doğru kullanımda Nilfisk Garantisi ile ATEX Uygunluk Beyanı geçersiz kalır ve elektrikli süpürgenin kullanımından tamamen Kullanıcı sorumludur.



UYARI!



*Tüm bakım ve temizlik işlemleri elektrik süpürgesi kapalı ve elektrik şebekesinden ayrılmış durumda yapılmalıdır.*

TR

## E - Bölge 21, 1 ve 1/21'e yönelik Cat II 2D – Cat II 2G – Cat II 2GD ATEX MAG ve CTT serisi makineler için ek talimatlar

**CTT40 Z1 modeli hariç olmak üzere elektrikli süpürgeler uçak yakıtı çekmeye uygun değildir.**

**Nilfisk Modelleri:**

Motor + türbin kayışı tahrik  
MAG DEX - CTT serisi

**Referans standartları:**

Bu makineler EN 60079-14, EN 1127-1, EN 13463-1, EN 61241-0, EN 61241-1 ile uyumludur



**UYARI!**



**Yukarıdaki standartlardaki talimatları izleyin.**

Bu makineler patlayıcı atmosfere sahip alanlarda çalışmak üzere tasarlanmıştır. Bu alanlar Bölge 21 ve 22 (tozlu ortamlar), Bölge 1 ve 2 (iceride gaz bulunan alanlar) ve Bölge Z1/21 ve Z2/22 (hem toz hem de gaz bulunan alanlar) olarak sınıflandırılır.

Elektrikli süpürgeleri asla Bölge 20 ve/veya 0 (Yanıcı gaz bulunan alanlar) içerisinde kullanmayın.

Bu elektrikli süpürgeler özellikle gıda maddesi, kimyasal, ilaç ve tekstil endüstrilerinde kuru ve ıslak partikülleri süpürmek ve yerleri ve makineleri temizlemek için tasarlanmıştır. Otellerde, okullarda, hastanelerde, fabrikalarda, mağazalarda, ofislerde ve rezidanslarda ortak kullanım uygundur.

**Bunlar, ST3 patlayıcı sınıftaki tozlar için kullanımına yönelik değildir. Diğer bir deyişle, Kst > 300 bar m/s değerine sahip (ISO 6184/1 – IFA sınıflandırması: <http://staubex.ifa.dguv.de/?lang=e>) veya 1 mJ'den düşük yanma enerjisine sahip tozlar için kullanımına yönelik değildir.**

Düşük parlama noktasına sahip sıvıların veya yanıcı maddelein (sıcaklık 200°C altında) süpürülmesi için tasarlanmamıştır.

Bu modellerde, standart elektrikli süpürge kullanım ve bakım kılavuzundaki talimatların izlenmesine ek olarak özel önlemlerin alınması ve bakım yapılması gereklidir.

**Tanımlama plaka etiketi:**



Bölge 21 için "Ex II2D - Ex tD A21 IP65 T 125°C";



Bölge 1 için "Ex II2G IIB T4";



Eşzamanlı olarak mevcut olan Bölge 1 ve Bölge 21 için "Ex II2GD IIB T4 - Ex tD A21 IP65 T 125°C".

G) paragrafindaki etiketleme örneğine bakın

**Motor ve türbin bilyalı rulmanları ve aktarma kayışı her 10.000 saatlik çalışma sonrasında veya 2 yılda bir Nilfisk Servis Merkezi tarafından servise alınmalıdır. Satış ağı veya makine üreticisi ile iletişime geçin. Operatör türbinleri sökmemeli, üzerlerinde değişiklik yapmamalı ve/veya servis uygulamamalıdır.**

**MAG serisi:** bu makine antistatik bir aktarma kayışına sahiptir. Kirılma durumunda yalnızca orijinal Nilfisk yedek parçalar kullanın. Değiştirilmesi gereken parçaların değiştirilme işlemi yalnızca eğitimli personel tarafından yapılmalıdır. Kayış gerginliğini kayışın %1 oranında uzayacağı şekilde ayarlayın (örn. kayışın bir bölümünde 100 mm uzunluğunda – bkz. şekil 1 ve 2).

**CTT serisi:** MAG serisi için yukarıda belirtilenler uygulayın ve kayış gerginliğini kontrol etmek için temel kullanım ve bakım kılavuzunda belirtilen talimatları izleyin

Türbin korozyonu ciddi bir tehlike olabilir. Bu makinenin türbinleri alüminyum alaşımından ve galvanizli çelikten üretilmiştir. Bu metalleri korozyona uğratabilecek gazları, dumanları ve/veya sıvıları süpürmeyin.

Alanda mevcut olan toz miktarına bağlı olarak veya koşul aranmaksızın altı ayda bir, toz birikimini gidermek için motor levhasını düzenli olarak temizleyin. Aktarma kayışı gerginliğini ve aşınmasını kontrol edin ve gerekirse orijinal bir yedek parça ile değiştirin.



**UYARI!**



**Yalnızca Cat II 2D ve CTT (tümü) için MAG1-2-3 elektrikli süpürgeler: rulmandan ses gelmesi durumunda makineyi derhal durdurun ve rulmanların durumunu kontrol edin. Yukarıdaki bakım işlemleri için Satış Sonrası Servis Merkezi ile iletişime geçin. Patlamaya neden olabileceği için elektrikli süpürgeyi çalıştırma-**



**UYARI!**



**Sırasıyla gaz veya gaz ve toz için Cat II 2G – II 2GD MAG elektrikli süpürgeler: Makine durur ve kırmızı renkli rulman aşırı ısınma göstergesi yanarsa rulmanların durumunu kontrol edin. Yukarıdaki bakım işlemleri için Satış Sonrası Servis Merkezi ile iletişime geçin. Patlamalara neden olabileceği için elektrikli süpürgeyi çalıştırma-**

**Yukarıdaki tüm talimatlar, önlemler ve servis işlemleri izlenmelidir, aksi halde ATEX makine Cat II 2GD – Cat II 2G - Cat II 2D için doğru kullanımda Nilfisk Garantisi ile ATEX Uygunluk Beyanı geçersiz kalır ve elektrikli süpürgenin kullanımından tamamen kullanıcı sorumludur.**




**UYARI!**



**Tüm bakım ve temizlik işlemleri elektrik süpürgesi kapalı ve elektrik şebekesinden ayrılmış durumda yapılmalıdır.**

**MAG 3307 – 3557:** Aktarma kayışının ayarlanması (Şekil 1) -  
**UYARI!!** -: Kayışı germek için 4 vidayı (2) gevşetin ve çark (3)  
ile elektrikli motoru ok ile gösterilen yönde (A) Şekil 1'de olduğu  
gibi çevirin. Kayışı gevşetmek için çevirme işlemini ters yöne  
doğru yapın.

**Şekil 1**

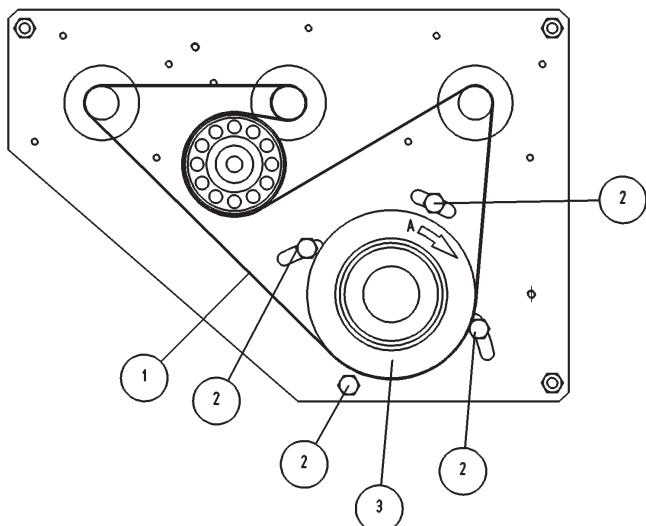

**MAG 3156 – 3306:** Aktarma kayışının ayarlanması (Şekil 2) -  
**UYARI!!** -: Kayışı germek için 4 vidayı (2) gevşetin ve vidayı (3)  
saat yönünde çevirin. Kayışı gevşetmek için çevirme işlemini  
saatin aksi yönde yapın.

**Şekil 2**

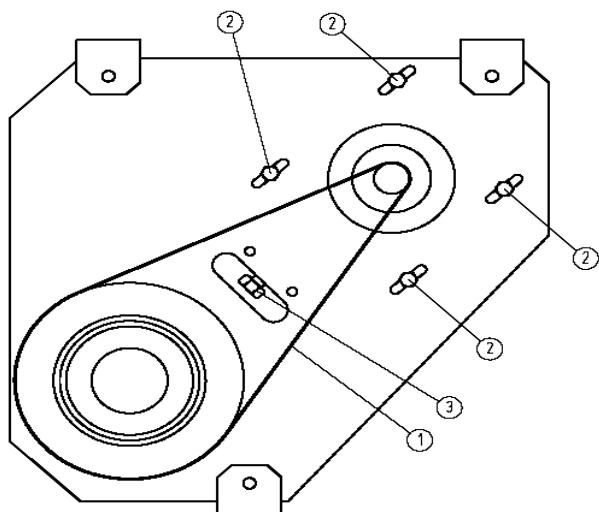


Fig. 2.1

TR

## F - ATEX Cat II 3D Toz Atım Tesisleri ve Merkezi Sistemler için ek talimatlar

**Bu süpürgeler uçak yakıtı çekmeye uygun değildir.**

### Nilfisk Modelleri:

Çarklı ve çarksız; elektrik panelli ve elektrik panelsiz; filtre ünitesi veya filtre ünitesiz; manuel ya da otomatik boşaltma özellikli kirlenme silosu olan veya olmayan; boşaltma aksesuarları olan veya olmayan; seviye sensörleri, akış kontrolü, ürün mevcudiyeti olan veya olmayan; ürün aktarma boruları olan veya olmayan; kontrol sistemli ya da kontrol systemsiz (sensörler ve/veya mikro sviçler) ürün soketleri olan veya olmayan

### Not:

Yukarıda belirtilenlerin ihmali edilmesi durumunda Nilfisk ATEX Uygunluk Beyanı geçersiz kalır ve makinenin kullanım sorumluluğu yalnızca kullanıcıya aittir.

### Referans standartları:

Bu makineler EN 1127-1, EN 13463-1, EN 61241-0, EN 61241-1, (Z22 toz) Standartlarına uygundur



UYARI!



**Yukarıdaki standartlardaki talimatları izleyin.**

### Otomatik vakum ünitesi

**Bölge 22** içinde kullanılmak üzere tasarlanmış ve aynı motor türüne sahip makinelere yönelik talimatlar için geri kalan tüm kullanım ve bakım gerekliliklerine ve etiketlerine bakın.

**Bunlar, ST3 patlayıcı sınıftaki tozlar için kullanımına yönelik değildir. Diğer bir deyişle, Kst > 300 bar m/s değerine sahip (ISO 6184/1 – IFA sınıflandırması: <http://staubex.ifa.dguv.de/?lang=e>) veya 1 mJ'den düşük yanma enerjisine sahip tozlar için kullanımına yönelik değildir.**

### Tesinin diğer parçaları

Tesinin ATEX sınıflandırmasının değişmesini önlemek için parçalar yalnızca orijinal Nilfisk yedek parçalar ile değiştirilmeli dir. Antistatik olmaları gereğinden hortumlara özellikle dikkat edin.

### Doğru ve Hatalı Kullanım:

Tesilerin metalik parçaları (silolar, huniler, hortumlar ve borular) çeşitli metallerden (galvanizli çelik, paslanmaz çelik, plastik, kauçuk vs.) üretilebilir ve bu şekilde tedarik edilebilir. Üretim türü, doğası ve malzemeleri, sipariş sırasında Müşteri tarafından belirtilen süpürülecek ve/veya taşınacak maddeler temel olarak belirlenir.

TR

Bu unsurlar, Nilfisk tarafından yapılan tesise özel ATEX risk değerlendirmesi aşamasında göz önünde bulundurulur:

1. Bu nedenle, tesinin Nilfisk Sipariş Onayı içerisinde anlatılmayan ve belirtilmeyen herhangi bir amaçla kullanımından kaynaklanabilecek riskler, tehlikeler veya hasarlardan Nilfisk sorumlu değildir.
2. Ek olarak, Nilfisk Sipariş Onayı içerisinde yer almayan herhangi bir diğer maddenin veya malzemenin süpürülmesi ve/veya taşınması sonucunda olabileceklerden Nilfisk sorumlu değildir.

## G - Daldırma ayırcı ile donatılmış modeller için ek talimatlar

**Bu süpürgeler uçak yakıtını çekmeye uygun değildir.**

### Nilfisk Modelleri:

VHS110 Z22 IS EXA - VHC110 Z1 IS EXA - VHC120 Z1 IS EXA - VHC200 L100 Z1 IS EXA - T22 PLUS L100 Z22 EXA IS T40W PLUS Z22 EXA IS


### Kullanım

Daldırma ayırcı, iki sepeti, emilen tozu toplamak için bir alt ve birleştirme filtresini yerinde tutmak için üst sepeti kapatır.

- Üst sepeti çıkarın (1).
- Kapatma kelepçesini (2) gevşetin, çıkarın ve kelepçe contasını (3) söküń.
- Toplama sepetini çıkarın (4).
- Boşaltma valfinin (5) kapalı olduğundan emin olun.
- Ayırcıyla (6) mineral ya g (460 mm çaplı kap içine 20 litre veya 400 mm çaplı kap içine 15 litre, örne gen Mobil Velo-cite Ya g no. 6 kullanın) koyun ve seviyenin seviye göstergesinde Min. işaretine (7) kadar yükseldi gini kontrol edin.
- Toplama sepetini (4) ayırcıyla (6) takın.
- Sepet (4) ve ayırcı (6) arasındaki ba glantıyı yeniden yapın, kelepçe contasını (3) takın ve kapatma kelepçesini (2) geri takın.
- Filtre sepetini ayırcının iç flan sına geri yerleştirin.
- Ayırcıyıfiltre odasının altına yerleştirin.
- Emme hortumunu ayırcının girişine (8) bağlayın.
- Makineyi açın ve tozu toplayın.
- Ya g seviyesi Max. işaretine (460 mm çaplı kap ile yaklaşık 6 litre veya 400 mm çaplı kapta 4 litre toz) kadar çıkarsa toz emme işlemini durdurun.

### Haznenin boşaltılması

- Makineyi kapatın.
- Emme hortumunun bağlantısını kesin.
- Ayırcıyı çıkarın.
- Maddenin atılması/geri kazanılması için hazneyi uygun bir alana taşıyın.
- Ya gı boşaltmak için valfi (5) açın.
- Üst sepeti çıkarın (1).
- Kapatma kelepçesini (2) söküń ve çıkarın, kelepçe contasını (3) çıkarın ve toplama sepetini (4) kaldırma kayışını kullanarak çekin.
- Toplanan maddelerin elden çıkarılmasına/geri alınmasına devam edin.
- Yeni bir kullanıma geçmek için sepeti makineye geri takın.

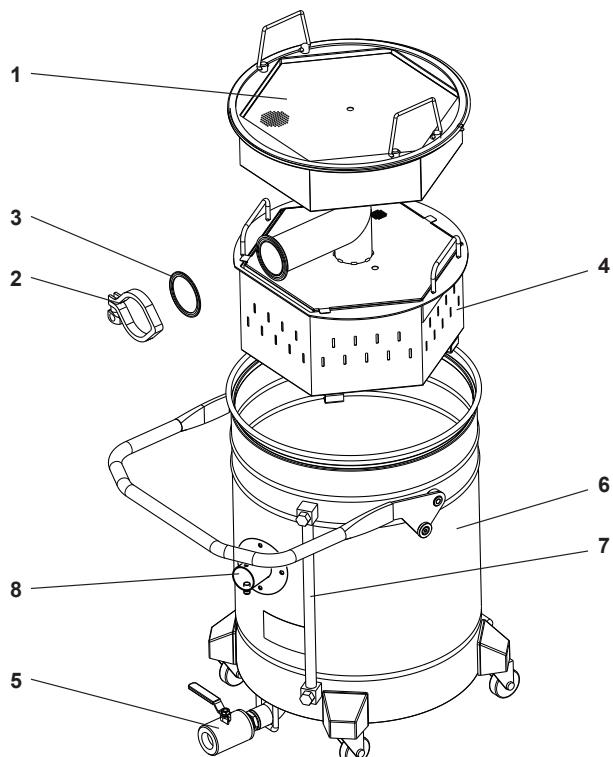

TR

## H - IECEx makineler için ek talimatlar

**Nilfisk Modelleri:**

Motor + türbin kayışı tahrikli

**Referans standartları:**

Bu makineler şunlarla uyumludur:

IEC 60079-0:2011 ve IEC 60079-14:2013 standartları

**UYARI!**  
Yukarıdaki standartlardaki talimatları izleyin.

Bu makineler, şu şekilde sınıflandırılan patlayıcı ortamlarda kullanıma yönelik: Bu alanlar Bölge 21 ve 22 (tozlu ortamlar), Bölge 1 ve 2 (iceride gaz bulunan alanlar) ve Bölge Z1/21 ve Z2/22 (hem toz hem de gaz bulunan alanlar) olarak sınıflandırılır.

Elektrikli süpürgeleri asla Bölge 20 veya 0 (Yanıcı gaz bulunan alanlar) içerisinde kullanmayın.

Bu elektrikli süpürgeler özellikle gıda maddesi, kimyasal, ilaç ve tekstil endüstrilerinde kuru ve ıslak partikülleri süpürmek ve yerleri ve makineleri temizlemek için tasarlanmıştır. Otellerde, okullarda, hastanelerde, fabrikalarda, mağazalarda, ofislerde ve rezidanslarda ortak kullanıma uygundur.

**Bunlar, ST3 patlayıcı sınıfındaki tozlar için kullanıma yönelik değildir. Diğer bir deyişle, Kst > 300 bar m/s değerine sahip (ISO 6184/1 – IFA sınıflandırması: <http://staubex.ifa.dguv.de/?lang=e>) veya 1 mJ'den düşük yanma enerjisine sahip tozlar için kullanıma yönelik değildir.**

Bu süpürgeler patlayıcıları veya kimyasal olarak stabil olmayan maddeleri çekmek için tasarlanmamıştır.

Bunlar, IIB Grubuna (Etilen) kadar olan gazların bulunduğu ortamlara yönelikdir.

Düşük parlama noktasına sahip sıvıların veya yanıcı maddeleinin (sıcaklık 200°C altında) süpürülmesi için tasarlanmamıştır.

Bu modellerde, standart elektrikli süpürge kullanım ve bakım kılavuzundaki talimatların izlenmesine ek olarak özel önlemlerin alınması ve bakım yapılması gereklidir.

**Tanımlama plaka etiketi:**

TR

Ex IIB T4 Gb - Ex IIIC T125°C Db  
(İ paragrafindaki işaretleme örneğine bakın).

**Motor ve türbin bilyalı rulmanları ve aktarma kayışı her 10.000 saatlik çalışma sonrasında veya 2 yılda bir Nilfisk Servis Merkezi tarafından servise alınmalıdır. Satış ağı veya makine üreticisi ile iletişime geçin. Operatör türbinleri sökmemeli, üzerinde değişiklik yapmamalı ve/veya servis uygulamamalıdır.**

Bu makine antistatik bir aktarma kayışına sahiptir. Kırılma durumunda yalnızca orijinal Nilfisk yedek parçalar kullanın. Değiştirilmesi gereken parçaların değiştirilme işlemi yalnızca eğitimi personel tarafından yapılmalıdır.

Kayış gerginliğini kontrol etmek için "Temel Kullanım ve Bakım" kılavuzundaki talimatları takip edin

Türbin korozyonu ciddi bir tehlike olabilir. Bu makinelerin türbinleri alüminyum alaşımından ve galvanizli çelikten üretilmiştir. Bu metalleri korozyona uğratabilecek gazları, dumanları ve/veya sıvıları süpürmeyecek.

Alanda mevcut olan toz miktarına bağlı olarak veya koşul aranmaksızın altı ayda bir, toz birikimini gidermek için motor levhasını düzenli olarak temizleyin. Aktarma kayışı gerginliğini ve aşınmasını kontrol edin ve gerekirse orijinal bir yedek parça ile değiştirin.

**UYARI!**  
*Fiş ve/veya devre kesici koruması olmadan sağlanan makinelerde kullanıcı, kabloların serbest ucunu patlayıcı olmayan bir atmosferde ya da alana uyarlanan, tanımlanmış bir koruma modulu korunan bir kaplama içerisinde ya da bir fişle bağlamak durumundadır.  
Fiş yalnızca kalifiye bir elektrikçi tarafından monte edilmelidir.*


**UYARI!**  
*Rulman gürültüsü olması durumunda makineyi derhal durdurun ve rulmanları kontrol edin. Yukarıdaki bakım işlemleri için Satış Sonrası Servis Merkezi ile iletişime geçin. Patlamaya neden olabileceği için elektrikli süpürgeyi çalıştmayın!*

Yukarıdaki tüm talimatlar, önlemler ve servis işlemleri izlenmelidir, aksi halde gereksinimlere uygunluk için olan Nilfisk Garantisi ile Nilfisk Uygunluk Beyanı geçersiz kılınır ve elektrikli süpürgenin kullanımından tamamen Kullanıcı sorumlu olur.

**UYARI!**  
*Tüm bakım ve temizlik işlemleri elektrik süpürgesi kapalı ve elektrik şebekesinden ayrılmış durumda yapılmalıdır.*

**UYARI!**  
*Güvenli kullanım için özel koşullar, son montajı yapılan her ekipmanın uygunluk sertifikasında belirtilen koşullarla tamamlanır.*

## I - Tanımlama levhası örneği

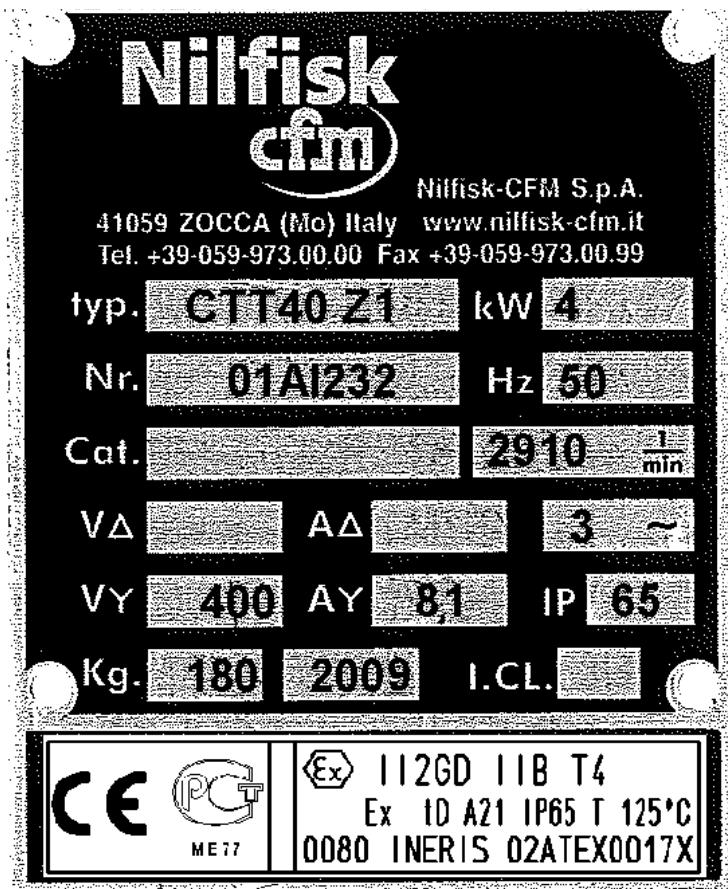

TR

## L - Bakım ve kontrol kayıtları

Bakım çalışması ve kontrollerin kaydının tutulduğu ve belgelendiği bir tablo örneği:



Nilfisk SpA a socio unico  
Via Porrettana, 1991 - 41059 Zocca  
Modena - Italy  
Tel. +39 059 9730000 - Fax +39 059 9730065  
[industrial-vacuum@nilfisk.com](mailto:industrial-vacuum@nilfisk.com)  
[www.nilfisk.com](http://www.nilfisk.com)

